



Elementi di Metallurgia

8.

# Johann Anton Scopoli's

der Weltweisheit und Arzneikunst Doctors, K. K. Berggrath's, der Chemie und Kräuterkunde  
ordentlichen öffentlichen Lehrers an der hohen Schule zu Padua, der K. K. ökonomischen  
Gesellschaften in Steiermark, Creta und Görz, der Pariser und der Petersburgischen, der  
Königlichen Akademien der Wissenschaften zu Tolosa, zu Turin, zu Neapel, der Berliner  
Gesellschaft Naturforschender Freunde, der Landwirtschaftlichen in der Oberlausitz,  
in Bern, Padova, Florenz und Neapel Mitglied's

# Anfangsgründe der Metallurgie,

in welchen

die hauptsächlichsten auf Hüttenwerken sowohl im kleinen, als auch in großem  
Feuer auszuübende Handlungen, nach gefunden chemischen Lehrsätzen und mit  
einigen Abzeichnungen der vornehmsten Hüttengebäude vorgetragen sind.

Mit 20 Kupfertafeln.

Mannheim in der Churfürstl. Hofbuchhandlung,  
bey Christ. Friedr. Schwan und Gottl. Christ. Gölz.

1789.







Der  
Berliner Gesellschaft  
Naturforschender Freunde

widmet.  
gegenwärtiges Werk  
der Verfasser.





## V o r r e d e.

---

**D**ie Metallurgie ist jener Theil der technischen Chemie, welcher uns lehret, wie die Metalle von allen Unarten geschieden, aus ihren Kalken hervorgebracht, und in dem reinsten Zustande, zu mehrerer Aufnahme der Landwirthschaft, der Künste und Kommerziums, hergestellt werden müssen. Es haben uns zwar zur Beförderung dieser edeln Kunst, Agricola, Erker, Löhneiß, Schlütter, Orschal, Swedenborg, Cancrinus und andere, die getreuesten Nachrichten ihrer Zeiten ertheilet; Barba, Tramer, Lehmann, Cancrinus zc. zeigten uns die Mittel, den eigentlichen Metallgehalt aus allen Erzen zu erhalten; und die scharfsinnigsten Naturforscher dieses Jahrhunderts haben nicht unterlassen, alle gegrabene Körper nach ihren wesentlichen Theilen in Klassen, Gattungen, Arten und Abänderungen, auf verschiedene Weise einzuthellen, wie es die preiswürdigen Schriften eines Wallerius, eines Cronstedts, eines Bergmanns, und eines Kirwans, ganz klar erweisen. Allein, allen den Bemühungen ungeachtet, haben wir dennoch kein Lehrbuch, welches die in Probierwerkstätten und auf Hüttenwerken vorkommenden Arbeiten, nach gefunden chemischen Gründen abhandelt, und hierüber einen ausführlichen, sowohl theoretischen, als auch praktischen Unterricht ertheilet. Die mehresten Lehrer der Probier- und Schmelzkunst waren keine Chemisten, und es gibt viele Hüttenbeamte, welche der

\* 3

Mey:

Meynung sind, daß es für junge Leute, welche diese Kunst erlernen wollen, genug sey, nur das zu wissen, was man vorher gethan hat, ohne nachzudenken, ob nicht etwas vortheilhafter eingerichtet und verbessert werden könnte. So ist alles bey'm Alten geblieben, und die Verachtung der Chemie hat auch nicht selten verursacht, daß die nützlichsten Vorschläge verworfen, ja auch zuweilen durch listige Anstalten vereitelt worden sind. Zu dem kommt auch sehr oft der Stolz und Eigennuß derjenigen Beamten, welche lieber der Jugend falsche und unvollkommene Gründe beybringen, als derselben dasjenige, was sie ohngefähr, und auf fremde Unkosten erlernt haben, aufrichtig zu offenbaren.

Es ist zwar eine ausgemachte Wahrheit, daß jede Kunst ihre Regeln, und ihre eigene Handanlegungen habe, die man durch die Uebung erlernen muß; allein, wahr ist es auch, daß alle Handlungen, die in Probierwerkstätten und auf Hüttenwerken vorkommen, bloß chemische Operationen sind, folglich, daß ein rechtschaffener Probierer und Hüttenmann nur derjenige sey, welchem die Ursanfänge der Körper, ihre Bestandtheile, ihre Eigenschaften, ihre Zerlegungsmittel, und ihr Verhältniß im Feuer nicht unbekannt sind. War es nicht die Chemie, welche erwiesen hat, daß die edeln Metalle sich lieber mit dem Blei, als mit dem Kupfer vereinigen, und nach diesem Grundsatz die Grischarbeit erfunden hat? Was Kapelliren und Treiben sey, wußten wir noch heut zu Tage nicht, wenn die Chemie nicht entdeckt hätte, daß das Gold und Silber zwei Metalle sind, welche im offenen Feuer keiner Verfälschung und Verglasung unterliegen, folglich auf der Kapelle und auf dem Treibherde in der Zeit unverändert beharren, wo alle unedle Metalle sich im Feuer verglasen, und in diesem Zustande sich in die Asche verziehen. Mit einem Wort, alles was auf Hüttenwerken vorkommt, bestehet in Aufschmelzungen, Verglasungen, Wiederherstellungen und andern chemischen Arbeiten, die niemand regelmäßig ausführen kann, der nicht die falschen Vorurtheile abgelegt, und aus der Chemie die hierzu nöthigen Gründe erlernt hat.

Da

Da wir aber, wie ich schon gesagt, kein Lehrbuch haben, in welchem die Probiere- und Schmelzprozesse nach den neuesten chemischen Gründen vorgestellt werden, so habe ich mich entschlossen, gegenwärtiges Lehrgebäude dem Publikum vorzulegen. Meine dermaligen Umstände hätten mich zwar von dieser Unternehmung abhalten sollen, da ich schon seit vielen Jahren von allen Bergwerken entfernt, und angehalten bin, andern Pflichten nachzuleben. Allein, da ich ganzer fünf und zwanzig Jahre immer in Bergwerken gelebt, die metallurgische Chemie öffentlich gelehret, und keine Gelegenheit verabsäumt habe, viele Versuche, sowohl im Kleinen, als auch im großen Feuer vorzunehmen, wie auch wohlerfahrene Hüttenbeamte in allen Umständen zu Rathe zu ziehen, so habe ich mich endlich, auf inständiges Verlangen meiner Freunde entschlossen, meine metallurgische Schriften, sammt den begelegten Abzeichnungen hervorzu ziehen, zu verbessern, und an das Tageslicht zu stellen. Gemeinnützigkeit, Dienstwilligkeit und Freundschaft haben mich dazu bewogen, die Pflicht zu verschweigen, die einem jeden gütendenden Manne obliegt, an der Beförderung des allgemeinen Besten das Seinige beizutragen.

Allein, was mir diese Arbeit am schweresten gemacht hat, war, einen Plan zu entwerfen, welcher meinen vorhabenden Absichten gemäß, faßlich und unterrichtend wäre, da ich mir vorgenommen habe:

Erstlich nur jene mineralische Körper vorzutragen, die auf Hüttenwerken bearbeitet werden, andere aber, welche von diesem Gegenstande entfernt sind, mit Stillschweigen zu übergehen.

Zweytens. Die Technologie der Erden und Salze unberührt zu lassen.

Drittens. Von der Uebernahme der Erze, vom Rechnungswesen, und von andern dergleichen auf Hüttenwerken vorkommenden Handlungen keine Meldung zu thun.

Vier.

Viertens. Dennoch aber von den Urfängen der Körper, von den Hauptkennzeichen der vornehmsten Fossilien, von den Mitteln dieselben zu zerlegen, von den gemeinsten chemischen Operationen und andern zum Hüttenwesen gehörigen allgemeinsten Begriffen zu handeln.

In dieser Absicht habe ich gegenwärtiges Werk in zwei Theile getheilt, und in dem ersten die allgemeinsten Begriffe der metallurgischen Chemie, in dem zweyten hingegen die wirklichen Behandlungen der Erze sowohl im kleinen als großen Feuer vorgetragen. Da aber alle dergleichen Werke mit den dazu nöthigen Rissen begleitet sind, so habe ich gleichfalls nicht unterlassen können, die Oefen und Gebäude vorzustellen, welche die Benützung eines jeden Erzes erfordert, und die allgemeinsten sind, die auf Hüttenwerken vorkommen. Die mehresten davon habe ich selbst gesehen, andere aber nach den besten Modellen, durch eine geschickte Hand, nach dem Pariser Maasstab abzeichnen lassen.

Demungeachtet will ich hier gerne eingestehen, daß der Leser in diesem Werke wenig Neues und Angenehmes finden wird; allein ich schreibe nicht für geübte und gelehrte Männer, sondern für die Lehrlinge der deutschen Bergwerke, und zwar in ihrer Landessprache, obschon der deutsche Dialekt mir eben so fremd ist, als jeder andere, den mir mein Geburtsort nicht beigebracht hat. Wenn nun meine Schreibart allzu gemein und unvollkommen ist, bitte ich um Vergebung, denn man sucht auch ohnehin in Schriften von dieser Art nur die Wahrheit, nicht aber die Sprachkunst; und mir ist genug, wenn ich das Publikum durch diese letzte Arbeit überzeugen kann, daß es mir zwar an Kräften, niemals aber an dem Willen, das allgemeine Beste zu befördern, gefehlet habe.

---

# Inhalt dieses Werkes.

---

## Erster Theil.

Von den allgemeinsten Gründen der metallurgischen Chemie.

### Erstes Kapitel.

Von den Ursprüngen der Körper — — — Seite 2

### Zweytes Kapitel.

Von den vornehmsten Zusammensetzungen des Steinreichs — 19

### Drittes Kapitel.

Von der Art dieselben zu zerlegen — — — 56

### Viertes Kapitel.

Von der Theorie aller auf Hüttenwerken vorkommenden chemischen Operationen — — — — — 63

### Fünftes Kapitel.

Von den Erzen und ihren Vorbereitungsarten — — — 79

### Sechstes Kapitel.

Von den Schmelzhütten und Oefen, wie auch von den allda gebräuchlichen Feuermaterialien — — — — — 84

## Zweiter Theil.

Von dem praktischen Wesen der metallurgischen Chemie.

### Erstes Kapitel.

Von dem Golde — — — Seite 94

### Zweytes Kapitel.

Von dem Silber — — — — — 97  
Drittes

# Inhalt.

	Drittes Kapitel.				
Von dem Quecksilber	—	—	—	—	Seite 134
	Viertes Kapitel.				
Von dem Bley	—	—	—	—	140
	Fünftes Kapitel.				
Von dem Kupfer	—	—	—	—	145
	Sechstes Kapitel.				
Von dem Eisen	—	—	—	—	163
	Siebentes Kapitel.				
Von dem Zinn	—	—	—	—	189
	Achtes Kapitel.				
Von dem Zink	—	—	—	—	197
	Neuntes Kapitel.				
Von dem Wismuth	—	—	—	—	202
	Zehentes Kapitel.				
Von dem Spiegelglas	—	—	—	—	205
	Elftes Kapitel.				
Von dem Arsenik	—	—	—	—	207
	Zwölftes Kapitel.				
Von dem Kobold	—	—	—	—	209

Anfangs





# U n f a n g s g r ü n d e

der

## Metallurgie.

---

### Erster Theil.

#### Theorie dieser Wissenschaft.

#### § I.

**D**ie Hauptquellen, aus welchen die Metallurgie die richtigsten Lehrsätze zu schöpfen hat, sind die Physik, die Geschichte des Steinreiches, und die reine Chemie. Aus der Physik lernt man die uranfänglichen Wesen, die eigenthümliche Schwere, die Gestalt, die Spannkraft, und die Ausdehnung von jedem Körper zu bestimmen. Die Naturkunde entdeckt die äußerlichen und innerlichen Merkmale aller jener gefühl- und leblosen Geschöpfe, aus welchen der ganze Erdball besteht, und damit man zu einer näheren Bekanntschaft

u

ders

derselben in kurzer Zeit gelangen möge, so theilt sie solche in Klassen, Gattungen, Arten und Abarten. Endlich führt die Chemie den Scheidekünstler in das Innerste der Mittel, welche vermögend sind, die nächsten Bestandtheile aller Körper des Steinreiches hervorzubringen, ohne deren Kenntniß es nicht möglich ist, in diesem Theile der technischen Chemie etwas Gründliches und Nützliches vorzunehmen. Nach diesen Gründen folgt nun dasjenige, was ich in diesem ersten Theile kürzlich, und ohne alle unnöthige Weitläufigkeiten, vortragen werde.

## § II.

## Erstes Kapitel.

## Von den Ursprüngen der Körper.

Jene Substanzen, aus welchen sowohl die nächsten, als auch die gleichartigen Theile der Körper entstanden sind, werden Ursprünge, oder Elemente genennet, nämlich

- I. Das Feuer.
- II. Das ursprüngliche Salzwesen.
- III. Das Phlogiston.
- IV. Die Luft.
- V. Das Wasser.

Diese Wesen sind zwar (das Feuer ausgenommen) nicht einfach, auch nicht in allen Körpern gegenwärtig; da aber dieselbe von allen Weltweisen als wahre Ursprünge anerkannt werden: so wollen auch wir ihnen diese Würde nicht absprechen, und sie folglich als wirkliche Elemente hier aufführen.

## § III.

## I. Das Feuer.

Ich muß aufrichtig gestehen, daß, aller über das Feuer bis jetzt an den Tag gestellten Schriften und Meinungen ungeachtet, doch Niemand noch auf die Frage, was Feuer sey? eine entscheidende Antwort ertheilt habe. Das Licht ist Feuer,  
das

das Phlogiston ist Feuer, die Hige ist Feuer, und in der Dämmerung so vielfältiger Learten wandern wir noch immer herum, ohne Hoffnung, einen Strahl der Wahrheit zu erblicken. Doch unter allen über das Feuer erdichteten Hypothesen scheint mir die Eracisfordische zur Aufklärung aller bei der Entzündung vorkommenden Erscheinungen noch immer die beste zu seyn, welche auf folgende Erde gegründet ist.

1. Das Feuer ist ein eigentliches, einfaches, uranfängliches und unter allen Wesen das wirksamste, welches einen Bestandtheil aller Körper ausmacht.

2. Ohne Feuer kann kein Körper fließend werden, und je süßiger als er sich zeigt, desto mehr Feuerwesen hält auch derselbe.

3. Das Feuer vereinigt sich mehr und lieber mit reinen, als unreinen, Materien.

4. Ein jeder Körper besitzt einen besondern Vermögsstand, mehr oder weniger Feuer anzuziehen, und sich damit zu verbinden.

5. Nach dem Maasse, als dieses Vermögen in dem Körper geschwächt wird, muß auch derselbe das angenommene Feuerwesen mehr oder weniger verlieren.

6. Die Anstalten der Natur, in Betreff des Feuers, zielen immer dahin, daß zwischen dem Grad der Hige, so einem jeden Körper entzogen, und dem andern zugetheilt wird, ein Gleichgewicht der Wärme; so viel als möglich, erhalten werden möge.

#### § IV.

Nach diesen Voraussetzungen wird das Feuer in gebundenes und freies ganz recht abgetheilt. Das gebundene oder fixe Feuer ist dasjenige, so ein Körper angezogen, eingeschlossen, und sich damit so fest vereinigt hat, daß es als ein wirklicher Bestandtheil desselben angesehen zu werden verdient. Da aber die wesentlichen Theile der Feuermaterie mit der nämlichen Kraft, mit welcher sie sich anziehen, auch wieder zurückstoßen, folglich einen festen Körper niemals darstellen können, so folgt daraus, daß sie, obshon wir dieselben in gebundenem Zustande betrachten, doch immer thätig und wirksam sind, folglich ihre Eigen-

schaft auf die Theilchen des Körpers, mit welchem sie sich vereinigt haben, einigermassen zu wirken, niemals ablegen. Das eingeschlossene Feuer ist also dasjenige Wesen, welches in allen Körpern der Anziehungskraft ihrer Theilchen Widerstand leistet, dieselbe entfernt, und in dem gewaltigen Zustande einer ausgedehnten flüssigen, oder flüchtigen Materie erhält. Wenn wir nun das Feuer als einen wesentlichen Theil aller Körper ansehen: so kommt es in dem Falle mit dem Phlogiston, mit der Luftsäure, und mit dem Wasser überein, jedoch mit dem Unterschiede, daß die gleichartigen Theile dieser uranfänglichen Materie auf das übrige Wesentliche der Körper niemals wie das Feuer zu wirken vermögend sind.

### § V.

Wenn nun das Feuer aus diesem Gesichtspunkte betrachtet wird, so ist unstreitig, daß es als ein eigentliches, immer flüssiges, höchstsubtiles, und uranfängliches Wesen angesehen werden müsse, welches von einem Körper in den andern übergeht, und durch diesen Uebergang den einen dichter und kälter zurückläßt, dem andern aber, mit dem es sich vereinigt hat, einen größern Grad der Wärme und der damit verknüpften Ausdehnung erteilt. Wenn nun dieser Satz seine Richtigkeit hat, wie es niemand verneinen kann: so ist auch gewiß, daß dieser Grad der Hitze und der Ausdehnung, nach dem Maasse der Fähigkeit, so ein jeder Körper hat, mehr oder weniger Feuerwesen anzunehmen, sich immer gleich verhält; welches auch bei dem Phlogiston und bei der Luftsäure eben so zutrifft: denn jeder Körper nimmt auch von diesen Substanzen bald mehr, und bald weniger in sich. Ist es nun also, so wollen wir jene Hauptumstände betrachten, in welchen die Körper genöthiget werden, ihr angenommenes Feuer zum Theil oder gänzlich zu entlassen; und diese sind folgende: 1) die Anziehung ihrer gleichartigen Theile; 2) die Reibung, und 3) ein zugesetzter Körper. Auf die erste Art tritt das Feuerwesen aus dem Wasser bey seiner Gefrierung, aus den Auflösungen der Salzen, bey ihren Krystallisationen, und aus allen andern durch das Feuer zerschmolzenen Substanzen, wenn sie sich wieder verhärteten und die vorige Dichtigkeit erhalten, wie es die merkliche bei diesen Erscheinungen ereignende Ausdehnung des Quecksilbers in dem Wärmemesser erwiesen hat. Durch die Reibung werden die gleichartigen Theile der harten Körper erschüttert,

schüttet, aus ihrer vorigen Lage getrieben, und in eine Stellung gebracht, in welcher die Feuertheilchen sich nach und nach davon zu scheiden gezwungen sind. Da aber die meisten Zerlegungen durch einen dritten zugesetzten Körper vollzogen werden, so wird auch die Feuermaterie eben so aus jenen Körpern getrieben, mit welchen sie sich vereinigt hat. So tritt dieselbe aus dem ägenden Kalk durch zugesetztes Wasser, aus den metallischen Kalken durch das angesogene Phlogiston, und aus dem auch ägenden flüchtigen laugensalze durch die zugesetzte Kochsalzsäure.

## § VI.

Allein woher kommt dann die Hitze, so das freie Feuer immer hervorbringt? warum erscheint sie bald dunkel und bald leuchtend? und was ist die Ursache, daß das Licht nicht allezeit mit einer empfindlichen Wärme begleitet wird? Glaubt man vielleicht, daß das Lichtwesen, und das Feuer zwei verschiedene Körper sind? Nein — wo die flammende Hitze aufhört, fängt die leuchtende an, und die Lichtmaterie ist anders nichts, als der reinste, höchstconcentrirte, und in eine sonderbare Bewegung gesetzte Theil der Flamme, die erst alsdann unser Gefühl zu reizen vermögend ist, wann dieses eine feinere Empfindlichkeit besitzt. Wir empfinden die Hitze des leuchtenden Sonnenfeuers, und im Gegentheil unempfindlich ist die Wärme, welche das aus allen andern fixen Sternen ausströmende und leuchtende Feuer begleitet. Der Phosphorus selbst in gewissen Umständen giebt eine flammende und brennende Hitze, in andern aber nur Licht und keine empfindliche Wärme. Die Hitze ist also keine Zusammensetzung aus Phlogiston und reiner Luft, wie Scheele gelehrt hat.

## § VII.

Allein, obgleich die Wärme als das wahre und unfehlbare Zeichen, welches die Gegenwart des freien Feuers andeutet, angesehen werden müsse; so muß doch, wenn sie den Grad erreichen soll, in dem sie flammend wird, auch das Phlogiston zu gleicher Zeit aus dem Körper hervortreten, und durch dieses die Feuertheile der Atmosphäre zerlegt, ihre Feuermaterie in freien Zustand gesetzt, und die

flammende und leuchtende Hitze dadurch erweckt werden. Da aber mit dem Phlogiston auch andere den Rauch und den Ruß darstellende Substanzen hervortreten, so ist unstreitig, daß die Flamme kein reines Feuer sey, wie Herr Lavoisier geglaubt hat.

### § VIII.

Das hitzende und flammende Wesen liegt nicht in dem brennenden Körper, sondern in der gemeinen Luft, welche als das wahre und reichste Verhältniß des Feuerwesens anzusehen ist. Die brennlichen Materien geben nur häufiges Phlogiston von sich, welches alsdann das elementarische Feuer aus dem Luftkreise niederschlägt und in Bewegung setzt, welche zu Hervorbringung einer flammenden und leuchtenden Hitze erfordert wird. Die Nahrung des Feuers ist also nicht eine Säure, und auch nicht das Phlogiston, wie die meisten Chemisten gelehrt haben, und das Feuer kann zwar als ein wesentlicher Theil einer Säure des Phlogistons, ja auch der elektrischen Materie angesehen, jedoch mit diesen zusammengesetzten Materien niemals verwechselt werden.

### § IX.

Es ist kein Körper, welcher dem Eindringen des Feuerwesens Widerstand leisten kann. In dem Brennpunkte einer grossen Linse wird aller Erde, allem Salze, und allen Metallen ihre eigentliche Gestalt entzogen. Doch einige widerstehen sich der Feuerkraft mehr, und andere weniger; durch welche Eigenschaften sie auch auf Hüttenwerken in leicht und strengflüssige abgetheilt werden. Da aber alles dem Feuer endlich gehorchen muß, so wollte ich niemand rathen, die gegrabenen Körper in brennende und in feuerfeste abzutheilen.

### § X.

#### II. Das uranfängliche Salzwesen.

In allen Körpern liegt ein Wesen, welches mit dem Feuer, mit dem Phlogiston, mit der Luft und mit dem Wasser nichts gemein, und von den alten Naturkundigern die Benennung eines Salzes erhalten hat. Hoffmann  
hat

helt dieses Principium für ein universalissimum, simplicissimum, & primigenium Naturæ instrumentum, und von Lull, Paracels, Wallerius, Pott, Strasscheville, Hock, Carttheuser, wie auch von andern Schriftstellern ist es als ein wahres Element aller Geschöpfe angesehen worden. Ohne dieses ist kein Phlogiston, keine Luft, und kein Wasser. Das Innerste der Salze, der Erbsen, der Metalle, ja nach Scheeles Meinung auch aller Erden, stammt von diesem Wesen ab. Ist denn diese ursprüngliche Materie nicht etwa diejenige, welche ist von Lavoisier Principe oxygène genennet wird? Ist sie denn wirklich ein saures Wesen, oder, wie einige glauben, fixe Luft? Allein diese Luftart ist kein einfacher, sondern ein anderer aus Phlogiston und reiner Luft zusammengesetzter Körper.

## § XI.

Wenn man die Werke der Natur in allen ihren Theilen mit unparteiischen Augen betrachten, und, was sie enthalten, ohne Vorurtheil erwegen will, wird man endlich gestehen, daß die reine Feuermaterie von diesem elementarischen Salzwesen am stärksten angezogen werden müsse, und daß sie gleichsam ein Zwischmittel sey, welches das Feuer mit allen andern Bestandtheilen der Körper verbindet. Da aber diese uranfängliche Salzmaterie auch die Eigenschaft besitzt, auf dem Schauplatz der Natur unendliche Gestalten anzulegen, und dadurch bald eine stärkere, bald aber eine schwächere Anneigung zu dem elementarischen Feuer zu zeigen, so ist leicht zu begreifen, woher auch das eigentliche Vermögen, mehr oder weniger Feuer anzunehmen, in jedem Körper herrühret, und warum die reinen Salze, und die gebrannte Kalkerde sehr viele Feuertheilen einschließen.

## § XII.

Die Leitungskraft, mittelst welcher die Theilchen der Körper angehalten werden, eine bestimmte oder organische Richtung anzunehmen, und dadurch Krystallen zu bilden, hängt nicht von dem Feuer, nicht von der Luft, und auch nicht von dem Wasser, sondern allein von diesem ursprünglichen Salzwesen ab. Die kinneische lehre von dem zu Hervorbringung eines Krystalles nothwendigen Salzwesen hat folglich ihre vollkommene Richtigkeit. Man wird mir zwar einwenden,

wenden, wie es möglich sey, daß so verschiedene Krystallen aus einem einzigen Grundstoffe entstanden seyn? Ich antworte aber, daß diese Mannigfaltigkeit theils der sonderbaren vorgegangenen Vorbereitung des ursprünglichen Salzwesens, und theils der Gegenwirkung der Theilchen, mit welchen es sich vereinigt, zugeschrieben werden müsse. Dieser Meinung scheint auch der große Naturforscher von Linné zu seyn, da er glaubt, daß die erste Salzmaterie in ein vitriolisches, alauiniges, meersalziges, und salpetriges Salzwesen verwandelt worden sey, und daraus alle erdige, salzige, erdharige, und metallische Wesen entstanden seyen.

### § XIII.

Ich bediene mich dieser Gelegenheit, jenen Satz als unrichtig zu erklären, nach welchem alle erschaffene Körper in organische und unorganische abgetheilt worden sind; denn:

1. In einer Bewegung bestehet das Leben jenes Grundrisses, welches aus dem Saamen und aus dem Eye eine neue Pflanze, oder ein neues Thier, hervorbringt, und eben ohne die Bewegung der erforderlichen Theilchen kann kein Krystall gebildet werden.

2. Die Geseze, welche die belebten Grundrisse beobachten müssen, haben auch jene zu beobachten, welche Krystalle hervorbringen.

3. Eine Erde ist das Grundwesen nicht nur aller thierischen und vegetabilischen Körper, sondern auch aller und jeder in dem Steinreiche erzeugten, und zu erzeugenden gestalteten Körper.

4. Jede Krystallisation hat eine eigenthümliche Bildung, so wie alle Theile der Thiere und Pflanzen.

5. Durch die Gährung und durch die Fäulung wird der Zusammenhang der Theile in dem Thier- und Pflanzenreiche zerstört, so wie durch die Verwitterung die Theile der gegrabenen Körper auseinander gesetzt werden.

6. Die Gährung und die Fäulung bringen neue Körper im Thier- und Pflanzenreiche zum Vorschein, so wie die Verwitterung in dem Steinreiche.

### § XIV.



## § XIV.

## Das Phlogiston.

Die Entzündung der Körper, die Wiederherstellungsart der metallischen Kalke, und die Auflösung des Goldes in der reinen Kochsalzsäure, sind überzeugende Beweise, daß in der Natur ein Wesen zugegen sey, welches von dem Feuer, von der Luft und von dem Wasser ganz unterschieden ist, und von dem großen Stahl, wie auch von allen Chemisten, Phlogiston genennet wird. Die eigentlichen Merkmale dieses sonderbaren Wesens sind folgende: 1mo. Die reine Luft wird davon bald verflücht, und bald gänzlich zerstört, nachdem sie von selbst stärker oder schwächer angefallen wird; 2do. färbt es den Dunst der Salpetersäure; 3tio. ertheilt es der meersalzsauren Luft die Eigenschaft, mit dem Wasser in eine leichtere Verbindung zu treten; 4to. entzieht es der Kochsalzsäure die Kraft, das Gold zu zerlegen; 5to. dringt es nicht durch das Glas, wenigstens in dem Zustande, in dem dasselbe aus den Metallen, oder aus den dichten Substanzen, getrieben wird; 6to. macht es einen wesentlichen Theil des gemeinen Wassers aus. Doch, all dieser Eigenschaften ungeachtet, sind jetzt einige Gelehrte, welche das Stahlische Phlogiston als ein überflüssiges Wesen ansehen; da aber ihre Verweiskümer der Mühe einer Widerlegung unwürdig sind: so will ich vielmehr untersuchen, was das Phlogiston sey, und was unter dieser Benennung verstanden werden müsse.

## § XV.

Stahl, Pott, Hoffmann und andere halten das Phlogiston für ein wahres, in den Körper eingeschlossenes Feuer, und glauben, daß bey der Entzündung diese Feuermaterie entwickelt, in freyen Zustand gesetzt, und eine flammende Hitze dadurch erzeugt werden müsse. Allein da das Feuer durch alle Körper dringt, keinen metallischen Kalk wiederherstellt, bey seiner Freywerdung Hitze oder Licht hervorbringt, und andere Eigenschaften besitzt, welche das Phlogiston nicht aufweisen kann: so ist gewiß, daß zwischen dem elementarischen Feuer und dem Phlogiston ein wesentlicher Unterschied sey. Allein ich gehe noch weiter, und frage: 1mo. ob es nicht wahr sey, daß ein Metall ohne mindeste Verletzung seiner vorigen Gestalt die Feuermaterie annehmen und wieder verlieren könne? welche bey dem Aus- und Eintritt des Phlogiston in und aus demselben nicht Statt findet. 2do. Haben denn nicht auch

B

Scheele

Scheele und Crawford einen großen Unterschied zwischen dem Phlogiston, und dem reinen Feuer gemacht? 3tio. Wir haben ja angemerkt (§ VIII), daß bey der Entzündung nicht ein reines Feuer, sondern das Phlogiston aus dem Körper hervortritt.

### § XVI.

Becher und Wallerius legten dem Phlogiston die Benennung einer brennbaren Erde bey, und Baume ist sogar auf die sonderbare Meinung verfallen, daß es ein Gemenge von Feuer und Kiesel-erde sey. Welche unächte Begriffe von einer Erde, von dem Feuer und von dem Phlogiston! Könnte man auf diese Art nicht mit gleichem Rechte auch der Luft, dem Wasser, und dem Feuer selbst den Namen einer Erde beylegen? „Warum kann man nicht (sagt Scheele) aus der „Hize und Kiesel-erde Phlogiston zusammensetzen? Es ist ja unbegreiflich, wie die „wenige Erde, welche eine verbrannte Kohle hinterläßt, eine so große Menge Hize „oder Elementar-Feuer angezogen und absorbiert haben sollte.“

### § XVII.

Macquer in der letzten Ausgabe seines chemischen Wörterbuchs, und Sourtroy in seinen chemischen Vorlesungen, halten das Phlogiston für ein bloßes in den Körper eingehültes Lichtwesen. Ich gestehe es zwar aufrichtig, daß die Lichtmaterie auf jedes Geschöpf zu wirken vermagend sey, welches auch Berntheier ganz klar erwiesen hat; allein aller dieser Beobachtungen ungeachtet hat man an der Richtigkeit dieses Satzes annoch Ursache zu zweifeln, wenn man auf folgende Aufgaben eine entscheidende Antwort ertheilen wollte: 1mo. Wie das Sonnenlicht in den tiefsten Schoos der Erde, wo Metalle und andere phlogistifische Körper sich aufhalten, habe eindringen können? 2do. Welcher wesentliche Unterschied soll denn zwischen dem Feuer: und Lichtwesen vorwalten? 3tio. Welcher ist denn derjenige Körper, mit dem sich das Licht vereinigt, damit aus dieser Zusammensetzung das Phlogiston entstehen möge?

### § XVIII.

Mollerat de Souhey und de la Metherie sind der Meynung, daß das Stahlische Phlogiston nichts anders, als die brennliche Luft sey, nachdem  
Priesley

Priesley und Pelletier beobachtet haben, daß diese Luft vermögend war, einle metallische Kalke wieder herzustellen. Allein wenn man erwägen wird, 1mo. daß der Gold- und Silberkalk durch die bloßen Sonnenstralen hergestellt werden, wie Scheele beobachtet hat; 2do. daß dasjenige Wesen, welches die Kalke der edlen Metalle in verschlossenem Feuer herstellt, keine brennbare Luft sey; und 3tio. daß wir zwei Gattungen von brennlicher Luft haben, nämlich die dichte und die metallische, das Phlogiston aber nur ein einziges und aller Orten gleichbeschaffenes Wesen sey: so ist unstreitig, daß die brennliche Luft und das Phlogiston für zwei ganz verschiedene Körper gehalten und angesehen werden müssen.

### § XIX.

Herr Gren hält das Phlogiston für eine chemische Vermischung der Licht- und Wärme-Materie, und so hat dieser gelehrte Mann die Stahlische (§ XV.) mit der Macquerischen Lehre (§ XVII.) vereinigt. Eines Grens Verdienste in der Chemie sind allbekannt; doch bitte ich diesen scharfsinnigen Scheidekünstler, mich auf die Stelle zu verweisen, wo ich gesagt habe, daß das Phlogiston ein eigentliches aus fixer Luft und aus der Wärmematerie zusammengesetztes Wesen sey. In meinen Zusätzen zu dem Macquerischen Wörterbuche hab ich zwar über das Phlogiston folgende Meynung vorgetragen: Il Flogisto non è un corpo semplice, ma composto di fuoco vincolato con un'altra sostanza — la quale non può essere che un corpo semplice al pari del fuoco medesimo — e questo è un ente primigeno, onde traggono l'origine tutte le Materie saline; allein, daß das Phlogiston eine Mischung von fixer Luft und Feuerwesen sey, war meine Meynung niemals.

### § XX.

Was ist nun das Phlogiston? Ich will meine Gedanken hierüber eröffnen, und jeden Liebhaber der Wahrheit bitten, solche einer genauen Betrachtung zu würdigen:

1mo. Das Phlogiston ist ein sehr zartes, unsichtbares, folglich an Feuer sehr reiches Wesen (§ III.), und demnach

2do. kein reines Feuer (§ XIV.), sondern

3tio. eine Zusammensetzung von elementarischem Feuer und einer andern Materie.

4to. Die Eigenschaften, welche das Phlogiston besitzt, mit der vitriolischen und mit der arsenikalischen Säure einen festen Körper zu erzeugen, und die reinste Luft in eine sichtbare Fruchtigkeit zu verdicken, erweisen ganz klar eine große Ähnlichkeit zwischen dem Innersten dieser Körper und demjenigen Wesen, welches mit der Feuermaterie das Phlogiston erzeugt.

Aus allen diesem nun läßt sich wahrscheinlich schließen, daß das Phlogiston als ein eigentliches salziges und von dem allgemeinen ursprünglichen Salzstoffe (§ X.) abstammendes, dann mit der Feuermaterie innigst verbundenes Wesen angesehen werden könne.

### § XXI.

Gleichwie nun jeder Körper vermögend ist, nur eine bestimmte Menge Feuer zu binden, so hat auch der salzige Grundstoff jedes Metalles ein eigentliches Vermögen, sich mit dem Phlogiston fester oder schwächer, wie auch mehr oder weniger zu vereinigen, welche Menge am besten durch die Menge der brennbaren Luft, so aus jedem Metalle durch die vitriolische oder durch die Meersalzsäure hervortritt, bestimmt worden ist. Diesen Endzweck suchte auch Priestley durch die Wiederherstellung der metallischen Kalke mit der brennlichen Luft zu erreichen; da aber eine jede Metallerde schon vorher eine gewisse Menge Phlogiston einschließt, und selbst die brennbare Luft nicht allezeit gleiche Beschaffenheit besitzt: so läßt sich nicht zuverlässig bestimmen, wie viel Phlogiston zur vollkommenen Sättigung des salzigen Grundstoffes eines jeden Metalles angewendet werden müsse.

### § XXII.

Das einzige chemische Feuer ist unvermögend, dem Golde, der Platina, und dem Silber das Phlogiston zu entziehen, und dieses Unvermögen hat auch der Schwefel; die übrigen Metalle aber werden durch besagtes Feuer ihres Phlogistons zum Theile beraubt, und unter diesen diejenigen am leichtesten, die leichter im Feuer zerfließen. Nur die Säuren sind im Stande, alle und jede Metalle zu dephlogistisiren, und dieselben in eine erdformige lockere Materie zu verwandeln. Ein Metall ist auch mit dem Phlogiston mehr als ein anderes verwandt, wie z. B. das Kupfer mehr als das Eisen, und das Gold mehr als das Kupfer. Merkwürdig ist auch die Eigenschaft, welche das Magnesium besitzt, allen mineralischen Säuren das Phlogiston zu entziehen.

### § XXIII.

## § XXIII.

## Die Luft.

Wir wollen uns in dieses sehr weitläufige Feld der Physik nur so weit begeben, als es einem Berg- und Hüttenmann davon zu wissen obliegt. Auf Hüttenwerken hat man Bälge, oder Wassertrummeln, durch welche die atmosphärische Luft in die Oefen geführt, und das Feuer unterhalten wird. In den Gruben kommt man nicht selten auf Oerter, wo der Bergmann wegen der zum Athemholen unanständigen Luft den unterirdischen Bergbau ohne Lebensgefahr nicht weiter fortsetzen und betreiben kann. Es scheint also nöthig zu seyn, auch diese Materie nicht mit Stillschweigen zu übergehen, folglich von der Beschaffenheit derjenigen Luftarten, welche die so genannten bösen Wetter in dem unterirdischen Felde verursachen, einen kurzen Unterricht zu ertheilen.

## § XXIV.

Die gemeine Luft besteht beyldufig aus drey Theilen phlogistisirter und einem Theile dephlogistisirter Luft, welche von Scheele die Feuerluft genannt wird. Da nun ohne diese Luft kein Thier athmen und leben, wie auch keine flammende Hitze entstehen kann: so ist ganz klar, daß für den Berg- und Hüttenmann derjenige Luftkreis der dienlichste sey, welcher mehr Lebens- oder Feuerluft enthält. Da aber diese Luftart durch das Phlogiston, das aus der Lunge der Bergleute und aus brennenden, verwitternden, gährenden und faulenden Körpern in den Gruben hervorkömmt, wieder verdorben wird: so ist nothwendig, daß in diesen Orten eine reine Luft durch Schächte, Durchschläge und Wetterführungen, in den Oefen aber durch Bälge, Wassertrummeln, oder durch andere Vorrichtungen immer eingeführt werden möge. Es ist also nicht gleichgültig, ob mehr oder weniger Luft zu gleicher Zeit in einen Ofen eindringe, und ob dieselbe mit mehr oder weniger Geschwindigkeit durch den Saug durchziehet; denn nach der Menge der reinen Luft, welche durch das Gebläse eingeführt wird, und nach der verschiedenen Größe der Blasebälge wird der Ofen mit mehr oder weniger Feuerluft versehen, die Feuerkraft dadurch verstärkt, oder vermindert, folgsam auch die Vormaß in dem Ofen geschwinde oder langsamer aufgelöst.

## § XXV.

Das Gebläse ist aber nicht das einzige Werkzeug, durch welches der Ofen die zur Unterhaltung des Feuers unentbehrliche Lebensluft erhalten kann. Alle mit einer Säure gesättigten Erden und alle Salze geben im Feuer eine reine Luft, wie es von Priestley, Volta und Landriani erwiesen worden ist. Woher kommt denn die knallende Luft in dem Schooße der Vulkane, als von der Ausdehnung und Entzündung der brennbaren Luft, nachdem sie sich mit der dephlogisirten, so aus den vitriolisirten Erden und metallischen Kalken entwickelt wird, in genugsamer Menge vereinigt hat? Es kann sich ja auch in einem Schmelzofen ein gleicher Umstand ereignen, daß nämlich die Vormaß selbst reine Luft erzeugen, die Hige dadurch vermehren, und wider alles Vermuthen eine gute Scheidung in dem Ofen verursachen könne.

## § XXVI.

Von bösen Wettern, oder Schwaden, welche in den Gruben, in alten verlassenen Schächten und andern Orten nicht selten vorkommen, haben viele Schriftsteller und alle Bergleute immer geglaubt, daß dieselben aus schweflichten, arsenikalischen, antimonialischen und andern dergleichen Ausdünstungen entstehen sollen. Da man aber in gegenwärtigem Zeitalter die Kunst erfunden hat, alle die Schwaden, welche in den Bergwerken vorkommen, ohne alle die Dünste, zu verfertigen: so ist gewiß, daß die bösen Wetter nichts anders sind, als eine zum Athemholen und zur Nahrung der Flammen undienliche, oder besser zu sagen, die gemeine Luft, welche durch das Phlogiston in eine brennbare, fixe oder übelriechende ist verwandelt worden. Alle diese Luftarten sind also im Grunde nur einerley Wesen, und der ganze zwischen denselben vorwaltende Unterschied besteht allein in der verschiedenen Menge des phlogistischen Wesens, durch welches die reine Luft zerlegt, und ihres Feuerwesens dadurch beraubt worden ist.

## § XXVII.

Die allergefährlichsten Schwaden sind die entzündlichen, welche in einer bloßen brennbaren Luft bestehen, welche durch einen hinlänglichen Zusatz reiner atmosphärischer Luft eine knallende oder schlagende Eigenschaft erhält. Ich war in  
 Zdrja,

Feuer, als auf einmal in einen Stollen dieses berühmten Quecksilber-Bergwerks Feuer ausbrach, und durch einige Stunden immerfort brannte, bis endlich gegen Mittag mit einem erschaulichen Knall, und mit Beschädigung der Leute, welche in diesen Stollen waren, alles aufhörte. Man hat nach diesem den leeren Vorort besichtigt, und in demselben einen hohlen Raum, altes Zimmerholz und eine Menge Wasser gefunden. Diese Beispiele sollten allen Bergwerks-Vorgesetzten zum Unterrichte dienen, daß in dergleichen Fällen Niemand der Zutritt zu diesen Feuerquellen gestattet werden soll.

## § XXVIII.

Auch die feuchte Luft gibt böse, jedoch nicht brennliche und auch nicht knallende Wetter. In diesem Luftkreise zerlegt sich das Kalkwasser, krystallisirt sich das ätzende salzichte laugensalz, und das gemeine Wasser erhält einen saluerlichen Geschmack. Schwaden von dieser Art entstehen gemeinlich von der feuchten Luft, welche aus dem Kalksteine durch die vitriolische Säure der verwitternden Kiese ausgetrieben wird. In den Höhlen der Vulkane kommen dergleichen Wetter sehr oft vor, und die Sauerbrunnen sind nichts anders, als gemeines, durch dergleichen schwadenvolle Dörter fließendes Wasser, das sich damit so viel als möglich vereinigt hat. Der schurfende Bergmann hat also ganz recht, wenn er diese mineralischen Wasser als ein Zeichen eines Erzgebirges und einer bauwürdigen Gegend ansieht, da diese heilsamen Quellen die Anwesenheit der feuchten Luft voraussetzen, diese aber ohne die Schwefelsäure, die aus den verwitternden Erzen hervortritt, niemals aus der Kalkerde getrieben werden kann.

## § XXIX.

Böse Wetter kann auch Scheelische stinkende Schwefelluft erzeugen. Sie entsteht durch die Verwitterung der Kiese, und durch die Zerlegung der Kalkleber. Ihre Eigenschaften sind, dem Wasser einen Schwefelgeruch zu ertheilen, und durch ihre Zersetzung einen wirklichen Schwefel abzugeben. Ich glaube ganz sicher, daß der gediegene Schwefel dadurch größtentheils entstanden sey, und dennoch entstehe.

Eine andere Art von unterirdischen Schwaden erzeugt auch die Schwefelsäure so bald sie von dem Phlogiston ausgezehrt und in einen elastischen Dunst verwandelt wird

wird. Die nachtheiligsten Folgen dieser Schwefellust erfahren diejenigen am meisten, welche mit der Schwefelarbeit und mit der Destillation der Säure aus dem Schwefel beschäftigt sind. Eine der merkwürdigsten Eigenschaften dieser mephitischen Luft ist, dem gebrannten Thon die vorige Zähigkeit wieder zu erteilen. Wie es Herr Vajro auf der neapolitanischen Solfotare am ersten beobachtet hat. Man beliebe auch hierüber die Briefe des gelehrten Herrn Serbers nachzulesen, welcher jetzt das ansehnliche Amt eines General-Direktors aller Kaiserl. Russischen Bergwerke würdig verwaltet.

## § XXX.

## Das Wasser.

Wenn das Phlogiston ein Element ist; so sind wir berechtigt, auch dem Wasser diesen Titel zu gestatten, — und wenn man auch zuläßt, daß die Lehre von dem Wasser zur gründlichen Auslegung der wichtigsten Erscheinungen, die in dem ganzen Natursysteme täglich vorkommen, unentbehrlich sey: so liegt mir ob, auch von diesem Körper die sichersten Grundsätze, nach den neuesten Beobachtungen, hier anzuführen, folglich denselben in seinem dreyfachen Zustande, nämlich in dem flüchtigen, in dem flüssigen, und in dem festen, zu betrachten.

Wenn das gemeine Wasser, da es den ersten und flüchtigen Zustand erreicht; einen 12 — 14000mal größern Raum einnimmt als vorher: so ist unstreitig, daß dasselbe eine Menge Feuertheilchen einschließt, die 12 — 14000mal größer sind, als vorher in dem flüssigen Zustande. Nun kann sich zwar ein Jeder die erstaunliche Ausdehnung leicht vorstellen, in welcher sich das Wasser befindet, da es flüchtig gemacht wird. Allein in diesem Zustande besteht noch nicht der höchste zu erreichende mögliche Grad seiner Ausdehnung, und das davon abhängende Vermögen, eine noch größere Menge Feuerwesen anzunehmen. Dieser Vermögensstand geht noch weiter, und bringt den Dunst des Wassers endlich dahin, daß derselbe in eine wahre und vollkommen reine Luft verwandelt wird. Allein, wenn dieses geschehen soll, ist notwendig, daß dem blasenartigen in der gemeinen Luft aufgelösten Dunste das wenige demselben noch anlebende Phlogiston gänzlich entzogen werde, nachdem man erfahren hat, daß diese Luft wieder zu Wasser wird, wenn sie auch die geringste Menge von Phlogiston anzieht.

## § XXXI.



## §. XXXI.

Vielleicht dürfte es manchem auffallend vorkommen, daß sich das Wasser mittelst des Feuers in eine wahre Luft verwandle; allein, wenn man nur überlegen will: 1mo, daß die einzige Quelle derjenigen dephlogisirten Luft, welche den Salpeter in verschlossenen Gefäßen darreicht, keine andere sey, als das Krystallisationswasser desselben; 2do, daß der Dunst des Wassers, welcher durch ein eisenes Rohr getrieben, und durch eine anständige Vorrichtung aufgefangen wird, eine Menge Luft anzeigt; 3tio, daß die Salpeter- und Kochsalzsäure durch die bloße Einwirkung der Sonnenstrahlen eine reine Luft darstellt; 4to, daß die Pflanzen, und insonderheit jene, welche in dem Wasser wachsen, durch die Mitwirkung des Lichtwesens eine gleiche Luft von sich geben, und 5to, daß man Wasser erhält, wenn man eine Mischung brennbarer und reiner Luft, in dem Verhältnisse wie 2 : 1, anzündet, so wird man es hoffentlich nicht ungereimt finden, daß sich das Wasser durch die Feuermaterie in eine Luft, ja auch in eine wahre Lebens- und Feuerluft verwandeln könne.

## §. XXXII.

Alein wie gehet es damit zu? Macht denn das Phlogiston einen wesentlichen Theil des Wassers aus? Muß denn das Wasser dephlogistisirt werden, um das Vermögen zu erlangen, so viel Feuerwesen anzuziehen, als es seine Verwandlung in reine Luft erfordert? So ist es wahrscheinlich, wenn man betrachtet: 1mo, daß Watt eine phlogistisirte Salpetersäure in dem Wasser gefunden hat, durch welches er die reine Luft getrieben hat: Denn woher hat diese Säure das Phlogiston, als von dem Krystallisationswasser des Salpeters erhalten? 2do, daß man Phlogiston in jenem Rückstande findet, den der Salpeter, nachdem man die völlige reine Luft daraus getrieben hat, in dem Kolben zurückläßt, welches Phlogiston kein anders seyn kann, als dasjenige, so das Krystallisationswasser vorher enthalten, und bey seinem Uebergange in reine Luft, in besagten Rückstand abgelegt hat; 3tio, daß die Lebensluft wieder zu Wasser wird, sobald sie von der brennbaren Luft bey ihrer Entzündung das Phlogiston wieder erhält. Aus allem diesen schlieset man nun ersichtlich: daß die reine Luft ein dephlogistisirtes Wasser, und dieses eine phlogistisirte Lebensluft sey. Zweytens, daß das Wasser und die Lebensluft in Grunde einerley Wesen, und nur dadurch unterschieden sind, daß der Grundstoff des erstern mit

mit dem Phlogiston, des zweyten aber mit dem elementarischen Feuer verbunden sey. Allein wenn man erwaget, daß die Lebensluft durch das metallische Phlogiston gänzlich zerstört, durch das blichte aber in fixe Luft, niemals aber in Wasser verwandelt wird, und daß nach diesen Beobachtungen die Salpetersäure von dem bloßen Krystallisationswasser erzeugt werden müßte, indem das Rückständige in dem Zustand eines fixen, laugensalzigen Wesens zurückgelassen, die Säure dieses Salzes in reine Luft verwandelt, diese aber von dem dephlogistirten Wasser hervors gebracht wird; so ist ganz sicher, daß die Meynung derjenigen, welche behaupten, daß das Wasser nichts anders sey, als eine dephlogistisirte reine Luft, den völligen Beyfall noch nicht verdiene.

### §. XXXIII.

Nun kommen wir auf den dritten Zustand des Wassers, welcher in seiner Gefrierung, oder Eiswerdung besteht. Wenn man sich also von diesem Zustande einen gründlichen Begriff machen will, hat man mit Gericke und andern Naturforschern zu erwegen: daß, wenn man die Kugel eines Thermometers ins Wasser legt, das Quecksilber in dem Augenblick steigt, als es sich in Eis, oder in einem festen, durchsichtigen, glatten und klingenden Körper verwandelt. Dieser Umstand erweist nun klar, daß das Wasser bey der Eiswerdung einen Theil seines specifischen Feuers verliert, welchem Verluste alle andere Substanzen unterliegen, wenn sie von dem flüssigen in den festen Zustand übergehen. (§. V.) Die groote, auch merkwürdige, nach der Eiswerdung vorkommende Erscheinung, bestehet in der sechsseitigen Gestalt, welche die gleichartigen Theile des Wassers anlegen, wie es Rundmann, Nischenbroeck, Scheuchzer und andere beobachtet haben.

Da aber kein Körper ohne der ursprünglichen Salzmaterie eine bestimmte Gestalt anlegen kann (§. XII.), so ist wahrscheinlich, daß der erste und einfachste Grundstoff des Wassers ein Salzwesen sey, welches auch die große Menge Feuers theilchen, so das Wasser anziehen kann, noch klärer erweist. (§. XI.)

### §. XXXIV.

Das Wasser ist das einzige Werkzeug, durch welches die Natur alle erdige und salzige Krystallen gebildet, und die mehresten Veränderungen des ersten Erdballens verursacht hat. Dieses allgemeinste Wesen ist in dem Luftkreise, in allen Thieren und Pflanzen, in dem innersten Schooße der Erde und auf seiner Oberfläche

hlufig

häufig zugegen. Es verdienet daher nach dem Feuer, als die Stütze aller und jeder in der erschaffenen Natur ausübenden Handlungen anerkannt zu werden. Nur auf Hüttenwerken ist das Wasser schädlich, wenn durch seinen Dunst der Ofen verköhlet, oder etwas davon auf dem verschmelzten Kupfer senkrecht getragen wird. Man hat vorher erwiesen, daß die Verwandlung des Wassers in Dünste sehr viele Feuertheile erfordert, welche dem arbeitenden Schmelzofen entzogen werden, sobald derselbe auf einem feuchten Grund gebaut, oder mit unanständigem Abzügen und Gräben versehen ist.

## §. XXXV.

## Zweytes Kapitel.

Von den vernehmlichsten durch die Ursanfänge hervorgebrachten  
Körpern des Steinreichs.

**W**enn wir (sagt Herr Wiegleb) nach der Absicht des Schöpfers der Natur, alle uns vor Augen liegende Körper auf die nützlichste und zweckmäßigste Art anwenden wollen, so ist vernünftiger Weise nöthig, daß wir solche zuvor hinlänglich erkennen müssen. In Probirs werkstätten und Hüttenwerken kommen allerley Bergarten und Erze vor, die niemand rechtmäßig benutzen kann, der nicht gelernt hat, wie sich eine jede allein, oder mit anderen im Feuer verhält. Ein Beamter, der nur durch Erfahrung unterrichtet ist, nicht aber aus der Chemie die Beschaffenheit der Steinarten erlernt hat, ist ein Empiriker, der Zeit und Geld unnütz verschwendet, und dienet zu nichts. Es ist daher höchst nothwendig, daß der Schrecksünstler und der Hüttenmann wisse, welche Eigenschaften eine jede Erde, und jedes Erz besiget, und daß auch in Bergwerken heute erzogen werden, die im Stande sind etwas Neues zu entdecken, und die Wahrheiten in der Geschichte des Mineralreichs zu erweitern. Zu dieser Absicht werde ich in gegenwärtigem Kapitel die allgemeinsten, oder nur jene Fossilien, die auf Hüttenwerken bearbeitet werden, erstlich mit Cronstedt, Bergmann und Kirwan in Erdsalze, Erzharze und Metalle abtheilen, alsdann von jeder Gattung die physikalischen und chemischen Kennzeichen anführen, und auf diese Art dem Hüttenmanne einen kurzen systematischen Vortrag aller nützlichen gezeigten Körper vorlegen.

## Erster Theil.

## §. XXXVI.

## Erste Klasse.

## Erdarten,

Mit diesem Namen sind alle jene Körper des Steinreiches belegt worden, welche

- 1.) Geschmacklos und unverbrennlich sind.
- 2.) Sich in Wasser sehr schwer, und wenig auflösen.
- 3.) Die eigenthümliche Schwere eines Metalles niemals erreichen.
- 4.) Als die wahren Erzmütter anerkannt werden.
- 5.) Den größten Theil des Erdballs darstellen.

## §. XXXVII.

## (\*) Einfache Erdarten.

## A. Der Kalk, welcher

- 1.) Von der Zuckersäure am stärksten angezogen wird.
- 2.) Mit dem Schwefel ein Gemenge erzeugt, welches die Auflösung aller strengflüssigen Bergarten im Feuer befördert.
- 3.) Mit dem Wasser eine Hitze erweckt, durch welche das Quecksilber in dem Reaumur'schen Wärmemesser bis auf 98 Grade getrieben wird. (§. XI.)

Der Kalk wird niemals rein gefunden, sondern vereinigt:

- 1.) Mit der Luftsäure (gemeine Kalksteine, Marmor.)

Woher ist aber die Menge der Luftsäure gekommen, die vermögend war, eine so erstaunliche Menge Kalk zu sättigen? Diejenige, welche von dem Thierreiche abstammt, enthält schon vorher eine Säure, welche gemeiniglich die Phosphorsäure ist. Wäre es vielleicht nicht wahrscheinlicher, daß ein wesentlicher Theil dieser Erde ein eigentliches Salzwesen sey, welches im Feuer, oder durch die Einwirkung einer Säure in fixe Luft, wie das Phlogiston in brennbare Luft, verwandelt wird? Glückliche Chymisten, welche die Produkte von den Eukten zu unterscheiden gelernt haben?

- 2.) Mit der Schwefelsäure (Gips).

Aus

Aus dem Fraueneise erhielt ich zwar eine Phosphorsäure; doch gemeinlich ist der Gipsestein, der Maaßter, und das lianische Strium, eine wahre, mit der Schwefelsäure gesättigte Kalkerde. Woher hat aber diese Erde die Säure erhalten? Wie sind so große Stockwerke, und so mächtige Schichten von Gips entstanden?

3.) Mit der Flußpathsäure, (Flußspath) welcher den Fluß aller Bergarten so vortreflich befördert.

4.) Mit der barontischen Säure (Schwerspath).

Diese Bergart ist unter allen die schwerste, und hat die sonderbare Eigenschaft, der Kochsalzsäure, womit sie dirigirt wird, eine gelbe Farbe zu ertheilen.

### §. XXXVIII.

#### B. Der Thon.

Eine zähe, wassergierige, und im Feuer sich sehr verhärtende Erde, welche

- 1.) Mit der Schwefelsäure den Alaun erzeugt.
- 2.) Mit dem Schwefel sich nicht vereinigt.
- 3.) Wird selten auf hohen Bergen und großen Tiefen, öfters aber und häufiger auf ebenem Lande und in dem Vorgebirge gefunden.

Man hat diese Erde niemals so rein gefunden, wie es der Alaun durch seine Zerlegung darreicht, sondern immer mit dem Kalk, mit Magnesia, mit der Kiesel-erde, mit Eisen, und zuweilen auch mit Bergöl vereinigt. Sie gehört unter jene Landesprodukte, welche der Gesellschaft großen Nutzen verschaffen.

### §. XXXIX.

#### C. Die Magnesia.

Marggraf hat diese Erde entdeckt, und die Merkmale, durch welche sie sich von dem Kalk und von dem Thone unterscheidet, sind folgende:

- 1.) Macht sie mit der Schwefelsäure das Bittersalz.
- 2.) Löst sie sich mehr im kalten, als im warmen Wasser auf.
- 3.) Wird sie aus der Auflösung des Bittersalzes durch ein Laugensalz in krystallisirten Theilchen niederschlagen.

Man hat die Magnesia in mineralischen Wässern, in der Mutterlauge des Salpeters und des gemeinen Salzes, in vielen Erdarten, und in allen vulkanischen Produkten gefunden. Marggraf, Bergmann und Buttin haben uns über die Eigenschaften dieser Erde den besten Unterricht ertheilt.

## §. XL.

## D. Die Rieselerde.

Diese allbekannte Erde ist

- 1.) Die allhärteste.
- 2.) läßt sich allein von der fußspathigen, und von der phosphorischen Säure auflösen.
- 3.) Erzeugt das schönste Glas, wenn sie in reinen Zustand mit festen laugensalzen verschmelzt wird.

Die reinste ist jene, welche aus der Kieselreuchtigkeit durch eine Säure niedergeschlagen wird. Sie hält sich am meisten in jenen Steinarten auf, welche vormals glasartige genennet worden sind; wovon die Natur sehr viele, und wenn man sie nach ihren verschiedenen Graden der Härte und Durchsichtigkeit, nach ihren Farben, Gestalten und eigenthümlichen Schwere beurtheilen wollte, fast unendliche Abänderungen aufweist, und die den Naturalienkabinetten den Platz anderer, mehr unterrichtender Stücke öfters entziehen, und zu nichts anders dienen, als durch ihre Politur und Verschiedenheit der Farben das Auge zu ergötzen.

## §. XLI.

Eine wahre Erdat ist auch der Diamant. Bergmann und Sourkroy wollen zwar behaupten, daß dieser Edelstein ein Erdbarz sey, nachdem Macquer beobachtet hat, daß die Volatilisation des Diamants von einer Spur eines rüßigen Wesens begleitet wird. Allein wir müssen die Körper nach ihren wesentlichen, nicht aber nach ihren fremden Theilen charakterisiren. Der Diamant ist eine flüchtige, sonderbare Erde, wie das Quecksilber ein flüchtiges, sonderbares Metall.

Der Baronit, oder die Schwererde, zerlegt das phlogistisirte laugensalz, folglich ist es eine eigentliche metallische mit der vitriolischen Säure vereinigte Erde, welche die Eigenschaft hat, allen Erden und laugensalzen diese nämliche Säure zu entziehen, mit welcher die Natur, oder die Kunst dieselben vereinigt haben.

Da aber unsere Absicht nicht ist, andere gegrabene Körper in diesem Kapitel vorzutragen, als jene, welche auf Hüttenwerke geliefert, und allda benützet werden, so wollen wir uns in die Betrachtung dieser Erdarten nicht weiter einlassen.

## §. XLII.

## §. XLII.

## (\*\*) Zusammengesetzte Erdarten.

Das Mineralreich hat zwar nichts einfaches in sich, doch ist ein Körper einfacher, als der andere. Zur Familie der ersteren gehören die vorerwähnten, zu der zweyten aber nun folgende:

## (†) Strengflüssige.

## A. Der Quarz.

Die kieselartige und allbekannte Bergart führet Thon, Kalk, und nicht selten auch Eisen mit sich. Sie ist der getreueste Gefährte der Metalle und Erze, welche als vorher entstandene, sodann in dieser Bergart (da sie noch ein weiches und flüssiges Wesen war) eingeschlossene Körper angesehen werden müssen.

Man hat gestaltete und ungestaltete Quarze. Die ersten sind durch eine langsame, die zweyten aber durch eine übereilte Fällung ihrer gleichartigen Theile entstanden. Von gebildeten Quarzdrusen hat man zwar kubische, schrägwürfliche und andere gesehen, die ich in meiner Krystallographie beschrieben und vorgestellt habe; doch die natürlichste Gestalt dieser Krystallen ist die säulenförmige, und fast die nämliche, welche der Salpeter und das Wasser durch seine Gefrierung (§. XXXIII.) darreicht.

## §. XLIII.

## B. Der Asbest.

Ob schon der Asbest auf Hüttenwerken niemals, und auch in dem Erdboden sehr selten vorkommt, so bitte ich, mir doch zu erlauben, auch etwas von dieser Bergart vorzutragen. Einige Schriftsteller halten den Asbest für eine Ausgeburt des unterirdischen Feuers, und der Granit soll darzu den eigentlichen Stoff ertheilet haben. Ich habe ihn aber auch bey'm Talk, und in einigen Gruben gefunden, allwo weder der Granit, noch irgend eine Spur eines vulkanischen Gebirges zu finden war. Der berühmte Bergmann hat in dem Asbest  $\frac{1}{4}$  Theile Kieselerde,  $\frac{1}{4}$  Theile Magnesia,  $\frac{1}{4}$  Theile Thon, und  $\frac{1}{4}$  Theile Eisen gefunden. In der Grafschaft Tyrol, ohnweit Sterzing, bricht in einer Bleigrube ein braungelblicher, holzförmiger Asbest, welcher  $\frac{1}{4}$  Theile Kieselerde,  $\frac{1}{4}$  Theile Magnesia,  $\frac{1}{4}$  Theile Thon, und  $\frac{1}{4}$  Theile Eisen gegeben hat.

## §. XLIV.

## §. XLIV.

C. Strengflüssige Steine sind auch der Talk, der Speckstein, der Glimmer, und vielleicht auch der Bitterstein des Herrn Göpfners, von welchem die Hauptbestandtheile sind die Kieselerde und Bittersalzerde. Der Glimmer wird härter im Feuer, und verliert anbey seine vorige Farbe. In dem Gebirge der italienischen lombardey, bey dem großen See, bricht ein Schiefer, welcher ein festes und feuerbeständiges Gemeng von Quarz und weißem Glimmer ist. Ein Eisen- und Kupferhaltiges Gebirg ist auch an Glimmer öfters sehr reich.

## §. XLV.

## (††) Leichtflüssige.

Unter die leichtflüssigen rechnet man alle diejenigen zusammengefesten Bergarten, welche in einem gemeinen Glasofen ohne Zusatz schmelzen, wie z. B.:

## D. Der Mergel.

Oder ein Gemenge von Thon und Kalk, welches, wenn es am besten fließen soll, aus drey Theilen Thon, und zwey Theilen Kalk besteht. Leichtflüssiger ist auch der Mergel, welcher mehr Eisen mit sich führet. Diese Erdart befördert die Fruchtbarkeit eines allzulockeren Bodens, und könnte auch manchen Minern mit Nutzen vorgeschlagen werden.

## §. XLVI.

## E. Der Feldspath.

In einer Abhandlung, die ich vor zwey Jahren über den Feldspath, welcher zu Baveno, in dem Mayländischen Erzherzogthume, bey'm Granit gefunden wird, der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Tolosa mittheilte, habe ich dieser Bergart dem Namen Pedionites, gegeben, von πεδῖος campus, und ὄρεος lapis. Diese Steinart schmelzt für sich allein in obbemeldtem Feuer, und wird nicht durch zugesetzten ägenden Kalk, nicht durch den Thon, und noch weniger durch die Magnesia, wohl aber von dem Flußspathe, von dem gemeinen Glase, und den festen laugensalzen aufgelöst. Ein wahrer Pedionit ist auch die opalisirende pinische Adularia, und zu diesem Geschlechte gehört auch der Labradorstein.

## §. XLVII.



## §. XLVII.

## F. Der Basalt.

Wenn jemand den elektrischen und idioelektrischen Basalt, den Schörl, die Granaten, ja auch den Zeolit, unter ein Geschlecht zu bringen sich entschließen wollte, würde ich mich gar nicht widersetzen. Alle diese Bergarten rießen ohne Zusatz im Feuer zu einer unreinen Schlacke, sind alle gestaltet, und in allen hat man die Kieselerde, den Kalk und das Eisen gefunden. Wiegleb hat zwar in dem Etangenschörl die Alaunerde, und in dem Stralschörl die Bittersalzerde gefunden; allein wenn wir einem kleinen Zusatz von anderen fremden Theilen, und einer jeden Abänderung an der Farbe, an der Gestalt, an der Härte, und an der Schwere, das Recht eines eigentlichen Geschlechtes, oder einer besondern Gattung gestatten wollen, werden wir in dem Steinreiche eben das thun, was jene Botanisten in dem Pflanzenreiche gethan haben, welche nach einer kleinen Abweichung, neue Gattungen und neue Arten eingeführet, und eine erstaunliche Verwirrung in diesem Theile der Naturkunde verursacht haben. Herr von Linné hatte ganz recht, da er mir einmal schrieb: *Natura in Regno lapideo in mera varietate se jactat.* Ich bin wenigstens, und werde noch immer für die Einschränkung der Gattungen in dem Steinreiche viel mehr geneigt seyn, als für ihre Erweiterung, und glaube auch, daß in diesem weitläufigen Felde nichts schwerer sey, als die Geschlechter und Arten zu bestimmen.

## §. XLVIII.

## G. Der Zinnopl.

Der sogenannte Zinnopl ist ein unterirdisches und rothes Gemenge von Kiesel und Zinn, welches zu Chemnitz auf dem Epitalex Hauptgang, und in einigen andern Gruben gefunden wird. Der niederungarische Zinnopl ist öfters sehr fest, zuweilen aber auch locker, und mit Goldtheilchen, mit Bleyglanz, mit Kies, und mit der Blende immer vermengt. Man beliebe hierüber dasjenige nachzulesen, was ich in dem ersten Theile meiner *Dissertationum ad Historiam Naturalem pertinentium*, dem Publikum vor siebenzehn Jahren hierüber mitgetheilt habe. In diesem Grubenstein, welcher eigentlich ein eisenreicher rother Jaspis ist, liegt das mehrest Gold, so in den äudortigen Bergwerken erzeugt wird.

D

## §. XLIX.

## §. XLIX.

## G. Der Granit, und der Porphyrit.

Die Graniten, oder jene zusammengesetzte Steine, welche aus Pedionit, aus Quarz und Schörl bestehen, werden nach der Farbe, in rotze, graue und weisse abgetheilet; die Porphyriten aber, so keinen Schörl mit sich führen, und aus welchen die Tyrolischen, Carpatischen und viele andere Alpen bestehen, sind öfters von rotzer Farbe, und zerfallen sehr leicht am Tage.

## §. L.

## I. Andere, auch zusammengesetzte, leichtflüssige Bergarten.

Steinarten, die im Feuer fließen, sind auch der Rhonschiefer, die bolariſchen Erden, der Hornſtein, der Iaſurſtein, der Serpentinſtein, und die vulkanischen Schladen.

Die Breccien, die Waken, die Sandſteine 2c. gehören nicht hieher. Sie ſind aus verſchiedenen von andern Feſſen abgeriſſenen, und von dem Waſſer ſorts geſchlepten, ſodann hin und wieder abgeſetzten und zuſammengeliſſenen Steinen entſtanden, welche eine gewaltſame durch das Waſſer entſtandene Revolution und Verwüſtung der erſten Berge, handgreiflich erweiſen. Ein ſolches von der Natur unordentlich angehäuftes Mauerwerk wird daher niemahls in hohen, ſondern in niedrigen, und gemeinlich an die Flüſſe grenzenden Orten gefunden.

## §. LI.

## Zweite Klaſſe.

## Die Salze.

Die Salze, oder jene Körper des Steinreiches, welche einen ausgezeichneten Geſchmack beſitzen, und mit dem Waſſer ſich leicht vereinigen, werden gemeinlich in ſaure, alkalische und Mittelsalze abgetheilet. In dem erſten Zuſtande hat man die vitrioliſche und die Hombergiſche, oder die ſogenannte ſedativiſche Säure, in dem zweyten aber das mineraliſche laugenſalz gefunden. Eine wahre, ungebundene Schwefelſäure hat man leztlin in den piſciareliſchen Wäſſern der neapolitaniſchen Solſotara, und Herr Zöſer hat vor einigen Jahren in dem

dem toskan'schen Herzogthume eine vollkommene Hombergische Säure, oder wirkliches Sedativsalz gefunden.

Von einem natürlichen mineralischen laugensalze hingegen, haben wir mehrere und ältere Nachrichten, und man hat es auch vor zwey Jahren in der italienischen Lombar die bey S. Columbano in einer Grotte gesammelt.

### §. LII.

Die allgemeynsten sind aber die Mittelsalze, welche Benennung allen Verbindungen der Säuren mit Erden, und mit laugensalzen, von Bergmann ertheilet wird. Da ich aber als Salze nur jene Körper erkenne, welche schmackhaft sind, und in einer leichten Verbindung mit dem Wasser eingehen; so werden nach diesem Begriffe der Gips, der Flußspath und der Baranit, aus der Zahl der rechtmäßigen Mittelsalze ausgeschlossen, und von diesen wird hier die Rede seyn, und zwar nur von jenen, welche in dem Mineralreiche sich aufhalten. Diese Körper sind von den Schriftstellern bald nach ihrem Grundwesen, bald nach ihrem Geschmacke, bald nach der Gestalt ihrer Krystallen, bald aber nach ihrem Verhältnisse im Feuer, abgetheilet worden. Uns aber gefällt, die Salze mit Cronstedt, nach der Beschaffenheit der Säure, so sie enthalten, folgendermaßen einzutheilen.

### §. LIII.

#### (\*) Bittrlichsche Mittelsalze.

##### A. Der Alaun.

Wenn die Schwefelsäure sich mit dem Thone (§. XXXVIII.) vereinigt, entsteht der Alaun, welcher

- 1.) Einen zusammenziehenden Geschmack besitzt.
- 2.) Bey unvollkommener Sättigung der Thonerde in achteckigte Krystallen anschießt.

Dieses Salz blühet in Bergwerken aus einem mit Kies vermengten thonsartigen Boden; noch häufiger aber wird es in vulkanischen Gegenden angetroffen. In jenen Orten wird erstlich der Kies, den der Schwefel zerlegt, und seine Säure mit dem Thone verbunden; in diesem aber die nämliche Erde von dem aufsteigenden Dunste dieser Säure ebenfalls durchdrungen, und ein wahrer Alaun erzeugt. Da

aber auch die Eisenerde sich mit der Schwefelsäure vereinigt, so ist ein solcher Alaun mit dem Eisenvitriol immer vermengt.

## §. LIV.

### B. Das Haarsalz.

In den idriatischen, niederungarischen und harzer Gruben blühet zuweilen aus den thonartigen Ufmen einiger Straßen dieses Salz hervor, in der Gestalt sehr dünner, weißer und langer Haare, welche im Wasser in prismatische, vier- und fünfseitige Krystallen anschließen, die einen nicht süßlichten, als zusammenziehenden Geschmack besitzen. Ich habe dieses Salzwesen untersucht, und gefunden, daß es Vitriolsäure, Alaunerde, wenig Kalk, und einen geringen Theil von Eisen enthält; diese Bestandtheile sowohl, als auch diese sonderbare Krystallisation, haben mich bewogen, diesen Salzkörper als ein eigentliches Geschlecht anzuführen, und Halotrichum, oder Haarsalz zu nennen. Allein Herr von Linné hat das Halotrichum, oder den Trichirem der Alten, einen Zinkvitriol genannt, obschon seine Grunderde mit Kohlenstaub keinen Zink gegeben, und dem Kupfer seine vorige Farbe keineswegs verändert hat. Andere hingegen haben einen Eisenvitriol daraus gemacht, obwohl unser Salz mit der Gallapfelbrühe keine Dinte erzeugt, und seine Auflösung durch zugesetztes laugensalz einen weißen Saß darreicht. Bergmann und Kirwan sind der einstimmigen Meynung, mein Haarsalz sey eine Mischung von Alaun und Kobaldivitriol; da mir aber weder in der idriatischen Quecksilbergrube, noch auf dem Epitaler Hauptgange in Ehemnis, wo dieses Salz häufig gefunden wird, nicht die geringste Spur von Kobald vorgekommen, und dieses Metall in den niederungarischen Bergwerken noch ein unbekannter Körper ist, so begreife ich nicht, wie sich in diesen Orten der Kobald mit diesem Salze einverleibet habe.

## §. LV.

### C. Das Bittersalz.

Die Magnesia (§. XXXIX.) wie schon bekannt, macht mit der Schwefelsäure ein eigentliches Mittelsalz, welches wegen dem Geschmacke, ein Bittersalz, und in Ansehung des Ortes, allwo man es zuerst aus einem mineralischen Wasser erhalten hat, Epfomsalz genannt worden ist. Da aber noch niemand eine reine und

und ungebundene Magnesia-gefunden hat, so müssen wir schließen, daß in dem Gebirge, aus welchem Bittersalz haltende Wasser hervorquellen, sehr viele an Bittersalzerde reiche Bergarten sich aufhalten, die nach und nach von der Schwefelsäure durchdrungen werden, woraus dann jene Bittersalze entstehen, welche sich in dergleichen mineralischen Wässern aufhalten.

## §. LVI.

## D. Das Glaubersalz.

Die künstliche Hervorbringung dieses Mittelsalzes erfordert, daß ein mineralisches Alkali mit der Vitriolsäure gesättiget werde, welches die Natur durch die Zerlegung des Kochsalzes erzeugt hat. Allein man begreift nicht, woher die zur beständigen Erzeugung jenes Glaubersalzes, welches einige mineralische Wässer so häufig am Tag setzen, notwendige Schwefelsäure komme? Wie das gemeine Salz in dem Schooße der Erde damit zerleget wird, und in welcher Verbindung die frey gemachte Kochsalzsäure sodann eingehe? Ist denn aus diesem nicht klar, daß die Verfahrungsarten der Natur von den äußeren ganz verschieden sind?

Mit mehr Zuverlässigkeit läßt sich die Entstehung eines geheimen Glaubersalzes in jenen Orten auslegen, in welchen die thierische Erde der Einwirkung einer süchtigen Schwefelsäure ausgesetzt ist. So hat Bergmann beobachtet, daß dieses Salz bey der Röstung der Kupfeterze, und in vulkanischen Gegenden zuweilen entstanden sey.

## §. LVII.

## (\*\*) Salpeterige Mittelsalze.

## E. Der Salpeter.

Einen wirklichen Salpeter hat Ramazzini aus dem Schnee, Marggraf aus dem Gewässer der Residenzstadt Berlin, und Oesterreicher aus einer Brunnenquelle bey Iuda, in dem Königreiche Ungarn, seither gefunden. Allein, noch merkwürdiger ist derjenige Salpeter, den Fortis in dem Kalksteine im neapolitanischen Gebiete ohnlängst entdeckt hat. Ich habe von dem Erfinder selbst ein Stück von diesem aus den schönsten weißen Kalkstein ausgeblüheten, und seine Spaltungen ausfüllenden Salpeter erhalten, und gefunden, daß dieses Salz aus wirklich trockenen, und mit der Kalkerde vermengten Salpeter bestehe, welche theils von

der Luftsäure, theils aber von der Salpetersäure gesättigt war. Nun überlasse ich allen scharfsinnigen Naturforschern nachzudenken: 1mo, aus welchem Stoffe die Natur eine Salpetersäure und ein zerfließendes laugensalz allda erzeugt habe; 2do, ob nicht auch diese Kalkerde aus dem Thierreiche, wie das zur Hervorbringung der Salpetersäure notwendige Grundwesen, entstanden sey.

Man spricht auch von einem gewachsenen kubischen Salpeter, welcher aus dem Rückstand der versauften Meerpflanzen erzeugt, und allda gefunden worden sey.

### §. LVIII.

#### (\*\*\*) Muriatische Mittelsalze.

##### F. Das gemeine Kochsalz.

In hundert Theilen dieses Salzes hat Bergmann 52 Theile Säure, 42 Theile muriatisches laugensalz, und 6 Theile Wasser gefunden. Kirwan hingegen hat von dem ersten sauren Wesen nur 33 Theile, von dem zweyten 50 Theile, und von dem dritten 17 Theile erhalten. Wenn nun das eigentliche Vaterland des gemeinen Salzes das große Weltmeer ist, so ist auch gewiß, daß das Bergsalz von dem Meersalze entstanden sey, und daß folglich keines auf der ersten Oberfläche des Erdballes befindlich sey.

### §. LIX.

##### G. Der Salmiak.

In der neapolitanischen Solfotara zu Puzzoli wird ein wahrer Salmiak aufgefangen, der doch nicht selten mit Schwefel, mit geheimen Glaubersalz, und zuweilen auch mit vererzten Arsenik vermenget ist. Da aber kein Salmiak ohne flüchtiges Alkali, und dieses die Anwesenheit einer thierischen Materie voraussetzt, so läßt sich daraus nicht ohne Grund urtheilen, daß in dem untersten Theil dieses schon ausgebrannten Vulkans, vitriolische und thierische mit Kochsalz vermengte Substanzen sich aufhalten, und daß die neapolitanischen Feuerquellen aus dem alten Meerboden hervorkommen, in welchen die Natur viele thierische Materien abgesetzt hat.

### §. LX.

## §. LX.

## (\*\*\*) Hombergische Mittelsalze.

Ein dergleichen Salz ist der gemeine Borax, welcher nach der einstimmigen Meynung eines Bergmanns und Kirwans, in hundert Theilen 34 Theile Hombergische Säure, 17 Theile muriatisches Alkali, und 49 Theile Wasser mit sich führet. Unter der Benennung einer Hombergischen Säure verstehe ich das Sedativsalz, von welchen man jetzt durch eine neue, in dem ersten Bande des helvetischen Magazins, so der gelehrte Herr Albrecht Höpfner mit alldem meinem Beyfall herausgegeben hat, eingeschalteten Zerlegung desselben, mit vieler Wahrscheinlichkeit urtheilen kann, daß es eine Säure sey, welche sehr viele mit der Phosphorsäure gemeinschaftliche Eigenschaften besitzet.

## §. LXI.

Es ist allbekannt, daß die Probirer mit dem Salpeter, mit dem Kochsalze, und mit dem Borax ihre Flüsse verfertigen, und ihre Kupfer: Eisen: Blei: und Zinnerze damit beschicken. So wird mit Salpeter und Weinstein der schwarze, der weisse und der rothe Fluß verfertiget. In dem Lemnawarer Bannat, allwo sehr viele Gattungen von Kupfererze vorkommen, werden dreyerley Flüsse zubereitet, nämlich: 1mo, der schwarze, wie aller Orten; 2do, der Salz: oder Kühlungsfluß mit 16 loth Weinstein, 11 loth Salpeter, und 4 loth Salz; 3tio, der scharfe Fluß mit 16 loth Weinstein, und 12 loth Salpeter. Der Probirer bedienet sich auch nicht selten des Borax, welcher den Fluß aller strengflüssigen Erze am besten befördert. Da aber die Salze, und insonderheit jene, die eine schärfere Säure mit sich führen, öfters nicht nur das unartige Wesen der Erze, sondern auch die hergestellten metallischen Theile gewaltig auflösen, so wär es zu wünschen, daß man aus allen Erzen, wie aus dem Eisensteine, ohne sehr scharfe Flüsse ihren Metallgehalt hervorzubringen könnte.

## §. LXII.

## Dritte Klasse.

## Die Erdharze.

Die Benennung eines Erdharzes, nach der heutigen Lehrart, soll allen jenen grabenen Körpern gebühren, die im Feuer flüchtig sind, da in gegenwärtigen Zeiten

Zeiten auch die brennbare Luft, der Diamant und die Plumbago, als wahre Erzharze angesehen werden. Wir wollen aber diesen Titel nur jenen Fossilien gestatten, welche im offenen Feuer sich entzünden, und bey der Entzündung einen bald widerwärtigen, bald aber angenehmen Geruch von sich geben. Allein da alle dergleichen brennbare Materien, der Schwefel ausgenommen, wenn man sie in verschlossenen Gefäßen behandelt, ein dlichtes Wesen darreichen, welches, meiner Meynung nach, von dem Pflanzenreiche abstammet, so bin ich berechtigt, die Erzharze in unächte und achte abzutheilen, und nach diesem Begriffe nur den Schwefel allein, als ein wahres und achtes Erdharz anzunehmen.

### §. LXIII.

#### (\*) Unächte Erzharze.

Sind brennbare Materien, die sich zwar in dem Steinreiche aufhalten, doch als rechtmäßige Bürger desselben nicht angenommen werden können, da ein wahres Del, welches diese Körper im verschlossenen Feuer darreichen, nur in dem Pflanzenreiche erzeugt, und von diesem, dem Thierreiche mitgetheilt wird. Ein jedes Del hält eine vegetabilische Säure in sich, und damit unterscheidet es sich von der thierischen Materie, welche nur ein flüchtiges Alkali, und keine Säure erzeugt; daher werde ich mich bey dieser unächten brennbaren Materie nicht lange verweilen.

#### 1mo. Das Bergöl.

Man hat wohlriechende und stinkende Bergöle. Zu diesem Geschlechte gehört auch jenes süßiges dlichtes Wesen, welches Herr Sortis in Dalmatien in dem Kalksteine gefunden, und Diasphalum genannt hat. Ist denn diese Materie nicht ein thierisches, modificirtes, und in dieser auch von dem Thierreiche erzeugten Erde, eingeschlossenes Del? Sortis hat ja aldort keine Spur von Vulkanen gefunden, welcher Umstand die Entstehung der Kalkerde, und seines eingehüllten dlichten Wesens noch mehr bestätigt.

#### 2do. Der Ambra.

Aus den Ambra erhält man Wasser, Del, ein flüchtiges Salz, und sehr wenig von einem lockern, grauen und glänzenden Rückstande. Alle Schriftsteller  
find



sind zwar der Meynung, daß der Ambra außer dem Steinreiche entstanden sey; allein demohingachtet haben sie demselben einen Platz unter seinen rechtmäßigen Mitbürgern einstimmig einräumen wollen; die Versteinerungen hingegen, welchen das Bürgerrecht in diesem Reiche noch mehr gebührt, als einen Zusatz in ihren systematischen Abtheilungen vorgetragen.

### 310. Der Bernstein.

Wenn das Del, so diese feste, brüchiche, halbdurchsichtige und brennbare Materie von sich gibt, nicht genugsam erweisen sollte, daß der Bernstein von dem Pflanzentreich abstamme, so wird diese Wahrheit aus seiner dem Essig gleichenden Fruchtigkeit, welche der berühmte Scheele aus diesem brennbaren Körper erhalten hat, ganz klar erheßen. Aus einigen harzigen Materien habe ich eine wahre Bernsteinsäure erhalten. Uebrigens verdient Stockars de Neuform Abhandlung von dem Bernstein nachgelesen zu werden.

### 410. Der Asphalt.

Von dem Asphalt haben wir einen, der nach seiner Brennung sehr wenig, oder gar nichts zurückläßt, und wieder einen andern, welcher mehrere Unreinigkeiten, sowohl im offenen, als verschlossnen Feuer ertheilet. Aus dem Asphalt hat man Wasser, Del, Schwefel, und ein flüchtiges mit der Bernsteinsäure sehr gleichkommendes Salzwesen erhalten.

### 510. Die Steinkohlen und der Torf.

Diese brennbare Materien sind von hingestürzten, alsdann in eine Gährungsart gerathenen pflanzenartigen Körpern entstanden, nachdem ihr dichtiges Wesen eine gewisse Veränderung erlitten, und sich mit einer Erde vereinigt hat. Ueber den eigentlichen Ursprung dieser kohlenartigen Körper, hat uns noch niemand einen gründlichen Unterricht ertheilet.

## §. LXIV.

### (\*\*) Achte Erdbharze.

#### 610. Der Schwefel.

Dem Schwefel hat die Natur das Bürgerrecht in dem Steinreiche wirklich gestattet, und folgende Eigenschaften ertheilet:

€

1.) Gibt

- 1.) Gibt er bey'm Brennen ein schwarzes Licht, und einen erstickenden Geruch von sich.
- 2.) Ist er ein idioelektrischer Körper.
- 3.) Vereinigt er sich mit der Kalkerde, mit den saugensalzen, und den mehresten metallischen Kalken, und
- 4.) läßt sich auf nassen Wege durch die rauchende Salpetersäure in seine Bestandtheile zerlegen.

## §. LXV.

Der Schwefel ist eine eigentliche, durch das Phlogiston verdickte Säure, und wird durch die Zusammensetzung dieser wesentlichen Theile, sowohl in den trockenen, als in den nassen Wegen erzeugt. So sollen die scharfsinnigen Bravenhorstischen Gebrüder aus einem Gemenge von Vermuth, Wasser und Blausäure, einen vollkommenen Schwefel erhalten haben. Wie werden bey dieser Beobachtung alsdann jene Physiker ihre Meynung vertheidigen, daß die vitriolische Säure nur in dem Zustande eines Luftpewesens sich mit dem Phlogiston vereinigen, und einen Schwefel darstellen könne? Wie wird man die Entstehung dieses Erbschwarzes ergründen, wenn man das Phlogiston aus der Zahl der Urfänge, und aus der ganzen Natur verstoßen will?

## §. LXVI.

Das Feuer ohne Beytritt der reinen Luft zerlegt den Schwefel nicht; wenn man aber den Schwefel mit Eisenfeile und Wasser vereinbart, so wird von diesem Gemenge sowohl der Schwefel, als auch das Eisen zerlegt. Wie gehet es da zu? Da werden zwey verschiedene Lustarten erzeugt, nämlich durch das Phlogiston des Eisens und des Wassers eine brennbare, und durch die Dephlogistisirung des Wassers eine wahre Feuerluft. (§. XXXII.) Aus der Verbindung dieser zweyen Lustarten entsteht nun eine Knallluft, welche durch ihre Entzündung, und dadurch erzeugte Hitze den Schwefel zerlegt, und setzt seine Säure in den Stand die Eisenerde zu ergreifen, und ein eigentliches metallisches Mittelsalz damit zu erzeugen. Die Entstehung des Feuers, so aus manchen Bergen gewaltig ausbricht, läßt sich auf diese Art am besten auslegen.

## §. LXVII.

## §. LXVII.

Der Schwefel, welcher in und auf dem Erdboden gefunden wird, läßt sich in erzeugten und in geschiedenen am besten abtheilen. Auf die erste Art wird derselbe durch die Zusammensetzung seiner Bestandtheile hervorgebracht; auf die zwote Art aber wird er allein durch die zerlegte Leberluft (§. XXIX.) abgeleget.

Eine andere Gattung von Schwefel soll auch die fixe Luft mit dem Phlogiston erzeugen, und durch diese sonderbare Vermählung das Reißbley entstehen. Allein, man erlaube mir zu fragen, ob die fixe Luft, welche Scheele aus dem Reißbley erhalten hat, als ein Edukt, oder als ein Produkt anzusehen sey? Wenn die fixe Luft mit dem Phlogiston eine neue Schwefelart erzeugen kann, so ist auch die Kohle eine Art von Schwefel, welche größtentheils aus Phlogiston und fixer Luft besteht.

## §. LXVIII.

Man brauchet den Schwefel auch zur Bereitung des Schießpulvers; über dieses bitte ich mir die Freyheit zu gestatten, einige Anmerkungen vorzulegen:

1.) Das stärkste Schießpulver besteht nach meiner Erfahrung aus  $\frac{7}{10}$  Theilen reinen Salpeter,  $\frac{1}{10}$  Kohlenstaub, und  $\frac{1}{10}$  Schwefel. Da aber ein Theil Kohlenstaub nicht mehr als fünf Theile Salpeter zerlegen kann, so ist ganz klar, daß 12 Theile Kohlenstaub nicht zureichend sind 79 Theile dieses Salzes zu zerlegen, folglich daß der Schwefel seinen phlogistischen Theil zu dem Ende darleihen müsse.

2.) Wenn die Wirkung des Schießpulvers von der vollkommen Zerlegung des Salpeters abhänget, zu dieser aber eine hinlängliche Menge von Phlogiston erfordert wird, so wäre es ja genug, mehr Kohlenstaub zuzusetzen, den Schwefel aber gänzlich zu vermeiden, wenn dieser nichts anders beytragen solle, als das zur Zerlegung des Salpeters noch abgehende Phlogiston. Da es aber nicht möglich ist, ein wahres Schießpulver ohne Schwefel zu bereiten, so ist auch gewiß, daß auch die Schwefelsäure zu dessen Bereitung etwas beytragen müsse.

3.) Wird denn nicht der Schwefel durch die starke Reibung, welche bey seiner Verbindung mit dem Salpeter und Kohlenstaube angewendet wird, einigermaßen vorbereitet, damit er sich leichter und durch die geringste Bewegung zerlegen, und ein wirkames Zerlegungsmittel des Salpeters abgeben möge?

## §. LXIX.

Von einigen Metallen wird der Schwefel viel stärker, als von andern einge-  
gen. Ich habe hundert und zwanzig Gran von folgenden Metallen mit sechzig Gran  
Zinnober vermenget, jedes mit gleichem Feuer in verschlossenen Gefäßen behandelt,  
und beobachtet, daß das Blei von Quecksilber

— — —	17	Gran hergestellt.
— Spießglas	32	— —
— Zinn —	34	— —
— Wismuth	38	— —
— Kupfer	41	— —
— Eisen —	46½	— —

Diese Beobachtungen stimmen zwar mit denjenigen nicht überein, welche  
Bergmann angegeben hat, doch erhellt auch aus diesen, daß der Schwefel von  
dem Eisen und von dem Kupfer am mehresten und stärksten angezogen wird.

## §. LXX.

## Vierte Klasse.

## Die Metalle.

Die Merkmale, welche die Metalle auszeichnen, sind ihre vorzügliche eigens-  
thümliche Schwere, und die sonderbare Schärfe der Salze, so aus ihren Verbins-  
dungen mit allen sauren Feuchtigkeiten entstehen.

Schon vor achtzehn Jahren habe ich meine Schüler versichert, daß das  
Innerste aller Metalle ein eigentliches Salzwesen sey. Welche Thorheit, sagte  
hierzu einer von meinen werthesten Kollegen! Ich suchte zwar diesen Satz durch  
die salzigen Eigenschaften des Arséniks, durch die augenscheinliche zwischen den  
Salzen und Metallen abwaltende Aehnlichkeit und durch andere Beweisgründe zu  
beskräftigen; allein ich bemühte mich vergebens, diesem kritischen Nachspruche  
auszuweichen. Nun ist aber die Zeit gekommen, welche die Mittel entdeckt hat,  
einige Metalle in ein wirkliches, saures und festes Salzwesen zu verwandeln, und  
hierdurch zu erweisen, daß ein Metall nichts sey, als eine eigentliche mineralische,  
durch das Phlogiston verdickte Säure, oder besondere Schwefelarten, die sich allein  
durch die sonderbare Beschaffenheit der beygelegten Säure von einander unterscheiden.

## §. LXXI.

## §. LXXI.

Die Abtheilung der Metalle in halbe und ganze, ist die allerunrichtigste. Jedes Metall ist in seiner Art vollkommen, obschon das eine dehnbar, und das andere brüchig, das eine feuerbeständig, und das andere im Gegentheile flüchtig ist. Bergmann hat die Metalle in edle und unedle am besten abgetheilet. Edle sind alle jene, die aus ihren Kalken durch das einzige und wenige Phlogiston sich herstellen lassen, welches einen Bestandtheil der in denselben anwesenden fixen Luft ausmacht, und diese sind das Gold, die Platina, das Silber und das Quecksilber. Uedle hingegen sind alle andere, welche nicht anders, als durch einen Zusatz phlogistisirter Materien aus ihren Kalken wieder hergestellt werden.

## §. LXXII.

## (\*) Edle Metalle.

## A. Das Gold, welches

- 1.) Unter allen Metallen das dehnbarste.
- 2.) Nach der reinen Platina das schwerste.
- 3.) Sein eigentliches Auflösungsmittel ist die reine Kochsalzsäure, obschon es in dem papinischen Topfe durch den Dunst anderer Säure, ja auch des bloßen Wassers, seines Phlogistons zum Theil beraubt wird.
- 4.) Die Goldauflösung gibt achteckigte Krystallen, und erzeugt mit der Zinnauflösung den mineralischen Purpur.

Alle mineralogische Schriften, und alle Bergverständige sprechen vom Golds erze. Cronstedt bekennet zwar, daß der Schwefel allein unvermögend sey, in das Gold zu treten; wohl aber dann, wenn es mit andern Metallen verbunden ist. Bergmann führt auch zwei Gattungen von vererztem Gold an, jedoch mit der Anmerkung: de mineralisatione Auri dubium eriamnum moveri potest; und Kirwan führt kein anders, als mit andern Minern vermengtes Gold an. Ich will es zulassen, daß auch das Gold in dem Erdboden vererzt werden könne, wenn man mir erweisen wird, daß der bloße, oder mit metallischen Erden verbundene

Schwefel, wirklich im Stande sey, dasselbe zu dephlogistisiren; da aber noch niemand diesem Satz bestätigt hat, so werde ich indeffen nur folgende Goldarten anführen.

### §. LXXIII.

#### 1.) Vollkommenes Gold.

Von dieser Art hat man zwey Abänderungen, nämlich:

##### a) Entblößtes Gold.

Dieses ist das gediegene, und theils aus sichtbaren, theils aber aus sehr kleinen unsichtbaren Theilen bestehende Gold, welches von Erden allein begleitet, nicht aber von dem Schwefel, oder von Erzen verkleidet ist, folglich in Pochs und Waschwerken sich vollkommen von der Bergart scheidet, alsdann von der Königs-säure und von dem Merkur sich anziehen läßt. Gleichwie nun die gleichartigen Theilchen aller Erze und Metalle eine bestimmte Gestalt besitzen, so sind auch die Goldtheilchen krystallisirt, und ihre Gestalt ist öfters würflicht oder dreyeckig. Der eigentliche Wohnsitz des Goldes ist das Morgenland, wie das Abendland des Silbers.

##### b) Verlarvtes Gold.

So nenne ich dasjenige Gold, welches nicht bloß, sondern mit schwefelichten, oder metallischen Unarten dergestalt verkleidet ist, daß es sich niemals durch Pochen und Waschen, wohl aber durch andere Vorbereitung von der Königs-säure, ja auch größtentheils von dem Quecksilber ausscheiden läßt. Von dieser Goldart hat man folgende Abänderungen:

##### †) Das sogenannte Nagyager Golberz.

Von der vormaligen Gewogenheit des Herrn Ritters, und jetzt K. K. Hofraths Ignatz von Born, habe ich schon vor dreysig Jahren eine solche sehr reiche Stufe erhalten, und daraus 1mo, einen weissen, nach Arsenik und Schwefel riechenden Rauch; 2do, ein wahres Gold, so sich aus der Stufe unter der Muffel ausseigerete; 3tio, mit dem ägenden Sublimat eine Epießglasbutter; 4to, durch das Anreiben mit dem Merkur auch aus dem gerösteten Schlich sehr wenig Gold; 5to, ein kleines Misporn, und 6to, eisen-schüßige Theile bekommen. Bergmann hat auch den Braunkstein darinn gefunden.

††) Satz

## ††) Satschovarer Goldkies.

Ist ein wahrer, und wider Genkels Meynung, am Golde sehr reicher Kies, welches wie ein spanischer Toback gefärbt, und in Falsovanien ist gefunden worden.

Mit diesem Kiese habe ich folgende Versuche unternommen: 1mo, der Merkur hat aus 100 Theilen desselben 15 Mark und 2 loth Gold ausgezogen, da das Uebrige noch 4 Mark und 15 loth am Golde gegeben hat; 2do, mit Königswasser gab er eine grüne Auflösung, welche mit einer eben so gefärbten schwefelreichen Materie bedeckt war; 3tio, das Unaufgelöste war glänzend, und gab am Golde 8 Mark und 4 loth; 4to, aus dieser Auflösung hat das gemeine laugensalz ein grünes Wesen niedergeschlagen, welches 1 Mark und 12 loth am Golde gegeben hat; 5to, die filtrirte Feuchtigkeit war roth, und haben sich mit der Zeit kleine obenher schwimmende Goldtheilchen auf derselben geschieden. Aus allen diesen ist klar, daß auch in dem Satschovarer Kies das Gold zum Theile entblößt, theils aber mit fremden unartigen Theilen verkleidet, zugegen sey. Ein ähnliches Gold hat auch Pallas in einer himensteinförmigen, quarzigten und blätterigten Bergart gefunden. (Reise II. S. 166. 167.)

## §. LXXIV.

## B. Das Silber.

Das Silber ist ein edles Metall, welches

- 1.) Die schönste weiße Farbe hat.
- 2.) Macht es mit der Salpetersäure ein sehr ägendes Salzwesen.
- 3.) Fließet es im Feuer etwas leichter, als das Gold.
- 4.) Mit seiner Geschmeidigkeit, mit dem Verhältnisse im Feuer, und mit seinen angenommenen Werthe kommt es dem Golde am nächsten.

## §. LXXV.

Es wird gefunden:

## 1.) Vollkommen.

## a.) Entblößt.

In verschiedenen Gestalten und Bergarten; allein niemals so rein, wie es durch die Kunst kann dargestellt werden.

## b.) Ein-

## b.) Eingeschlossen.

## +) In Schwefel allein.

Hierher gehört das Glaserz, und das sogenannte Röschgerwächs, welche Silberarten sich von einander nur in dem unterscheiden, daß die erste weniger, die zweyte aber mehr Schwefel mit sich führet, denn wenn man das Silber aus der Salpetersäure mit der räuchtigen Schwefelleber niederschlägt, und diesen Niederschlag dem Feuer in einer Retorte übergibt, so erhält man ein Gemenge, welches zum Theil ein wahres Glaserz, zum Theil aber ein wirkliches niederungarisches Röschgerwächs ist.

## ++) In durchschwefelten Arsenik und Eisen.

In den niederungarischen sehr reinen Rothgülden habe ich  $\frac{1}{100}$  Silber,  $\frac{7}{100}$  Schwefel,  $\frac{1}{100}$  Arsenik,  $\frac{7}{100}$  Eisen, und  $\frac{1}{100}$  von einer alkalischen Erde gefunden (*Tentamen nostrum de Minera Argenti rubra.*)

## +++ In dem durch Schwefel und Arsenik vererzten Kupfer, Eisen und Spießglas.

Dieses Gemenge wird in Bergwerken, wenn es sehr reich am Silber ist, Weißgülden, ist es aber ärmer am Silber, Sahlerz genannt, (*Tentamen nostrum de Minera Argenti alba.*) Hierher gehört auch das Leber- und Federerz. Man hat auch silberreiche Blende, Kobolde, Bleyerze zc., die doch als besondere Arten von Silber nicht anzusehen sind.

## c.) Vererzet, und zwar mit der Kochsalz- und Vitriolsäure.

Es ist das Hornsilber, oder ein gefärbtes, öfters krystallisirtes, bald dehnbares, und brüchiges Gemenge von Silber, Kochsalz- und Vitriolsäure, Eisen, Arsenik, und nicht selten auch von Schwefel und einer alkalischen Erde, welches nach Bergmann  $\frac{7}{100}$  und mehr Silber hält, im Feuer leicht fließet, und größtentheils räuchtig wird. Wie liegt aber das Silber in dem dehnbaren Hornerze? Ist denn dieses vielleicht ein Gemenge von vollkommenen Silber, und von seinem mit der Koch- und Vitriolsäure vereinigten Kalke?



§. LXXVI.

C. Das Quecksilber.

Seine Haupteigenschaften sind:

- 1.) Bey vielen Graden unter dem Eispunkte im flüssigen Zustande zu beharren.
- 2.) In der natürlichen Reihe der metallischen Körper einen Platz zwischen den edlen und unedeln Metallen einzunehmen.

§. LXXVII.

Das Quecksilber wird gefunden:

- 1.) Vollkommen, und  
†) Rein.

In der idrianischen Quecksilbergrube hat man vor mehreren Jahren über hundert Pfund Jüngferquecksilber in einer Schicht gesammelt, welches sich in einem schiefkrigten, mürben und schwärzlichten Gestein aufhielt.

††) Mit Silber vereinigt.

In der Cronstedtischen Mineralogie wird diese Quecksilberart angeführt, die auch Collini gesehen hat.

- 2.) Eingeschlossen, und zwar in dem Schwefel.

Es versteht sich von selbst, daß ich dadurch den Zinnober andeuten will, welcher zwar als ein vererztes Quecksilber von allen Schriftstellern angegeben wird, da ich aber beobachtet habe, daß dieses Metall durch die flüchtige Schwefelleber, ohne Hervorbringung einer brennbaren Luft sich in wirklichen Zinnober verwandelt, folglich daß sich dasselbe mit dem Schwefel, ohne Verlust seines Phlogistons vereinigt, so sehe ich noch an, ob der Schwefel in dem Falle als ein Vererzungsmittel anzusehen sey. Die allerreichste Stufe der idrianischen Grube wird lebererz genannt. Aus 6 Loth von dieser Art habe ich 2 Loth, 2 Quentinen und 23 Gran entbloßtes Quecksilber, 2 Loth und 41 Gran Zinnober, und von diesem 1 Loth und 3 Quentinen Quecksilber erhalten; in der Retorte blieb ein schwarzer, staubiger Rückstand, welcher 1 Loth und 48 Gran gewogen, und mit zugesetzter Bitriolsäure einen vollkommenen Schwefel ohne Feuer erzeugte, durch die Röstung

41 Gran verloren, und eine thonartige, mit etwas Eisen vereinigte Erde enthalten hat.

3.) Vererztes, und zwar von der muriatischen und Vitriolsäure.

Wulfens, Trells, Bergmanns und Kirwans Schriften verdienen hierüber nachgelesen zu werden.

## §. LXXVIII.

### (\*\*) Uedle Metalle.

#### D. Das Bley.

Ein gemeines, weiches und leichtflüssiges Metall, welches

- 1.) Unter allen unedeln Metallen die größte eigenthümliche Schwere besitzt.
- 2.) läßt es sich von allen Säuren mehr oder weniger dephlogistisiren.
- 3.) Gibt allen seinen Auflösungsmitteln einen süßlichten Geschmack.
- 4.) Verkalket sich im Feuer sehr leicht.

## §. LXXIX.

Seine Hauptarten sind folgende:

#### 1.) Vererztes.

##### †) Durch den Schwefel.

Ist das allgemeinste Bleyerz, welches auch in Bergwerken Bleeglanz und Bleyseuß genennet wird. Man hat derbe, dann grob- und kleinspeißige Bleyerze, die nichts anders sind, als ein durchschwefelter Bleykalk, indem auch die Kunst vermögend ist, ein gleiches Erz durch die innigste Verbindung dieser beyden Körper zu erzeugen. Der natürliche Bleeglanz führet aber auch Silber, Eisen, und zuweilen auch Spießglas mit sich, zum deutlichen Beweis, daß nur ein Wesen seye, welches die Natur zu den ersten Stoff aller Metalle angewendet habe.

##### ††) Durch die Phosphorsäure.

Ist eine Bleyerde, welche mit Säuren nicht brauset, und auf einer Kohle sich nicht vollkommen in Bley verwandeln läßt.

2.) Ver-

## 2.) Verkalkt.

Hierher gehören die sogenannten Bleyspathe, und jene Bleyperden, die mit den Säuren aufbrausen, und auf einer glühenden Kohle sich völlig herstellen lassen.

## §. LXXX.

## E. Das Kupfer.

Ein hartes, klingendes und elastisches Metall, welches

- 1.) Von dem Arsenik eine weisse, von dem Zink aber eine gelbe Farbe erhält.
- 2.) Von allen Säuren verkalket, und
- 3.) Aus allen Auflösungen in metallischer Gestalt durch eingelegetes Eisen niedergeschlagen wird.

## §. LXXXI.

Die rechtmässigen Kupferarten sind folgende:

## 1.) Vollkommenes Kupfer.

Von dem gewachsenen oder gediegenen Kupfer haben wir verschiedene Gestalten, nämlich: haarförmige, körnigte, als Anflug, blättrigte und derbe. Ich habe auch ein Stück von diesem Kupfer gesehen, welches aus rhomboidalischen grossen Krystallen zusammengefest war. In den Bannatischen Kupfergruben sind ansehnliche und derbe Stücke von gediegenen Kupfer gebrochen worden, von welchen niemand mit Grunde behaupten wird, daß es ein niedergeschlagenes, oder durch dem nassen Weg hervorgebrachtes Kupfer sey.

## 2.) Vererztes Kupfer.

†) Durch Schwefel.

## a) Rothess.

Ein sehr reiches Kupfererz, welches öfters eine rothe Farbe hat, und gediegenes Kupfer mit sich führt. Von den Bestandtheilen dieses Erzes kann ich aus eigener Erfahrung nichts anführen. Es wird in den R. R. Bannatischen Kupfergruben gefunden.

## b) Gelbes.

Ist das gemeinste Kupfererz, welches aus Kupfer, Eisen und Schwefel besteht, sehr selten Silber, niemals aber Arsenik und Spießglas mit sich führt. Es wird auch Gelf, Kupferkies und Gelbkupfererz genannt.

## c.) Schwarzes.

Aus allem mit ägenden Sublimat behandelten Schwarzkupfererze habe ich eine ansehnliche Menge Spießglasbutter erhalten, und doch haben wir wenige Schriftsteller, welche das Spießglas als einen Bestandtheil dieses Erzes anführen. In dem Tyrolischen Schwarzkupfererze habe ich  $\frac{1}{100}$  Kupfer,  $\frac{1}{100}$  2 l. 2 Q. 20 Gr. Spießglas,  $\frac{16\frac{1}{2}}{100}$  Arsenik,  $\frac{1}{100}$  Eisen, und 5 loth, 1 Quent. Silber gefunden.

## ††) Durch die Schwefelsäure.

Diese Vererzung wird Kupfervitriol genannt, welche nach Kirwan  $\frac{1}{100}$  Kupfer,  $\frac{1}{100}$  Schwefelsäure, und  $\frac{1}{100}$  Wasser mit sich führt. Wird zuweilen zu Herrensgrund in Niederrungarn gefunden.

## †††) Durch die Meer- und Schwefelsäure zugleich.

Siehe hierüber Bergmanns *Docimas. humid. miner. E.*, und die *Sciagr.* S. 191.

## 3.) Verkalktes Kupfer.

Oder Kupferhaltige Erden, von welchen folgende Arten angeführt zu werden verdienen:

## a) Grüne.

## †) Lockere.

††) Verhärtete, ungestaltete.  
schlackenförmige.  
krystallisirte.

## b) Blaue, ungestaltete.

## krystallisirte.

## c.) Rother, ziegelfarbige.

## In rothen Krystallen angeschossen.

## d) Braune, Pecherz.

## e) Schwärzlichte. In der Grafschaft Tyrol.

Der

Der Malachit ist ein verhärteter grüner, doch zuweilen auswendig blau gefärbter Kupferkalk, welcher eine angenehme Politur annimmt, über 70 Pfund Garkupfer im Centner hält, und aus einer mit kalkartigen Theilen vermengten, und von der durch Wasser in den Klüften der Gräben abgesetzten Erde entstanden ist. Der Kalk, den dieser Stein mit sich führt, ist bald mit der Schwefelsäure, bald aber mit der bloßen Luftsäure gesättigt.

## §. LXXXII.

Durch die Auswitterung des Schwefels entsteht das Isaurerz, welches die schielenden Farben eines Taubenhalbes vor Augen stellt. Die Cementwässer führen Kupfervitriol mit sich, welcher aus der vollkommenen Verwitterung der Kupfererze entstanden ist. Die Fahlerze unterscheiden sich von den Weißgülden (§. LXXV.†††) nur in dem geringern Silbergehalte, welcher denselben eine dunklere Farbe ertheilt. Das Fahlerz bricht auch gangweise, da hingegen das Weißgülden nur in schmalen Klüften beobachtet wird. Von dem Kupferkiese werden nicht selten die Bleyerze und der spathförmige Eisenstein begleitet.

## §. LXXXIII.

## F. Das Eisen.

## Das Eisen

- 1.) Ist unter allen Metallen das härteste und allgemeinste.
- 2.) Wird auch in dem Thier- und Pflanzenreiche gefunden.
- 3.) Läßt sich von dem Magnete anziehen, und gibt auch selbst einen Magnet ab.
- 4.) Optimum, pessimumque vitae instrumentum. Plin.

## §. LXXXIV.

## Wird gefunden:

- 1.) Vollkommen, oder gediegen. (Pallas Reise III., S. 411.)

Alein warum so abgefordert, und in der Gestalt einer schwammigten und verschmelzten Masse? Warum nur in diesem Orte, und nicht anderwärts? Wer versichert uns, daß es nicht als ein vulkanisches, einmal dahin gebrachtes und abgesetztes Produkt anzusehen sey?

Einige glauben, es sey alles das gediegenes Eisen, was der Magnet anziehet; dieses ist aber ein Irrthum. Der Magnet zieht alle jene Eisenkalle an sich, welche eine gewisse Menge Phlogiston mit sich führen, und aus dieser Ursache ist der nämliche Eisenstein bald magnetisch, bald aber nicht.

## §. LXXXV.

### 2.) Vererzet.

#### †) Durch den Schwefel.

Aus der innigsten Verbindung der Eisenerde mit dem Schwefel entsteht eine gelbe, feste, und öfters krystallisirte Erzart, welche von den lateinern Pyrites, von den Deutschen aber Kies, oder nach dessen Gebrauch Schwefelkies genannt wird. Nebst Schwefel und Eisen hat Zenzel in dem Kiese auch ein erdigtes Wesen gefunden, dessen Daseyn auch durch meine, mit sehr vielen Riesorten angestellte Versuche, bestätigt wird. Von diesem Erze hat man viele Abänderungen, es findet sich nämlich ungestaltet, angezogen, als Ueberzug, stralicht, rund, traubenförmig und krystallisirt, welche Verschiedenheiten der berühmte Zenzel in seiner Pyritologia zum Theil beschrieben und vorgestellt hat.

Wenn man erwägt, daß der Kies an allen Orten, in allen Bergarten und Erzen zu Hause sey, und daß der Schwefel mit einer Metallerde durch den nassen Weg sich nicht vereinigt, so wird man aufrichtig gestehen müssen, daß wir niemals von dem Baue des Erdballs, und von dem Ursprunge des Gebirges etwas Wahrscheinliches vortragen werden. Da ist ein Körper dem das Feuer, dort ein anderer dem das Wasser erzeugt hat. Hier liegen Schichten von abgesetzten Erden, dort sind bloße angeschwulste Ausgeburten des unterirdischen Feuers. Ist denn nicht besser über die Entstehungsart der Berge unsere Unwissenheit zu bekennen, als unreife Gedanken und übereilte Systeme hierüber zu entwerfen?

#### ††) Durch die Schwefelsäure.

Sobald der Eisenkalk durch die Schwefelsäure aufgelöst wird, entsteht der Eisenvitriol, oder ein Salz, welches nach Bergmann in 100 Theilen 39 Theile Schwefelsäure, 25 Theile Eisen, und 38 Theile Wasser; nach Kirwan aber von dem ersten 20, von dem zweyten 25, von dem dritten Bestandtheile aber 55 mit sich führet.

Zenzel

Zenkel hat schon erwiesen, und in Mineraliensammlungen erzieht es sich sehr oft, daß einige Kiese durch ihre Verwitterungen einen wahren Eisenvitriol hervorbringen. Wie geht es aber damit zu? Ich glaube, daß in einigen Kiesen die Schwefelsäure mit dem Phlogiston so schwach verbunden sey, daß sie mit der Zeit so viel Feuchtigkeit aus dem Luftkreise anziehen könne, als nöthig ist, um sich von demselben zu scheiden, die Eisenerde aufzulösen, und durch diese neue Verbindung Vitriol zu erzeugen.

## §. LXXXVI.

## 3.) In der Gestalt einer Erde.

Jeder Schriftsteller hat seine Eisensteine auf eine andere Art abgetheilt. Wenn man aber betrachtet, daß eine Art von der andern abstammt, und daß ihre Farben, ihre Gestalten, und ihr Verhältniß im Feuer von der Menge des Phlogistons, und von der Verschiedenheit der beygelegten Erdtheile abhängen, so wird mir niemand verdenken, wenn ich jedem freystelle, die Eisensteine auf eine, oder auf die andere Art einzutheilen. Doch wäre es meines Erachtens für das Hüttenwesen am besten, wenn man diese Steine nach der Haupteerde, die sie enthalten, ordnete: 3. B. der weisse spathförmige Eisenstein bestehet aus Kalk, Eisen, Braunstein und Phosphorsäure, welche mit dem eisenhaltigen Wesen das Wasserisen erzeugt, wie es Mayer und Klaproth erwiesen haben. Die Thonerde begleitet den Blutstein, andere aber der Mergel u. s. f.

## §. LXXXVII.

## G. Das Zinn.

Die Kennzeichen des Zinns sind folgende:

- 1.) Ist es ein weißes, sehr wenig elastisches und leichtflüßiges Metall.
- 2.) Hat es unter allen die geringste eigenthümliche Schwere.
- 4.) Knirschet es, wenn es gebogen wird.
- 4.) In der Königsäure aufgelöst, dann mit der Goldauflösung nach Wretlebens Anleitung vereinigt, gibt es den mineralischen Purpur.

## §. LXXXVIII.

Wird gefunden:

- 1.) Vollkommen.

Stück

Auch Kirwan führet gebiegenes und in der Cornwallischen Zinngrube gebrochenes Zinn an; allein Brünnich hat nichts solches allda gesehen, und ob es gewaschenes Zinn gebe, bezweifelt auch Bergmann.

### 2.) Vererzt.

Bergmann hat zwey Arten von vererzten Zinn aus Sibirien erhalten. Eine war fasericht und zinnfärbig, die andere aber war in der ersten eingeschlossen, und hatte die äußerliche Gestalt eines Russgoldes, war aber viel reicher an Schwefel. (*AA. Stockholm. 1781. p. 328.*)

### 3.) Verkalkt.

Hierher gehören die Zinngrauen und der Zwitter. Es hat dem Herrn Moisefnkov zwar mißfallen, daß ich diesen Zinnarten die Benennung eines Zinnkalces ertheilt habe; allein, ich bitte mich zu unterrichten, in welcher Gestalt das Zinn sich in diesen Krystallen aufhält? Ist denn vielleicht diese metallische Erde mit einer Säure verbunden, wie es auch wahrscheinlich ist? Allein sie ist noch unbekannt. Indessen ist gewiß, daß diese Zinnart sich durch das bloße Phlogiston der Kohlen, wie alle andere Kalke, herstellen läßt.

Einige weiße und schwere Krystallen, die man als ungefärbte Zinngrauen angesehen hat, sind eine wahre, mit der Tungsteinsäure gesättigte, und in unregelmäßigen Krystallen angeschossene Kalkerde, wie es der berühmte Scheele am ersten erwiesen hat.

## §. LXXXIX.

### H. Der Zinn

Ist ein weißes, und etwas dehnbares Metall, welches

- 1.) Dem Kupfer eine gelbe Farbe ertheilet.
- 2.) Im offenen Feuer eben so, wie ein Flamme in der reinsten Luft, zu brennen pfleget.
- 3.) Wenn er keine helle Flamme mehr gibt, hinterläßt er eine weiße, sehr leichte und schimmelartige Materie, welche von einigen Chymisten die philosophische Wolle genannt worden ist.

### §. XC.



§. XC.

Die Gestalten, unter welchen der Zink zum Vorscheine gekommen ist, sind:

1.) Vollkommener Zink.

Man will uns nunmehr versichern, daß auf der Insel Naxos im Archipelagus gebiegener Zink gefunden worden sey. (Trells chem. Anmal. 1784. S. 479.)

2.) Vererzter Zink.

†) Durch Schwefel.

Herr Delhne hat lezhin erwiesen, daß der Schwefel auch auf dem Zinke zu wirken vermdgend sey, und da auch bey der Auflösung der Blenden in der Königsäure ein wahrer Schwefel entstehet, welcher sich in der Gestalt einer grauen, obenauf schwimmenden Materie vor Augen stellt, so scheint es zwar wahrscheinlich zu seyn, daß die Blende ein wirkliches Zinkers sey; allein wenn man betrachtet, daß die Natur zur Herstellung einer Blende nur einen Zinnkalk angewendet, mit diesem aber der Schwefel sich nicht vereinigt; und daß es noch ungewiß sey, ob der wenige Schwefel, welcher bey der Auflösung der Blende in der Königsäure zum Vorscheine kommt, mit den Zinkkalke, oder aber mit den Eisentheilen, die in allen Blenden zugegen sind, vorher verbunden worden sey; so bitte ich alle liebhaber der Mineralogie, durch überzeugende Versuche zu erweisen, daß das zinkische Wesen in den Blenden wirklich vererzt oder durchschwefelt sey.

††) Durch die Schwefelsäure.

$\frac{1}{100}$  Schwefelsäure, mit  $\frac{1}{100}$  Zinkkalk und  $\frac{1}{100}$  Wasser, erzeugen nach Kirwans Erfahrungen 100 Theile Zinkvitriol, welcher in weissen und prismatischen Krystallen anschiefet.

3.) Verkalkter Zink.

†) Spathartiger.

Der Herr Hofrath v. Born hat dem berühmten Bergmann diese Zinkart zugesendet, welcher erfahren hat, daß sie nichts anders war, als ein durch die Fußsäure gesättigter, und mit Kieselerde vermengter Zinkkalk.

## ††) Ungestalteter,

Oder der Galmey, den nur ein geübtes Auge durch seine vorzügliche Schwere von einem verhärteten und eisenhäutigen Thone unterscheiden kann. Cronstedts Rhythmaßung, daß der Galmey eine verwitterte Blende sey, ist ungegründet. Peletier meldet von einer Galmeyart, welche wie ein Zeolith gestaltet war.

## §. XCI.

## I. Das Spießglas.

Ist ein weißes, brüchiges, stüchtiges und faserichtes Metall, welches

- 1.) Aus krystallisirten und in concentrische Strahlen geordneten, gleichartigen Theilen besteht.
- 2.) Erzeuget es mit der muriatischen Säure ein dickes, ägendes und butterähnliches Wesen.
- 3.) Gibt es einen Kalk, welcher zu einer glasartigen, hyacinthfarbigen und alle Bergarten aufzulösen fähigen Masse sich schmelzen läßt.
- 4.) Kommt es einigermaßen dem Arsenik am nächsten.

## § XCII.

Man hat das Spießglas gefunden:

- 1.) In regulinischen Zustand.

Bei Stahlberg im Karlsorte, und auch in andern Gruben außer dem Königreich Schweden.

- 2.) Mit Schwefel vererzet.

†) Derbes.

Aus körnigten, schuppenartigen, oder anders gestalteten Theilen zusammengesetzt.

## ††) Strahllichtes.

Besteht aus concentrischen, bald zusammen gebundenen, und bald einzeln nen Nadeln und Strahlen, welche durch die Auswitterung des Schwefels zuweilen eine pfauenfärbige Farbe anlegen. Merkwürdig waren jene in Selfbanien gebrochene Spießglasstufen, in welchen große baronitische, mit einzelnen Spießglasnadeln durchbohrte Krystallen zu sehen waren, wie ich solche in meiner Krystallographie beschrieben und vorgestellt habe.

†††) Kry-

## †††) KrySTALLisirtes.

Aus der Antimonikluft zu Cremais in Niederungarn bricht man die schönsten Spießglasstufen, welche aus glänzenden, säulenförmigen und unordentlich gelagerten Krysalen bestehen.

## ††††) Haarigtes.

Ein sonderbares, zu Felsőbanien in Oberungarn entdecktes Spießglas, welches aus langen, schwärzlichten, biegsamen, sehr dünnen und auf einer strahllichten Spießglasstufe anhängenden Haaren zusammengesetzt war.

## ††††) Rothes.

Ist ein sehr seltenes, und aus dunkelrothen, sternförmig auseinandergehenden Strahlen bestehendes Spießglas, welches einen durchschwefelten Arsenik mit sich führt.

## 3.) Verkalktes Spießglas.

Kirwan führt diesen natürlichen, von Herrn Mongez entdeckten Spießglaskalk an, welcher eine zeolithische, weisse, faserichte und krySTALLisirte Gestalt hätte, von der Salpetersäure aufgelöst würde, und auf einer glühenden Kohle durch das Löthrohr flüchtig geworden ist.

## §. XCIII.

Aus 100 Theilen gemeinen ungarischen Spießglas (s. XCII. †) habe ich an regulinischen Wesen 68 Theile, 27 Loth, 1 Quent. 20  $\frac{2}{3}$  Theile an Schwefel, und 25 Theile, 3 Loth, 6  $\frac{1}{2}$  Quent. von reiner Erde erhalten, die nicht hergestellt werden konnten.

Aus 133 Pfund von Spießglas (l. c. ††) sind 94 Pfund Spießglasfönig, und 30 Pfund Schwefel gefallen.

8 Centner und 25 Pfund haarigtes, (l. c. †††) und mit 16 Centner ägenden Sublimat verfestes, sodann in einer Retorte im Sandbade gelegtes Spießglas, haben gegeben: 1mo, an einem festen stahlfarbigem Zinnober 421 Pfund; 2do, von einem grauen Sublimat 13 Pfund; 3tio, von noch unzerlegten ägenden Sublimat, welcher theils gelblicht, theils mit hergestellten Quecksilber vermengt war, 400 Pfund; 4to, an Spießglasbutter 325 Pfund; 5to, von einem staubigen

Rückstande 306 Pfund, welcher 1 mo, für sich selbst in eine graue, glasigte Materie gestossen ist; 2do, sich in der Vitriolsäure zum Theil auflöst, welche Auflösung gelb war; 3tio, so wie die Salpeter- und die Kochsalzsäure auch davon etwas aufgelöst; 4to, aus der Vitriolsäure hat sich durch zerfloßenes laugensalz eine gelbliche, aus der Salpeter- und muratischen Säure hingegen, eine braune Erde geschieden; 5to, der Salmiak ist mit diesem Rückstande gelb aufgestiegen.

## §. XCIV.

## K. Der Arsenik.

Der regulinische Arsenik hat

- 1.) Ein blättriges Gewebe.
- 2.) Verliert er an freyer Luft den Glanz und wird schwarz.
- 3.) Brennt er im Feuer mit einer leichten Flamme, und mit einem Geruche von Knoblauch.
- 4.) Hält er die Mitte zwischen Salzen und Metallen.
- 5.) Entfärbt er das Kupfer.
- 6.) Hält er sich am mehresten beym Kobold auf.

## §. XCV.

Er wird gefunden:

## 1.) Gediegen.

In dem speisigen Kobolde, in dem Mispickel, in dem Fliegensteine, in dem Schwarzkupfer, in dem Fahlerze und in dem Weißgülden. Aus 50 Centner böhmischen Fliegenstein habe ich 41 Centner und 92 Pfund regulinischen aufsublimirten Arsenik erhalten.

## 2.) Vererzt.

In diesem Zustande wird er Opment, Sandarack, und rother Schwefel genannt, welcher auf das Gold keine Kraft ausüben kann, und sich von dem Quecksilber nicht vollkommen zerlegen läßt, auch das Silber zum Theil stüchtig macht.

## 3.) Verkalkt.

Als ein weißer Anflug in den hohlen Klüften der Koboldgruben, und wie einige behaupten wollen, auch in weissen halbdurchsichtigen Krystallen angeschossen,  
wie

wie es in der Gestalt dreyeckiger Kreise auch auf dem gerösteten Ries zu Chemnitz zuweilen vorkommt.

§. XCVI.

Ich habe den weissen Arsenik mit folgenden Metallen im verschlossenen Feuer behandelt, und beobachtet, daß das Gold von seiner Farbe etwas verloren, von dem Arsenik aber nichts angenommen habe.

Das Quecksilber nahm auch nichts davon an, wohl aber

Das Blei	—	—	37 Gran.
Der Zink	—	—	26 —
Das Eisen und das Zinn	—	—	10 —
Das Spießglas	—	—	4 —
Das Kupfer	—	—	2 —
Der Wismuth	—	—	1 —
Das Silber	—	—	$\frac{1}{2}$ —

Mit dem Zink hat sich der übrige Arsenik gelb und locker, und zum Theil in regelmäßiger Gestalt aufsublimirt.

Mit dem Spießglase erzeugte er in dem Halse der Retorte rotthe und dreys eckige Krystallen.

Das Silber ist spröder und schwärzer geworden, der Boden des Glases aber hat eine braungelbe Farbe erhalten.

§. XCVII.

L. Der Kobold.

"Der Kobold (sagt Lehmann) ist ein gegrabener mineralischer Körper, welcher

"1.) Mit der Kochsalzsäure allezeit die sympathetische Dinte giebt, und

"2.) Mit Alkali und einer glasartigen Erde im Feuer ein blaues Glas erzeugt."

Es war einmal die Rede, daß in Niederungarn aus den von der Verschmelzung der dortigen silberhaltenden Minern gefallenen, dann mit Eisen und Arsenik verschmelzten Schlacken, ein wahrer Kobold erzeugt worden sey. Aus diesem

Versuche, wenn er seine Richtigkeit hat, könnte man schließen, daß der Kobold ein Aftmetall sey. Da aber die neuern Mineralogen, und die in dem dritten Theile des Trellischen Journals vorgetragene Versuche erweisen, daß der Kobold ein eigentliches Metall ist, so erwarten wir von der niederungarischen Bergakademie über diesen wichtigen Gegenstand eine weitere Erklärung.

## §. XCVIII.

Die Hauptarten vom Kobold sind folgende:

## 1.) Speisiger Kobold.

Diese Benennung gebühret nur jenen Koboldarten, welche im Feuer ein metallisches Gemeng von Eisen, Arsenik, Kupfer, Kobold, Silber und Schwefel abwerfen, und durch ihre vorzügliche Schwere von den tauben Kobolden sich unterscheiden. Von dergleichen Minern hat man in Koboldwerken folgende Abänderungen:

## †) Koboldgrauen.

Dieser Kobold kommt den äußerlichen Ansehen nach dem Silberglanzgerze am nächsten.

## ††) Gewachsener Kobold.

Ist rußigt, und stellet ein Gemenge von weissen Silberkörnern vor.

## †††) Glanzkobold.

Diese Art ist im Anbruche stahlfärbig und glänzend.

## ††††) Spiegelkobold.

Hat glänzende, und ins Rothe schielende Flächen.

## †††††) Kammkobold.

Wird wegen den glänzenden, und öfters parallelaufenden Streifen mit diesem Namen belegt.

## 2.) Tauber Kobold.

Dergleichen Kobolde geben im Feuer keine Speise, und halten vom Arsenik sehr wenig, oder gar nichts.

## †) Schwarzer Kobold.

Ist locker, etwas faserig, und verlieret bey der Röstung sehr wenig.

## ††) Weißer

††) Weißer Kobold.

Ist weiß und ungestaltet.

†††) SchlackenKobold.

Hat eine schwarze, zuweilen ins Grüne, oder ins Braune spielende Farbe. Ist auch glänzend und glatt wie eine Schlacke, und hält keinen Arsenik.

Hieher gehören auch die rosenfärbigen, grünen, blauen und andere Koboldsblüthen, welche durch die Verwitterung der angeführten Arten entstanden sind.

§. XCIX.

M. Der Wismuth.

Der Wismuth ist ein Metall, welches

- 1.) Eine weiße, in das gelbliche spielende Farbe und ein blättriges Gewebe hat.
- 2.) Ist es sehr leichtflüßig.
- 3.) Treibt es auf einer Aschenkapelle wie das Blei.
- 4.) Löst es sich aus der Salpetersäure durch warmes Wasser zum Theil niederschlagen.

§. C.

Er wird gefunden:

1.) Vollkommen.

Besteht gemeinlich aus weissen, jedoch ins gelbliche spielenden, und in dem Gestein eingesprengten Blättchen, aus welchen fast aller Wismuth erzeugt wird.

2.) Vererzt.

†) Durch den Schwefel.

Gmelin hält diesen Wismuth für ein Gemenge aus Schwefel, Arsenik, Wismuth und Kobold.

††) Durch die Schwefelsäure.

Diese Art wird in Bergwerken Wismuthblüthe genannt.

3.) Ver-

## 3.) Verkalzt.

Kirwan hat diesen Wismuth beschrieben, und vor einen durch die luft-  
saure mineralisirten Wismuthkalk gehalten.

## §. CI.

## Drittes Kapitel.

Von der Art die zusammengesetzten Körper des Steinreichs in  
ihre Bestandtheile zu zerlegen.

Die Berg- und Hüttenkunst ist eine Art von Feldbau, nur mit dem Unterschiede,  
daß der Ackermann sich mit der Oberfläche der Erde, der Bergmann hingegen  
sich mit dem innern Felde derselben beschäftigt. Gleichwie nun der Ackermann  
seinen Grund niemals rechtmäßig benutzen wird, wenn er nicht weiß, wie derselbe  
nach seiner erkannten Beschaffenheit zugerichtet und angebaut werden müsse; so  
ist auch dem Hüttenmanne nicht möglich aus den eroberten Erzen den wahren  
Nutzen zu erhalten, wenn ihm ihre Bestandtheile, und die Mittel solche zu unter-  
suchen, unbekannt sind. Ein wahrer Scheidekünstler, und ein rechtschaffener  
Hüttenmann ist also nur derjenige, welcher jeden Körper vollkommen zerlegen,  
durch diese Zerlegung seine Beschaffenheit erkennen, nach dieser Kenntniß den Ofen  
zubereiten, und die Beschickungen zweckmäßig einrichten kann.

## §. CII.

Alein die gute Anwendung aller Zerlegungsmittel hängt hauptsächlich von  
der Kenntniß ihrer Anreizungen und Verwandtschaften ab. Es ist unbekannt, daß  
z. B. die Zuckersäure sich lieber mit dem Kalke, als mit allen andern Erden ver-  
einigt; daß die Meersäure von dem reinen Braunssteinkalke dephlogistisirt wird,  
und daß das Gold den Merkur stärker, als das Silber anziehet. Diesen Gründen  
zufolge hätte ich zwar erstlich die weitläufige und noch unerschöpfte lehre der Anrei-  
zungen und Verwandtschaften der Körper voraussetzen, und alsdann die Mittel  
anzeigen sollen, dieselben zu zerlegen; da aber meine Absicht nicht ist, alle und  
jede Verbindungen hier vorzutragen, sondern nur jene, welche die unmittelbare  
Beförderung der Probir- und Hüttenkunst zum Gegenstande haben, so will in  
diesem



diesem Artikel allein die zu diesem Entzwecke dienlichen Zerlegungsmittel anführen, welche vermögend sind, durch ihre geschickte Anwendung, die Bestandtheile aller Bergarten und Erze zum Vorschein zu bringen.

### §. CIII.

Diese Zerlegungsmittel sind folgende:

#### A. Das Feuer.

Die Zerlegung der Körper durch das Feuer läßt sich in unmittelbare und mittelbare am besten abtheilen. Auf die erste Art wird die fixe Luft aus den Erden und laugensalzen, das Krystallisationswasser aus allen Salzen, und das Phlogiston aus den mehresten Metallen getrieben. Wenn aber ein Körper durch die Wirkung des Feuers nicht zerlegt, sondern allein zu seiner Zerlegung vorbereitet wird, so ist diese seine zweite Wirkungsart, welche sich z. B. zu der Zeit ereignet, wenn ein Erz durch das Feuer nur aufgelöst, und die Auflösung in den Zustand versetzt wird, ohne welche es nicht möglich ist die Scheidung der metallischen Theile in dem Ofen, oder außer demselben zu erhalten.

Der Feuermaterie hat man auch alle die Vortheile zu verdanken, welche Bergmann durch den ächten Gebrauch des lothredrehens der Scheidekunst verschafft hat, und durch die von Herrn von Saussure eingeführte Verbesserung noch ferner verschaffen kann.

### §. CIV.

#### B. Das Phlogiston.

Das Phlogiston zerlegt die Feuerluft, und durch sein entbundenes Feuerwesen erweckt es eine flammende, und zur Zerlegung vieler Körper zureichende Hitze. Man hat lange Zeit nicht gewußt, warum durch die Verbindung der Salpetersäure mit der gemeinen Meersalzsäure eine Mischung entstehe, welche das Gold auflöst, obschon weder die eine, noch die andere diese Eigenschaft besitzt. Nach dem man aber erfahren hat, daß die Salpetersäure vermögend ist, der Kochsalzsäure das Phlogiston zu entziehen, und dadurch in Stand zu setzen, von dem Golde einen Theil seines Phlogistons an sich zu ziehen, folglich dasselbe aufzulösen, hat man gelernt, daß das Phlogiston mit der Salpetersäure mehr verwandt sey, als mit der Kochsalzsäure, und daß diese nur dann das Gold auflösen unvermögend

sey, wenn sie phlogistisirt, und also unfähig ist, dem Golde das Phlogiston zu benehmen. Diese Entdeckung kann nicht wohl anders, als von sehr nützlichen Folgen begleitet seyn, indem man dadurch die Eigenschaft und die Bestandtheile dieser mineralischen Säuren entdeckt, und gelernt hat, daß ein Metall sich nur dann mit einer Säure verbindet, wenn es eines Theils seines Phlogistons beraubt wird.

### §. CV.

#### C. Die Luft.

Auch die Luft ist ein Zerlegungsmittel mancher Körper. Die Vitriolisirung der Kiese, die Farbe, mit welcher die Oberfläche einiger der freyen Wirkung der Luft ausgesetzten Erze zuweilen belegt wird, und der Schwefel, der sich am Tage aus der sinkenden Schwefelluft abscheidet, sind überzeugende Beweise davon. Die fixe Luft, welche in mineralischen Wässern, oder in einigen Grotten, Etollen und Schächten sich aufhält, schlägt in dem Wasser den ägenden, darinn aufgelösten Kalk nieder. (§. XXVIII.) Es ist auch bekannt, daß alle Körper, welche mehr oder weniger Phlogiston in sich fassen, auch mehr oder weniger brennbare Luft ertzeilen, und daß aus der Menge dieser entwickelten Lustart, auch die Menge des eingeschlossenen Phlogistons beurtheilt werden könne. (§. XXI.)

### §. CVL

#### D. Das Wasser.

Was könnte man bey allen auf nassem Wege vorzunehmenden analytischen und synthetischen Prüfungen der Körper ohne Wasser ausrichten? Es hängt ja von dieser Flüssigkeit die Auflösungskraft aller Säuren und aller alkalischen Salze ab; sie ist ja auch selbst vermögend viele Körper aufzulösen, und insonderheit da, wenn sie die Luftsäure einschließt. Es werden aber die Körper von dem Wasser theils in gleichartige, theils aber in ihre nächsten Bestandtheile zerlegt. Auf die erste Art vereinigen sich mit dem Wasser die Erden, die Salze, die Kalk- und Schwefelleber, der weiße Arsenik, und zum Theil auch die Spießglasblumen. Der zweyten Zerlegungsart hingegen unterliegen jene Metalle, welchen das bloße Wasser einen Theil ihres Phlogistons entziehen kann. Wenn man aber das Wasser in dem papirischen Töpfe in einen Dunst durch das Feuer verwandelt, so hat die

Erfahrung

Erfahrung bewiesen, daß auch die edelsten Metalle aufgeschlossen, und in ihre wesentlichen Theile aufgelöst worden sind. Es ist daher ganz billig, daß wir auch dem Wasser einen Platz in gegenwärtigem Kapitel einräumen, und als ein wirkliches Zerlegungsmittel anerkennen sollen.

## §. CVII.

## E. Die Salze.

Die sichersten Zerlegungsmittel der Körper sind ohne Zweifel die Salze: denn aus ihren Verbindungen mit einem, und bald mit dem andern Bestandtheile derselben, entstehen gewisse Salze, welche nicht nur die Eigenschaft, sondern auch die Menge desjenigen Wesens, so sich damit vereinigt hat, und vorher in dem Körper zugegen war, vor Augen stellen. Man hat z. B. erfahren, daß in 100 Theilen Alaun 24 Theile Thon sich aufhalten; daher wenn man aus 100 Theilen von einer Bergart, 100 Theile Alaun durch die Vitriolsäure erhält, so ist gewiß, daß diese Steinart 24 Theile Thon mit sich führt. Diese Zerlegungsart setzt also die Kenntniß der nächsten Bestandtheile aller Salze zum voraus, zu welcher niemand anders, als ein gelernter Scheidekünstler gelangen kann. Sind aber unsere Probirer und Hüttenbeamte in der Scheidekunst so weit unterrichtet? Es ist ja keinem Zweifel ausgesetzt, daß die Kunst Körper rechtmäßig zu behandeln und zu benutzen, von der Kenntniß seiner wesentlichen Theile, und seines eigenthümlichen Verhältnisses im Feuer abhängt; dergleichen Prüfungen dienen nicht nur die Gefälle in den Bergwerken zu befördern, sondern auch die Kenntnisse in der Naturkunde zu erweitern. Man wird mir zwar einwenden, daß die vielfältigen Geschäfte und angemessene Besoldung eines Hüttenbeamten, Umstände sind, die ihm nicht gestatten, sich mit dergleichen Arbeiten abzugeben. Allein, wenn ein Berhard, ein Erschaquet, und andere dem Hüttenwesen ergebene Männer sich damit beschäftigen haben, soll denn nicht auch in unsern Bergwerken einer oder der andere zu finden seyn, der nicht Lust hätte, dem Beyspiel dieser gelehrten Männer nachzufolgen? Man fordert ja hierzu keine kostbare Vorrichtung, da dieser Entzweck auch durch die gemeinsten und leicht zu habenden Mittel sich erreichen läßt, wie ich nun erweisen will.

## §. CVIII.

Zu diesen Mitteln gehören:

(\*) Die Schwefelsäure, welche

- 1.) Mit 32 Theilen Kalk, und  
— 38 — Wasser — 100 Theile Gips erzeugt.
- 2.) Mit 24 Theilen Thon, und  
— 58 — Wasser — 100 Theile Alaun —
- 3.) Mit 18 Theilen Magnesia, und  
— 57 — Wasser — 100 Theile Bittersalz —
- 4.) Mit 65 Theilen Baranit, und  
— 82 — Wasser — 100 Theile Baroselenit —
- 5.) Mit 57 Theilen Flußspatßerde, und  
— 27 — Wasser — 100 Theile Flußspath —
- 6.) Mit 40 — Phlogiston — 100 Theile Schwefel liefert.

## §. CIX.

(\*\*) Die Salpetersäure, welche

- 1.) Mit 32 Theilen Kalk, und  
— 35 — Wasser — 100 Theile bittern Salpeter erzeugt.
- 2.) Mit 50 Theilen muriatischen Laugensalz, und  
— 21 — Wasser — 100 Theile kubischen Salpeter —
- 3.) Mit 40 Theilen pflüchtigen Laugensalz, und  
— 14 — Wasser — 100 Theile ammoniak. Salpeter —
- 4.) Mit 27 Theilen Magnesia, und  
— 37 — Wasser — 100 Theile salpeterigen Bittersalz giebt.

Durch diese zum Sieden gebrachte Säure läßt sich auch der Schwefel in seine Bestandtheile zerlegen, und aus einigen Minern hervorbringen. Diese Säure ist auch vermögend den Thon von dem Eisenkalk zu scheiden, wenn das Gemenge damit erstlich öfters gekocht, dann in trocken Zustand verfest, wieder aufgelöst,

aufgelöst, alsdann niedergeschlagen, und endlich das präcipirte Wesen filtrirt, ausgefüßt, getrocknet und abgewogen wird.

## CX.

(\*\*\*) Die Kochsalzsäure, welche

- 1.) Mit 38 Theilen Kalk, und  
— 20 — Wasser — 100 Theile fixen Calmiaß erzeugt.
- 2.) Mit 36 Theilen vegetabil. laugensalz, und  
— 7 — Wasser — 100 Theile Digestivsalz —
- 3.) Mit 30 Theilen muriat. laugensalz, und  
— 17 — Wasser — 100 Theile gemeines Salz —
- 4.) Mit 40 Theilen süchtigen laugensalz, und  
— 8 — Wasser — 100 Theile Calmiaß —

Will man ein Gemenge von mehreren Erdbarten mit dieser Säure zerlegen, so hat man dasselbe erstlich mit einem laugensalz zu vereinigen, dem Feuer in einen irdenen oder silbernen Geschirt eine Zeit lang zu übergeben, alsdann herauszunehmen und mit genugsamer Menge von dieser Säure zu begießen; so erhält man eine gelbliche Auflösung, aus welcher erstlich das eisen-schüssige durch ein krystallisirtes und phlogistisirtes laugensalz, hernach das übrige erdige Wesen durch das gemeine laugensalz niedergeschlagen, und dann eine jede Erdart durch anständige Mittel aus diesem Niederschlage hervorgebracht wird.

Man kann auch besagtes Gemenge in einer Retorte mit dieser Säure so lang digeriren und sieden, bis dieselbe nichts mehr davon auflösen kann. Diese Auflösung wird demnach von allen anklebenden Eisentheilen durch das reine Alkali phlogisticarum geldutert, alsdann das übrige durch das muriatische laugensalz davon vollkommen geschieden, ausgefüßt, in der Salpetersäure wieder aufgelöst, diese Auflösung bis zur Trockene abgezogen, darauf kalzinirt, und endlich in alle seine Bestandtheile durch andere Mittel zerlegt.

Durch eine reine Kochsalzsäure läßt sich auch der Schwefel von dem Quecksilber und von dem Bleysalze scheiden. (*Bergmann de Docimasia humida.*)

## §. CXI.

Nun bleibet noch übrig, daß man den Rückstand des obbermeldten Gemenz mit der Kochsalz- und Salpetersäure in ihre Bestandtheile zerlegen, und die eigentliche Menge von jedem bestimmen muß. Zu dem Ende wird nun dasselbe mit der Essigsäure vereinigt, und eine Stunde lang damit digerirt, damit der Kalk, die Magnesia, und auch etwas von dem beygemischten Eisen mit dieser Säure sich vereinigen, und von dem Thone, wie auch von der Kiesel-erde sich scheiden möge. Da aber der Essig auch von dem Eisen etwas auflösen kann, so hat man zu versuchen, ob das reine Alkali phlogisticatum ein Berlinerblau damit erzeugt. Nach dieser Prüfung wird die ganze Auflösung bis zur Trockne ausgedünstet, im Feuer eine Stunde lang gelassen, dann mit der Schwefelsäure vereinigt, welche mit der Kalk-erde selenitische Krystallen, mit der Magnesia ein Bittersalz, und mit der Schwererde einen wahren im Wasser auflößbaren Barontit erzeugen wird. Der Kalk läßt sich auch durch die Zuckersäure von allen andern Erdtheilen abscheiden, wodurch ein eigentliches aus 46 Theilen Kalk, 48 Theilen Zuckersäure, und 6 Theilen Wasser bestehendes Mittelsalz entsteht.

## §. CXII.

## (\*\*\*\*) Das Laugensalz.

Nachdem man erfahren hat, daß nur die in Säuren aufgelöste Metalle vermögend sind, ein reines phlogisticirtes laugensalz zu zerlegen, und daß das Eisen durch diese Zerlegung einen blauen Niederschlag erzeugt, hat man sich eben dieser lauge bedienet, um die geringste Spur von Eisen in allen Körpern zu entdecken. Allein wie viel von bloßen und reinen Eisen in diesem Niederschlage zugegen sey, ist eine Frage, welche die heutige Chemie noch nicht zuverlässig entschieden hat, da auch die baronitische Erde zu gleicher Zeit mit dem Eisenkalk niedergeschlagen wird. Doch rechnet man gemeinlich auf sechs Pfund getrocknetes Berlinerblau ein Pfund reines wirkliches Eisen. Was aber den Barontit anbelangt, so läßt sich dieser sehr leicht davon scheiden, da die Vitriolsäure mit dieser Erde einen wahren Schwerspath wiederherstellt. Durch das flüchtige laugensalz wird die Thonerde von der Magnesia und von der Kalkerde geschieden.

Wie

Wie aber die Metalle von ihren Vererzungsmitteln entleidet, und in vollkommenen Zustand hergestellet werden sollen, werde im zweyten Theile dieses Werkes vortragen.

## §. CXIII.

## Viertes Kapitel.

## Von der Theorie aller auf Hüttenwerken vorkommenden chemischen Operationen.

Man spricht auf Hüttenwerken von Einsieden, Abtreiben, Rösten, Brennen und Schmelzen; allein, welche chemische Operationen durch diese Prozesse vorgenommen, und welche allgemeine Regeln bey ihrer Ausübung beobachtet werden sollen, wissen nur diejenigen, so die metallurgische Pyrotechnie als einen Theil der Chemie ansehen, und überzeugt sind, daß einem rechtschaffenen Hüttenmanne obliege, nicht nur zu wissen was zu thun sey, sondern auch warum jede Arbeit nur auf diese, und nicht auf eine andere Art vorgenommen werden müsse. Ich habe daher für nöthig erachtet, hier anzuzeigen, welche chemisch Handlungen auf Hüttenwerken vorgenommen werden müssen, welchen Veränderungen die Körper bey einer jeden unterliegen, und was man dabey beobachten soll, wenn man gründlich und nützlich arbeiten will. Diese chemische Operationen, welche auf Hüttenwerken vorgenommen werden, sind nachfolgende:

## §. CXIV.

## A. Die Verkalkung.

Wenn ein fester Körper entweder durch den nassen, oder durch den trocknen Weg von seinen wesentlichen Theilen etwas verlieret, und durch diesen Verlust mürber und lockerer wird, so ist er verkalkt, und die Art ihn in diesen Zustand zu versetzen, wird die Calcination, oder die Verkalkung, genannt. Durch diese Operation wird allen absorbirenden Erden und Laugen salzen die Luftsaure, den Mittelsalzen das Krystallisationswasser, und den Metallen das Phlogiston entzogen. Einer wahren Verkalkung unterliegen auch Erze, wenn sie in Probingaben und auf Hüttenwerken verköstet werden, welche Handlung der Bergwerksökonomie einen dreysfachen Nutzen verschaffet; denn erstens erhält man aus den Erzen ein reineres  
und

und mehreres Ausbringen; zweyten wird ihre Masse dadurch in die Enge gebracht, und drittens das ganze Wesen in den Zustand versetzt, daß das Feuer dasselbe stärker angreifen, leichter auflösen, und mit demselben eine bessere Scheidung in dem Ofen bewerkstelliget werden könne. Von dieser Verfahrensart werde ich anderswärts sowohl die zu beobachtenden Regeln, als auch die vornehmsten Gebäude vortragen.

### §. CXV.

Hierher gehört auch das *Cementiren*, oder jene Behandlung, mittelst welcher die unedeln Metalle in besondern Geschirren mit zugesetzten Schwefel oder Salzen dephlogistisirt, und dadurch von den edeln Metallen, welche ihr Phlogiston auf diese Art nicht entlassen, vollständig geschieden werden können. Dieser Operation unterliegen auch der Weinstein und der Salpeter, wenn der schwarze Fluß damit bereitet wird. Der erste verlieret dabey viele wässerige und dichte Theile, der zweyte aber den größten Theil seiner Säure, und so wird von beyden Salzen ihr alkalisches Grundwesen entblößt. Mit diesem Gemenge werden die Erze in Probirdaten beschickt, und ihr eigentlicher Metallgehalt zum Vorschein gebracht. Da aber zu dem Ende nicht nur ein Salzwesen, welches den Schwefel anziehen, und den Fluß befördern kann, sondern auch das zur Wiederherstellung der entblößten metallischen Kalken nothwendige Phlogiston erfordert wird, so wissen wir die Ursache, warum das Gemenge von Salpeter und Weinstein nicht vollkommen verkalket, und in der Gestalt eines noch schwarzen und phlogistisirten Wesens erhalten werden mußte.

### §. CXVI.

Verkalkt wird auch das *Bley*, da es durch den Dunst des siedenden Essigs in ein wohlverschlossenes Behältniß in Bleyweiß, und das Kupfer auf eine andere Art in Grünspan verwandelt wird. Das Bley, welches durch die trockene Salsination von seinem Phlogiston wenig verlieret, giebt eine graue Erde, verlieret es aber noch mehr, so entstehet daraus der Mastikot, und wenn ihm noch mehr Phlogiston benommen wird, erzeuget es die Mennige. Der weiße Anflug, welcher sich außersich an der eisernen Thüre, an dem Rauchfange, ja auch auf dem Dache der Hütte bey der Bleyarbeit ansetzet, ist ein Gemenge von verkalktem Bley und Zink, welches desto häufiger sich alda ansetzet, jemehr man die Hitze durch das übertriebene Anblasen der



der Kohlen, oder mit einer unanständigen Zurichtung des Ofens und der Vormasse, unnützlich vermehret.

### §. CXVII.

Wenn nun ein Metall einen Theil seines sättigenden Phlogistons, und durch diesen Verlust seinen vorigen Glanz, sein eigenthümliches Gewicht und Ansehen verliert, so tritt in seinen Kalk jene Feuermaterie, welche das oben bemeldete Phlogiston aus dem Luftkreise niedergeschlagen hat, und aus dieser Ursache ist ein verkalktes Metall an Feuer reicher, als es vorher war, wie Crawford gelehret hat. (§. III. 3.) Es tritt aber in diesen Kalk auch zu gleicher Zeit ein Theil von der umstehenden verdorbenen Luft, und aus diesen ist nun gewiß, daß ein metallischer Kalk aus einer eigentlichen noch phlogistisirten Säure, aus Feuerwesen und verdorbener Luft bestehe: denn wenn man diesem Kalle das Phlogiston gänzlich entziehen kann, wird er in ein festes saures Wesen verwandelt, wie es mit dem Arsenik und einigen andern unedeln metallischen Erden schon wirklich geschehen ist.

### §. CXVIII.

#### B. Die Wiederherstellung.

Alles was die Hüttenkunst hervorbringen kann, besteht in ausgezogenen (Educta), und in zusammengefesten Körpern, (oder Producta). Von der ersten Klasse sind viele Salze: der Schwefel, so aus dem Kiese erhalten wird, das Gold, das Silber, das Quecksilber und der Wismuth; von der zweyten aber sind die übrigen Metalle, welche aus dem unvollkommenen Zustande, in dem die Natur sie verlassen, oder die Kunst versetzt hat, in den vollkommensten Zustand, den sie anzunehmen fähig sind, erhoben und hergestellt werden. Hierzu aber ist erforderlich, daß dergleichen Körpern dasjenige Wesen, ohne welches nicht möglich ist, daß sie ihre Vollkommenheit erreichen können, nämlich den Salzen das Krystallisationswasser, und den metallischen Kalken das Phlogiston erteilet werde. Man wird mir zwar einwenden, daß die Kalkte der edeln Metalle auch ohne Zufügung phlogistischer Körper sich herstellen lassen; allein aus diesem folgt noch nicht, daß diese Kalkte ohne Phlogiston hergestellt werden. Sie halten ja eine fixe oder phlogistisirte Luft (§. CXVII.), welche vermbgend ist, das zu ihrer Wiederherstellung  
3  
erforderliche

erforderliche Phlogiston zu ertheilen. (§. LXXI.) Woher kömmt denn die reinste Luft, so aus diesen metallischen Kalken bey ihrer Reduction hervortritt, als von der sich hier ereignenden Zerlegung dieser phlogistisirten Luft, und daraus folgenden Absetzung seines Phlogistons in der Metallerde, welche dadurch hergestellt wird? Es bleibet also der Sag noch immer richtig, daß es ohne Phlogiston nicht möglich sey, aus einer Metallerde ein Metall hervorzubringen.

### §. CXIX.

Die Reduction läßt sich in die nasse und trockene, dann in die einfache und zusammengesetzte am besten abtheilen. Es ist allgemein bekannt, daß der Goldkalk aus der Königsäure durch andere Metalle, durch die Naphta, durch das Alkali, durch den Eisenvitriol, und durch andere phlogistische Körper, unter Gestalt eines vollkommenen Goldes sich scheiden läßt. Einer gleichen Reduction unterliegt das Silber und das Kupfer, wenn man sie aus der Salpetersäure durch eingelegtes Eisen präcipitirt, und wenn der Kupferkalk aus den vitriolischen Wässern durch das Eisen reducirt, und das bekannte Cementkupfer in einigen Kupfergruben erzeugt wird. Doch die allgemeinste Wiederherstellung der metallischen Kalk ist die Trockne, die man auf Hüttenwerken durch das Phlogiston der Kohlen vornimmt. Hier aber hat man zu bemerken, daß nicht ein jeder metallischer Kalk sich mit gleicher Leichtigkeit herstellen läßt. Am besten gehet die Reduction von statten, wenn in der Metallerde noch viel Phlogiston vorhanden ist, und aus dieser Ursache kann der schweißtreibende Spießglaskalk viel schwerer, als der gemeine, und die phlogistisirte Braunsinerde viel leichter, als die reine, ein metallisches Ansehen erhalten. Da nun einige Theile der metallischen Erden sich leichter, andere aber schwerer, ja zuweilen auch gar nicht mit dem Phlogiston in den Ofen vereinigen, so entstehen auch auf Hüttenwerken bald mindere, und bald größere Abgänge, die man zuweilen dem Hüttenverwalter unrichtig zur Last legt.

### §. CXX.

Die einfache Reduction ist jene, welche ohne alle Vorbereitung des herzustellen Körpers vollendet wird, wie es sich bey der Behandlung der Eisensteine, der Zinngrauen, und anderer metallischer Kalk täglich ereignet. Wenn man aber mit Minern, oder mit durchschwefelten metallischen Kalken zu thun hat, hat  
man

man sie erstlich zu verrösten, oder von dem mineralisirenden Wesen vorher zu entkleiden, und in diesem Falle die zweyte, oder die zusammengesetzte Reduction, nothwendig vorzunehmen. Da nun bey dieser Wiederherstellungsart der glückliche Ausgang der zweyten Arbeit von der zweckmäßigen Ausführung der ersten abhängt, so hat man in Probirogaden und auf Hüttenwerken den möglichsten Streiß anzuwenden, damit die Erze genugsam verröset, und von ihren Wildigkeiten befreyet werden mögen, wenn man aus allen Kupfererzen Garkupfer im kleinen Feuer erhalten, und die Abgänge beym Schmelzen nicht übertreiben will.

## §. CXXI.

Die Chemisten haben ganz recht angemerkt, daß der Merkur nicht reducirt, sondern nur wieder lebend, oder von dem Schwefel entkleidet wird. Allein, da man auch von dem Golde und Silber das nämliche sagen kann, so folget daraus, daß auch diese Metalle auf Hüttenwerken nicht reducirt, sondern allein von ihren anklebenden und einhüllenden Unarten entbloßet, und durch Entkleidung in vollenkommenen Zustand hergestellet werden, wie es in dem zweyten Theile dieses Werkes noch klärer erwiesen wird.

## §. CXXII.

## G. Die Auflösung.

Wenn ein flüssiges Wesen in das Innerste eines festen Körpers eindringet, und die Theilchen des zweyten mit den Theilen des ersten sich allerorten vermaßen vereinigen, daß eine gleichartige Materie daraus entstehen muß, so wird dieses Resultat eine chemische Auflösung genannt. Die Mischung von zweyen oder mehreren Körpern ist also keine Auflösung, denn bey der ersten Verbindung sind zwey flüssige Materien, die sich ohne gegenseitige Wirkung mit einander vereinbaren; bey der zweyten aber ist ein flüssiges Wesen, das auf den festen Körper wirkt, und durch diese Wirkung in einen gemeinschaftlichen flüssigen Zustand versetzt wird. So gehet eine Mischung vor, wenn man z. B. Gold mit Silber, Kupfer mit Zink, und Zinn mit Blei im Feuer vereiniget; wenn aber ein Metall mit einer Säure verbunden wird, so erhält man dadurch keine Mischung, sondern eine wahre Auflösung oder innere Vereinbarung des einen mit dem andern.

## §. CXXIII.

Alle Schriftsteller sind der einstimmigen Meynung, daß die Auflösungen theils durch den trockenen, und theils durch den nassen Weg unternommen, und daß die Körper bald in gleichartigen, bald aber in nächste oder wesentliche Theile dadurch zerlegt werden. Eine trockene Auflösung wird vorgenommen:

1.) Wenn eine Erbart von der andern im Feuer aufgelöst wird, wie zum Beyspiel:

1 Theil Thon durch	1 Theil Kalk,
— — — —	1 Theil Kalk, und
	1 Theil Gips.
— — — —	2 Theile Kalk, und
	1 Theil Gips.
— — — —	1 Theil Kalk, und
	3 Theile Gips.
2 Theile Thon durch	1 Theil Kalk,
	1 Theil Gips, und
	1 Theil Quarz.
3 Theile Thon durch	1 Theil Kalk,
	2 Theile Gips, und
	1 Theil Quarz.
4 Theile Thon durch	1 Theil Kalk,
	1 Theil Gips, und
	2 Theile Quarz.

Hierüber verdienen Pott und d'Arcet nachgelesen zu werden.

Wie läßt sich aber diese Erscheinung wahrscheinlich auslegen? Werden denn dadurch mehrere Feuertheilchen in den Ofen geführt, allda entwickelt, und auf diese Art die Hitze vermehrt? Könnte uns denn nicht Scheelens Muthmassung, daß alle Erden von einer Säure abstammen, auf den Gedanken verleiten, daß der salzige Grundstoff der einen, mit dem Grundstoffe der andern, ein Gemenge hervorbringe, welches mehr Feuer anzuziehen, und die Auflösung damit zu beschleunigen vermögend sey?

## §. CXXIV.

## §. CXXIV.

- 2.) Wenn man Gold und Silber, ja auch andere Metalle, jedoch ohne den mindesten Verlust ihres Phlogistons, im Feuer schmelzet,

Ich habe vorher gesagt, daß das Feuer jeden Körper auflösen kann (§. IX.), und daß einige leichter, andere aber schwerer sich seiner Kraft ergeben; da aber an der Kenntniß des Feuergrades, welcher zur Auflösung eines jeden Metalles erfordert wird, sehr viel gelegen ist, so hat Bergmann beobachtet, daß wenn zur Verschmelzung der Platina ein Grad der Hitze nothwendig wäre, welcher mit

—	—	875	auszuzeichnen sey.
Das Kupfer verlangte	874.		
Der Braunstein	—	873.	
Das Eisen, und der Nickel	872.		
Das Gold	—	705.	
Das Silber	—	538.	
Das Spießglas	—	432.	
Das Blei	—	313.	
Der Zink	—	312.	
Der Wismuth	—	278.	
Das Zinn	—	213.	

## §. CXXV.

Durch die nasse Auflösung werden in gleichartige Theile zerlegt:

- 1.) Die mit der Luftsäure gesättigten Erden von dem Wasser.
- 2.) Die Salze von dem Wasser und von dem Weingeiste.
- 3.) Die Schwefelleber von dem Wasser.
- 4.) Das Gold von der Schwefelleber, worinn es sich eben so auflöst, wie die Kiesel Erde in dem Wasser.
- 5.) Das Quecksilber von dem Bequinsgeiste, oder von der Auflösung jener Schwefelleber, welche mit einem süchtigen Laugensalze bereitet wird. (§. LXXVII. 2.)

## §. CXXVI.

In ihre wirkliche Bestandtheile werden durch die Auflösung zerlegt:

## (\*) Durch den nassen Weg.

- 1.) Alle mit fixer Luft gesättigte, dann mit einer Säure verbundene Erden und laugensalze.
- 2.) Der Schwefel in der rauchenden und siedenden Salpetersäure, wie auch in der reinsten Meersäure.
- 3.) Alle unedle Metalle in der Schwefelsäure, in den Auflösungen der Mittelsalze, ja auch in dem Wasser, welches mit der Luftsäure beladen ist.
- 4.) Alle Metalle in ihren sauren Auflösungsmitteln.

## (\*\*) Durch den trockenen Weg.

- 5.) Alle Metalle in dem übertriebenen offenen Feuer.

## §. CXXVII.

Die Mittel jede Auflösung zu befördern sind folgende:

## (\*) Auf dem nassen Wege.

- 1.) Die Hitze, durch welche die Theilchen des Auflösungsmittels eine größere Kraft erhalten.
- 2.) Alle Anstalten, durch welche die Oberfläche des aufzulösenden Körpers der Wirkung des Auflösungsmittels so viel als möglich ausgesetzt ist, und von demselben ergriffen werden möge. Diesen Entzweck erreicht man durch die wiederholte Bewegung und Erschütterung des Gefäßes, worinn die Auflösung vorgehet, und durch das Granuliren, Hämmern, Zeilen und Zerschneiden aller jenes festen Körpers, die man auflösen will. Dieser Ursache halben wird auch bey der Goldscheidung das granulirte Silber erstlich mit schwachen, dann mit starken und doppelten Scheidewasser vereinigt.

## (\*\*) Auf dem trockenen Wege.

- 3.) Das Verkleinern und das Pochen, durch welche Vorbereitungen die Erze ebenfalls erweitert, und ihre Auflösung befördert wird.

4.) Alle

- 4.) Alle Salze, die im Feuer für sich selbst zu Glase fließen, wie der Borax und der Salpeter, mittelst welchen die Probirer die strengflüssigsten Körper zum Fluß bringen.
- 5.) Alle verglaste Körper, dergleichen in Probirgaben das Bleiglas, und auf Hüttenwerken die Schlacken sind.
- 6.) Alle andere Zusätze, welche strengflüssigen Erzen zugetheilt werden.

## §. CXXVIII.

Bey allen Auflösungen hat man

- 1.) Die reinsten Auflösungsmittel anzuwenden.
- 2.) Dieselben nach der eigenthümlichen Beschaffenheit des aufzulösenden Wesens zu gebrauchen.
- 3.) Metalle, welche viel Phlogiston mit sich führen, mit der Salpetersäure nach und nach zu vereinigen.
- 4.) Geschirre zu benutzen, welche der Auflösung nichts unartiges mittheilen können.
- 5.) Alles auflösen zu lassen, was sich aus dem Körper ausziehen läßt.
- 6.) Auf alle bey diesen Behandlungen vorkommende Erscheinungen aufmerksam zu seyn.

## §. CXXIX.

Hierher geböret auch die Verglasung, oder jene Auflösungsart, mittelst welcher ein fester Körper von dem Feuer so aufgelöst wird, daß diese flüssige Materie durch die Erkältung in ein festes, mehr oder weniger durchsichtiges, glänzendes, brüchiges und klingendes Gemenge verwandelt werden müsse. Man hat Körper, welche für sich allein, und wieder andere, die nur mittelst eines Zusatzes zu Glase fließen. Zu der ersten Klasse gehören der Borax, der Salpeter, alle metallische Kalke &c., zu der zweyten aber die Verglasungen der vermischten Erdarten, der Kiesel Erde mit festen Laugen Salzen, u. a. m. Merkwürdig ist die Zähigkeit des noch glühenden Glases, und die Fähigkeit, sich in diesem Zustande wie der Thon und das Eisen willkürlich gestalten und bilden zu lassen. Ein reines Glas ist höchst durchsichtig und ungefärbt, und wenn es diese Eigenschaften nicht hat, so führet dasselbe andere erdigte, unaufgelöste, oder färbende metallische Theile mit sich.

Man

Man hat über diesen Gegenstand sehr vieles geschrieben; allein, noch niemand hat erwiesen, aus welchen Stoffe das Glas entstehe, und was man in Rücksicht der wesentlichen Theile der Körper, welche der Verglasung unterworfen sind, urtheilen solle. Wenn man aber erwegen will, daß der Grundstoff aller metallischen Kalke, und das einzige Mittel, welches mit der Kiesel Erde das schönste Glas erzeuget, ein Salzwesen sey, und hierbey betrachtet, daß die Feuermaterie mit diesem salzigen Stoffe sehr verwandt sey (§. XI.), so werden wir einigermaßen begreifen, welche Körper leichter zu Glase fließen, und woher die zur Verglasung notwendige Hitze entstehen könne.

### §. CXXX.

#### D. Die Fällung.

Wenn zwey ungleiche, durch die Auflösung verbundene Körper, sich aber, mals voneinander scheiden, so wird diese Trennung eine Fällung, und dasjenige, was sich von dem Auflösungsmittel scheidet, wird das gefällte, oder präcipitirte Wesen genannt. Diese chemische Operation kömmt auf Hüttenwerken bey jeder Feuerung vor; da ohne der elementarischen, von der reinen Luft durch das Phlogiston niedergeschlagenen Feuermaterie, keine Hitze, und keine Flamme entstehen kann. (§. VII. VIII.) Durch die Fällung wird auch das Scheidewasser von der beygemischten Kochsalzsäure gelutert, die metallischen Materien von den Schlacken geschieden, und alle sowohl erdigte als salzige Krystallen erzeugt. Will ein Scheides Künstler eine chemische Zerlegung eines Erzes, oder einer vermischten Bergart vornehmen, so ist die Fällung eine der nöthigsten Behandlungen, mittelst welcher ihre Bestandtheile entdeckt werden können.

### §. CXXXI.

Da man aber durch verschiedene Wege zu einer Fällung gelangen kann, so ist notwendig, daß wir denjenigen, die sich der Probie- und Hüttenkunst widmen, auch von dieser chemischen Operation einen kurzen Unterricht ertheilen.

Wenn man die Fällung nach der Art, wie sie vorgenommen werden kann, betrachtet, so ist sie entweder eine freywillige (Præcipitatio spontanea), oder eine erzwungene (Præcipitatio violenta.) Die erste erfordert keinen Zusatz, und wird allein durch Mittel erhalten, welche den gleichartigen Theilen des aufgelösten Körpers



Körpers Gelegenheit verschaffen, sich einander anzuziehen, und dadurch so große Massen zu bilden, welche eine größere eigenthümliche Schwere, als die Theile des Auflösungsmittels besitzen, folglich verbunden sind, dasselbe zu verlassen. Dergleichen Mittel sind die Ausdünstung und die Kälte, welche den aufgelösten erdigten und salzigen Theilchen die Gelegenheit verschaffen, sich einander anzuziehen, zu vereinigen, von dem Wasser zu scheiden, und zu Krystallen zu bilden. Es giebt aber auch Körper, welche sich unmittelbar, oder ohne der Ausdünstung und Erkaltung von andern abtrennen, wie z. B. das metallische Wesen, sich in dem Ofen, oder in einer Dute von den Schlacken niederschlagen läßt, und eben so lassen sich auch die Goldtheilchen aus einer Silberauflösung fällen.

## §. CXXXII.

Die zweite, oder die erzwungene Fällung, ist diejenige, welche ohne der Anwendung eines dritten zuzusetzenden Körpers nicht vollendet werden kann. Hier aber hat man zu wissen, daß dergleichen Zusätze in zwei Klassen, nämlich in ändernde (*alterantia*), und zusammensetzende (*componentia*), abgetheilt werden. Durch die erste Fällung wird das Auflösungsmittel, ohne eine neue zu erzeugen, nur geschwächt, oder in den Zustand versetzt, in den es unvermögend ist, das aufgelöste Wesen zu ertragen, welches sich z. B. da ereignet, wenn man den Wismuthkalk aus der Salpetersäure, oder eine harzige Materie aus dem Weingeiste, mit Wasser niederschlägt. Wenn aber der Zusatz entweder mit dem Auflösungsmittel, oder mit dem aufgelösten Wesen sich dergestalt verbindet, daß eine neue Zusammensetzung daraus entstehen muß, so werden dergleichen Fällungen durch zusammensetzende Mittel, oder *Componentia*, vollendet, wie z. B. wenn man ein Metall aus einer Säure mit einem laugenfalsen niederschlägt, in welchem Falle ein Mittelsalz erzeugt wird; wie auch wenn das Silber aus der Salpetersäure mit der Meersalzsäure gefällt wird, in welchem Falle ein Hornsilber entsteht. Es giebt aber Fällungen, in welchen der Zusatz sich theils mit dem Auflösungsmittel, und theils mit dem aufgelösten Körper verbindet, wie z. B. wenn man Silber, Blei und Quecksilber aus Scheidewasser mit Kochsalz präcipitirt, in welchem Falle das mineralische laugenfals sich mit der Salpetersäure, die Meersalzsäure hingegen mit dem metallischen aufgelösten Wesen vereinigt.

## §. CXXXIII.

Aus diesem folgt:

- 1.) Daß bey allen, sowohl in Probergaden, als auch auf Hüttenwerken vorzunehmenden freywilligen Fällungen nothwendig sey, daß solche Maßregeln genommen werden, von welchen die rechtmäßige Scheidung in dem Ofen abhängt.
- 2.) Daß die Fällungsmittel in ihrem reinsten Zustande angewendet werden.
- 3.) Daß man eine allzustarke Aufwallung, und daraus leicht entstehens den Uebergang der Auflösungen, in der Zeit, als sie sich mit den unreinen Erden und laugensalzen vereinigen, sorgfältig vermeide.
- 4.) Daß eine langsame Fällung immer größere und regelmäßigere Krystallen darreiche, als eine übereilte.
- 5.) Jedes Geschirre mit einem Zeichen zu belegen, damit bey vielen dergleichen Versuchen keine Verwirrung entstehen möge.
- 6.) Beym Ausdünsten, Filtriren, Ausfüßen, Trocknen und Abwiegen der Niederschläge nichts davon zu verlieren.

## §. CXXXIV.

## E. Die Destillation.

Durch diese chemische Operation wird ein Körper im verschlossenen Feuer aus einem Geschirre in das andere im flüssigen Zustande mittelst des Feuers getrieben. So erhält man auf Hüttenwerken das Scheidewasser, den Schwefel, das Quecksilber, das Spießglas und den Wismuth; nur mit dem Unterschiede, daß die Destillation des Schwefels, des Spießglases und des Wismuths keinen Zusatz erfordert, hingegen aber die Salpetersäure von dem laugensalze, und das Quecksilber von dem Schwefel, ohne einen dritten zuzusetzenden Körper nicht geschieden werden kann.

Das Scheidewasser wird in großen Brenngaden aus einem Gemenge von zehn Theilen Salpeter, und zwölf Theilen weißgebrannten Eisenvitriol in eisernen Retorten getrieben. Der Retorte legt man einen großen gläsernen und tubulirten Ballon, diesem aber wieder einen andern von gleicher Größe vor, wenn zu besorgen wäre,

weder, daß eine einzige Vorlage unvernünftig sey, der Ausdehnungskraft der rothen aufsteigenden Dünste zu widerstehen. In beyde Ballonen kommt reines Wasser, oder, was noch besser ist, ein altes, überlassenes und schwaches Scheidewasser. So wird auch zu Ermünnig in Niederungarn das Scheidewasser gebrannt; allein, nachdem ich aus 16 Theilen des alldortigen Todtenkopfs, und 8 Theilen Vitriolöl, noch eine ziemliche Menge Scheidewasser erhalten, und dadurch erfahren habe, daß 12 Theile weißkalzinirter Eisenvitriol nicht zureichend sind, 10 Theile Salpeter zu zerlegen, so kann ich versichern, daß diejenige Verschiedung noch immer am besten sey, zu welcher auf einen Theil Salpeter zwey Theile rothgebrannter Eisenvitriol kommen. Das Rückständige giebt einen vitriolisirten Weinslein, und eine rothe Metallerde.

Das erhaltene Scheidewasser wird hierauf mit einer Silberlösung von der beygemischten Rochsalzsäure (§. CXII.) mit der Behutsamkeit geldutert, daß von der Auflösung nur so viel angewendet werden möge, als diese Reinigung notwendig erfordert.

### §. CXXXV.

Da ich entschlossen bin, in dem zweyten Theile dieses Werkes nur die Arten vorzutragen, mit welchen die Metalle sowohl im kleinen, als im großen Feuer behandelt werden müssen, so will ich an diesem Orte die Schwefelarbeit beschreiben, und die hierzu nöthigen Dessen in der ersten Tafel anführen.

### Erste Tafel.

#### A. Der Grundriß eines großen Schwefelofens, allwo

- 1.) Die Schwefelkammer.
- 2.) Die Vormauer, welche bey der Zurichtung des Ofens zum Aus- und Eingang dienet, sodann gleich wie die Fenster vermauert wird.
- 3.) Die innere, und auf dem Grunde mit Eschacken belegte Weite des Ofens.
- 4.) Die Anzichte.

#### B. Das Profil, oder der Durchschnitt, in welchen

- 1.) Die gewölbte Schwefelkammer, in welche runde Hölzer eingemauert, dann ausgeschlagen, und die vorgestellten Löcher dadurch gemacht werden.

- 2.) Die Defnungen, durch welche der Schwefel in die Kammer geführt wird.
- 3.) Die sogenannten Läden, mittelst welchen vor Anlaffung des Ofens die Kammer zugemacht wird.
- 4.) Die Lutten, welche aus schlechten Brettern bestehen, und womit das Feuer in den Ofen eingeführt wird.

C. Das äußerliche Ansehen, und zwar

- 1.) Die Anzichte.
- 2.) Die Mauer.
- 3.) Die Schwefelkammer.

Die Vorrichtung dieses Ofens erfordert, 1mo, daß die Anzichte bedeckt; 2do, die Vormauer zugemacht; 3tio, erstlich fünf Klästern Holz, hernach fünf Fuhren Kohlen in denselben gestürzt, und auf diese Art der Stof zubereitet; und 4to, drey Feuerlutten darauf gestellet werden. Nach dieser Vorbereitung wird der Kies gestürzt, und nach diesem das kleine, oder das sogenannte Waschwerk, aufgestauchet, damit das Feuer nicht ausbrennen möge. Hierauf wird der Stof durch die Lutten angezündet, und die Defnungen, welche bey dem Segen der ganzen Masse entstanden sind, abermal zugemacht. Es werden auf einmal 7000 Centner Kies eingesezt, und dieser nur im Herbst angelassen, damit der Schwefeldunst dem Feldbaue nicht schade. Man erhält hieraus 150 bis 180 Centner Schwefel, welcher von allen beygelegten Unarten in einen andern Ofen geläutert wird. Zu dem Baue eines solchen Ofens wird der gemeine Mörtel nicht angewendet, und bey der Läuterung des Schwefels hat man zu beobachten, daß keine Sandföhrer in dem Schwefel verbleiben mögen, damit in der Pulvermühle, durch die in den eisernen Mörser erzeugten Feuerfunken, keine Unglücksfälle entstehen können.

§. CXXXVI.

In dem Schlütterischen Unterrichte von Güttnerwerken, wird ein anderer zur Brennung und Läuterung des Schwefels in Böhmen und Sachsen gebräuchlicher Ofen vorgestellt, den ich zu mehrerer Aufklärung dieses Processes, in der

der nämlichen ersten Tafel vorstellen muß, und zwar von dem eigentlichen Destillir-Ofen bey Tab. I.

D. Das Profil, in welchem

- 1.) Das Mauerwerk in der Erde.
- 2.) Fritte. *in die Tab. 24. u. 25.*
- 3.) Das Schütloch.
- 4.) Die Löcher, wodurch die Enden der Schwefelröhren gehen.
- 5.) Die Seitenmauer.
- 6.) Der Deckel.
- 7.) Die Luft- oder Rauchlöcher.
- 8.) Vier unbedeckte Vorlagen.
- 9.) Vier dergleichen mit ihren bleyernen Deckeln.
- 10.) Eine erdene Schwefelröhre.
- 11.) Eine Vorlage von gegossenen Eisen.
- 12.) Ein Deckel mit einer Oefnung in der Mitte.
- 13.) Der Aschenherd.

E. Der Durchschnitt.

- 1.) Die Seitenmauer.
- 2.) Der Windfang.
- 3.) Die Trassen von Barnsteinen.
- 4.) Das Schütloch.
- 5.) Die Oefnung, durch welche die Flamme in den Ofen kommt.
- 6.) Die Seitenmauern, wodurch die Röhren liegen.
- 7.) Die Schwefelröhren.
- 8.) Die Vorlage von gegossenen Eisen.
- 9.) Zwey Rauchlöcher.

In den Röhren wird der Kies eingesetzt, jede Vorlage mit Wasser angefüllt, und nachdem man alles vorgerichtet hat, unten Feuer gegeben, und so lang mit Holz unterhalten, bis kein Schwefel mehr herübergeht; denn wird der Schwefel aus den Vorlagen genommen, die Brände aus den Röhren gezogen, neuer Kies eingesetzt, und abermal zugefeuert.

## §. CXXXVII.

Nach dieser Arbeit folgt die Iduterung, oder Reinigung des destillirten und noch unreinen Schwefels. Hierzu braucht man einen andern, auch von Schlütter verfertigten Ofen, in welchen

## F. Das Profil.

- 1.) Das Mauerwerk in der Erde.
- 2.) Die vordere Mauer.
- 3.) Die hintere Mauer.
- 4.) Die Seitenmauer.
- 5.) Der Deckel mit acht Rauchlöchern.
- 6.) Der Aschenherd.
- 7.) Das Schürloch.
- 8.) Die Mündungen von fünf eisernen Retorten.
- 9.) Fünf irdene Stürzen.
- 10.) Fünf eiserne Vorläufer.
- 11.) Fünf irdene Vorsetztöpfe.
- 12.) Die Bank, auf welcher die Töpfe ruhen.
- 13.) Eine Stürze.
- 14.) Die Form, worin der Schwefel gegossen wird.

## G. Der Durchschnitt.

- 1.) Der Grund von der Mauer in der Erde.
- 2.) Die Seitenmauer.
- 3.) Die hintere Mauer.
- 4.) Der Aschenherd.
- 5.) Die Trallien.
- 6.) Die Feuerstäbe.
- 7.) Zwei Rauchlöcher.
- 8.) Der innwendige Ofen.
- 9.) Eine eiserne Retorte.
- 10.) Eine irdene Stürze.
- 11.) Ein eiserner Krug.

12.) Ein

12.) Ein irdener Topf.

13.) Die Bank.

Der berühmte Lehrer der Naturgeschichte zu St. Petersburg, beschreibt in dem ersten Bande seiner Reise durch Rußland die Art, wie bey Podgoep der Schwefel geläutert wird. Man hat allda in einen bey dem Comtoirhause gelegenen Gebäude, drey Oefen, wie gemeine Backöfen angelegt, in welchen der Schwefel in Töpfen noch einmal verschmelzt, alsdenn in Formen, die man in Wassertrögen bey der Hand hat, gegossen wird.

Die Arten das Quecksilber, das Spießglaserg und den Wismuth in großen Feuer zu destilliren, werden im zweyten Theile dieses Werkes umständlich beschrieben.

### §. CXXXVIII.

#### Die Sublimation.

Der Unterschied, welcher zwischen destilliren und sublimiren obwaltet, besteht darinne, daß durch die erste Operation das flüchtige Wesen Tropfenweise von einem Gefirte in das andere getrieben wird, durch die zweyte aber sich nur im trockenen Zustande in dem obern Theile der chemischen Geräthschaft versammelt. Durch diese Behandlung erhält man auf Hüttenwerken den Arsenik, auch wird zum Theil der Bley- und Zinkkalk zum Vorschein gebracht, wie es anderwärts erwiesen wird.

### §. CXXXIX.

## Fünftes Kapitel.

### Von den Erzen und ihren Vorbereitungsarten.

Ein Erz ist nichts anders, als eine metallische, durch gewisse Mittel aufgelöste, alsdann in festen Zustand gebrachte Erde. Ich habe schon längst erwiesen, daß zwischen einer Auflösung und einer Mischung ein großer Unterschied obwaltet, und daß die erste Operation zur Erzeugung eines Erzes unumgänglich erforderlich sey. Diesen Begriff von einer Vererzung hat auch Bergmann angenommen, wie es aus dem zweyten Theile seiner chemischen Schriften S. 276 ganz klar erhellet. Es entsiehet nun die Frage, welches die Mittel sind, deren sich die Natur und Kunst bedienen, um die Metalle zu vererzen?

Wallerius,

Wallerius, Lehmann und andere, lehren zwar, daß die Erze Metalle sind, welche durch Vermischung mit andern mineralischen Körpern; ihres metallischen Glanzes, Klanges, ihrer Geschmeidigkeit und leichtflüchtigkeit beraubt worden, und daß Erden, Arsenik, ja auch ein Metall gegen das andere selbst, vererzende Materien sind. Nachdem man aber erkannt hat, daß weder die Natur, noch die Kunst eine Vererzung ohne einer Auflösung ausführen, folglich daß ein Metall von dem andern nicht vererzet werden kann, so sind die neuern Schriftsteller der Meynung, daß die Mittel, durch welche eine Metallerde vererzet werden kann, keine andere seyn können, als die fixe Luft, der Schwefel, die mineralischen Säuren, und nach einigen auch der Arsenik. Daß der Schwefel und die mineralischen Säuren sich mit einer Metallerde innigst vereinigen, und dieselbe vererzen könne, daran ist kein Zweifel; ob aber eine gleiche Kraft der fixen Luft, und dem Arsenik zugeeignet werden kann, bezweifle ich noch sehr; denn wenn man die Luftsäure als ein Vererzungsmittel ansehen wollte, so müßte man das nämliche Recht auch dem Phlogiston und dem Feuer gestatten. Was aber den Arsenik anbelangt, sagt zwar Wallerius: *Nil obstat, quin etiam Arsenicum, ut mineralisans & solvens considerari possit respectu salinæ indolis, aliquando etiam & solvente & calcinante virtute . . . gaudere*. Allein, man erlaube mir hierüber zu fragen, in welchem Zustande der Arsenik eine Metallerde auflösen könne? Als ein Kalk gewiß nicht, und noch weniger als ein Metall, mithin unter der Gestalt einer Säure: Allein, wer hat in dem Mineralreiche eine arsenikalische Säure gefunden, oder aus einem Körper hervorgezogen? Bergmann hat also ganz recht, wenn er sagt: *Vulgo quidem Arsenicum metalla mineralizare dicitur . . . qui tamen mineralisationis ideam ita extendunt, ut sub eadem omnem fere comprehendant miscellam, quam metallum quodpiam ingreditur.* (Opusc. I. c. p. 275.)

### §. CXL.

Unter die wahren und rechtmäßigen Vererzungsmittel gehören ohne Zweifel die vitriolische, die muriatische, und die Phosphorsäure, welche mit dem Eiser das Hornetz, mit dem Quecksilber den natürlichen Turbith, mit dem Eisen, Kupfer und Zink die drey allbekannten Vitriole, und mit der Bleyerde einige Bleyspathe erzeugen. Das allgemeinste Vererzungsmittel ist doch allezeit der Schwefel, mit welchem auch die Kunst einige metallische Kalke wirklich vererzen kann.



kann. Wie viel aber ein jedes Metall Schwefel annehmen könne, zeigt folgende Tabelle: 100 Theile haben davon angenommen

— —	Arsenik	— —	44 — 58.
— —	Eisen	— —	44 — —
— —	Kupfer	— —	42 $\frac{1}{2}$ —
— —	Spießglas	— —	40 — —
— —	Bley	— —	35 — —
— —	Quecksilber	— —	27 — 29.
— —	Wismuth	— —	23 $\frac{1}{2}$ —
— —	Silber	— —	16 — —

## §. CXLI.

Nun auf die Vorbereitungen der Erze zu kommen. Unter diesen ist ohne Zweifel die vornehmste die Verrösthung (§. CXIV.), welche zu dem Ende vorgenommen wird, damit aus denselben jene Unarten vertrieben werden, welche im Stande sind den Verbrand zu übertreiben, das Ausbringen zu vermindern, und die gute Scheidung in dem Ofen zu verhindern. Man nimmt diese Arbeit

- 1.) Unter freyen Himmel, ohne Mauerwerk und ohne Dach vor.
- 2.) Zwischen unbedeckten Mauern.
- 3.) In einem eigentlichen versperrten und unbedeckten Gebäude, welches in der zweyten Tafel vorgestellt wird.

## Zweyte Tafel.

## A. Dessen Grundriß, also

- 1.) Das Fundament von dem Mauerwerk.
- 2.) Von den Zwischenwänden.
- 3.) Von den Pfeilern außerhalb des Rösthause.
- 4.) Die Thorwege.

## B. Eine Seite inwendig vorgestellt.

- 1.) Eine Seitenmauer.
- 2.) Die Quermauern, welche die Rösthette abtheilen.
- 3.) Die Rösthette.
- 4.) Die Zuglöcher.

f

C. Im

## C. Im Durchschnitte.

- 1.) Das Dach.
- 2.) Die Zwischenmauern.
- 3.) Die Einfahrt.

Die Brenn- und Rösthöfen für Bleyschlacke, für den Zinnstein, und für die Kobolde, werden anderswärts vorgetragen; die übrigen Rösthütte aber hat Schlütter vorgestellt und ausführlich beschrieben.

## §. CXLII.

Bey dieser Arbeit hat man zu beobachten:

- 1.) Daß der Grund einer Rösthütte allezeit sehr trocken zu erhalten.
- 2.) So viel als möglich auf einmal zu rösten.
- 3.) Das unnöthige Verbrennen an Holz und Kohlen zu vermeiden.
- 4.) Trockene und anständige Feuermaterien anzuwenden.
- 5.) Allein den überflüssigen, nicht aber auch denjenigen Schwefel zu vertreiben, ohne welchen nicht möglich eine gute Auflösung und Scheidung in dem Ofen zu bekommen.
- 6.) Die Röstungen der leichtsinternden Erze, und der silberhaltigen Kupfers und Grischleche nicht zu übertreiben, denn je stärker ein solches Zeug verröstet wird, desto größere Abgänge sind zu gewärtigen, und desto weniger lassen diese Grischleche ihr Silber beym Verbleyen von sich.
- 7.) Wohl Acht zu geben, daß das Feuer in dem Rösthütte aller Orten gleich vertheilet werde.
- 8.) Die leche nach einer jeden Röstung zu verkleinern.
- 9.) Dasjenige Zeug, was am wenigsten in dem ersten Bette verröstet worden ist, bey der folgenden Röstung allezeit in die Mitte, das andere aber gegen den Rand desselben zu setzen.

## §. CXLIII.

Die andern Vorbereitungsarten bestehen in Klauen, Scheiden, Waschen, am Tag setzen, Pochen und Schlemmen, von welchen Arbeiten, und den dazu erforderlichen Gebäuden, der verstorbene Herr Hofrath DILLUS einen vollkommenen Unterricht

Unterricht ertheilet hat. Es werden auch die Erze in den Hütten durch eine anständige Beschickung und zweckmäßige Einrichtung der Vormassen vorbereitet, von welcher Unternehmung die von allen nachfolgenden Arbeiten zu hoffenden Vortheile hauptsächlich abhängen. Es ist allgemein bekannt, daß eine Schmelzhütte arme und reiche, milde und spröde, derbe und gepochte, und von diesen wieder andere Erzposten übernimmt, welche alle aufgebracht und durchgestochen werden müssen, Wornach hat sich alsdann ein wohlverfahrener Hüttenmann in diesen Fällen zu richten? Er muß ja wissen, wie eine jede Post beschaffen sey, wie sie sich mit andern im Feuer verhält, und wie reich dieselbe an diesen oder jenen Metall sey? Wie würde es bey der Roharbeit zugehen, wenn der Beamte nicht wüßte, welche Rieselische mehr, und welche weniger leicht abwerfen, und wie viel Silber diese metallische Materie anzunehmen vermögend sey? Da aber unendliche Abänderungen von Erzen vorkommen, so ist gewiß, daß es nicht möglich sey, zuverlässige Regeln festzusetzen, nach welchen die Vormassen auf Hüttenwerken eingerichtet werden sollen, und daß man in dem Falle nichts anders zu sagen hat, als

- 1.) Daß die Erze, welche in vermischten Bergarten einbrechen, viel leichter fließen, als jene, die von einem einfachen Gestein begleitet werden.
- 2.) Daß eine Erde von der andern aufgelöst wird, worüber Pott's und d'Arcet's Schriften nachgesehen zu werden verdienen.
- 3.) Daß rohe, oder halbgebrannte Kalksteine, allen schwefelreichen Mischen mit Nutzen vorgeschlagen werden können.
- 4.) Daß dem Quarze der Mergel am besten zugetheilet wird.
- 5.) Daß durch den Flußspath alle Bergarten im Feuer sich auflösen lassen.
- 6.) Daß man den Eisenstein bey der Roharbeit, und bey'm Durchstechen der schwefelreichen Bleyerze mit Nutzen anwenden könne.
- 7.) Daß die Schlacken, welche bey'm Schmelzen eingetheilet werden, den Fluß befördern, und den Silberhalt erweitern, damit er sich in denselben nicht übermäßig verziehe.

## Sechstes Kapitel.

Von den Schmelzhütten und Ofen, wie auch von den allda gebräuchlichen Feuermaterialien.

Wenn man eine vortheilhafte Schmelzhütte einrichten und anlegen will, hat man

- 1.) Einen trockenen, ohnweit den Verkohlungsörtern gelegenen Grund zu wählen.
- 2.) Zu trachten, daß zu dem beständigen Umtriebe der Wasserräder in allen Zeiten genugsames Wasser zum Anschlag vorhanden sey.
- 3.) Daß die Wasserleitung kein allzukostbares Gerinnwerk! erfordere.
- 4.) Daß ein dergleichen Gebäude von Städten und Dorfschaften so weit als möglich entfernt sey.
- 5.) Einen so geräumigen Platz hierzu zu suchen, daß bey der Hütte die nöthigen Wohnungen erbauet, die Schlacken gestürzt, und andere vorrätliche Bedürfnisse verwahrt werden können.
- 6.) Daß der Grund der Schmelzöfen erhabener sey, als der Grund der entgegenstehenden Seite.
- 7.) Daß der Platz zwischen den Ofen und den Kohlenbehältnissen nicht allzuschmal sey.
- 8.) Daß die Hütte mit allen nothwendigen Geräthschaften, einer Feuersbrunst vorzukommen, oder abzuwehren, versehen sey.

## §. CXLV.

Die dritte und vierte Tafel stellen eine solche Hütte vor, welche vier gemeine Schmelzöfen in sich hält.

## Dritte Tafel.

## A. Der Grundriß.

- 1.) Die Hauptmauer.
- 2.) Der Ort, wo die Ofen zu stehen kommen.
- 3.) Die gemeinschaftliche Radstube.

4.) Die

- 4.) Die Welle.
- 5.) Das Geflüder.
- 6.) Die Widersteuer, so das Wasser aus der Radstube ableitet.
- 7.) Der Ausfluß des Wassers aus der Widersteuer.
- 8.) Die Kammer, wo das Blei und andere Bedürfnisse aufbehalten werden.
- 9.) Das Kohlenhaus.
- 10.) Die Eins und Ausfahrt.
- 11.) Die Tragstempel.
- 12.) Die Ofenstöcke.
- 13.) Die Defen.
- 14.) Ein Treibherd statt den vierten Ofen.
- 15.) Das Gebläse sammt dem Gerüste.
- 16.) Die Gestüßhammer und Kästen.

## B. Der Durchschnitt.

- 1.) Das Mauerwerk.
- 2.) Der Ofen.
- 3.) Das Rad.
- 4.) Das Gebläse.
- 5.) Die Gestüßhammer.
- 6.) Die Einfahrt.
- 7.) Das Dach.
- 8.) Die Brücke zur Kohlenfuhr.
- 9.) Das Geflüder.

## Vierte Tafel.

## C. Der innwendige Bau.

- 1.) Die Hauptmauer.
- 2.) Die Defen.
- 3.) Die Schornsteine.
- 4.) Das Gebläse mit dem Gerüste.
- 5.) Die Welle.
- 6.) Die Gestüßhammer und Kästen.

- 7.) Die Kadstube.
- 8.) Das Gefüßder.
- 9.) Die Kammer.
- 10.) Die Kohlenkammer.
- 11.) Der Eingang zu diesen.
- 12.) Die Brücke.
- 13.) Die Tragkempel.
- 14.) Der Dachstuhlkranz.
- 15.) Die Einfahrt.

#### D. Der Dachstuhl.

- 1.) Das Genduer.
- 2.) Die Tragkempel.
- 3.) Der Hauptbalken.
- 4.) Der Kehlbalke.
- 5.) Der Hahnenbalken.
- 6.) Die Echarren.

### §. CXLVI.

Ein Schmelzofen ist ein eigentliches Gebäude, worinne die gegrabenen Röhren mittelst des Feuers jenen Veränderungen unterliegen, welche die rechtmäßige Benutzung derselben unumgänglich erfordert. Die Haupttheile einer solchen Maschine sind erstlich der Grund, zweytens das Mauerwerk, und drittens der Schornstein. In den Grund kommen die Anzichte, die Decksteine, die Schlacken, die Leinwand, und das Gefüß. Das Mauerwerk besteht aus vier Hauptmauern, von welchen die erste die Vorwand, die Seitenmauern, die Pfeiler, und die hintere die Brandmauer genannt wird, hinter welcher das Gefüß, die Welle, die Kadstube, und zuweilen auch die Gefüßkammer und Kästen zu stehen kommen. Der oberste Theil dienet, den Auszug der Luft und des Rauches zu verschaffen, und in einigen Ofen auch den feinsten Staub der gepochten Erze aufzufangen, den das Gefüß aufstoßen kann. Jeder Schmelzofen hat auch eine Treppe, welche zum Aufsteigen der Vormaße dienet, einen Ort, wodurch die Schlacken hervorgeföhren, eine Forme, und in einigen das Anstücken, eine vordere eiserne Thüre, die Tragsteine und den Vortiegel. Man hat auch hohe und niedrige, inwendig runde, oder viers

viereckigte, dann schmale und breite Schmelzhöfen, welche mit feuerbeständigen Backsteinen gebauet, und mit eisernen Schlüsseln befestiget werden müssen.

### §. CXLVII.

In diesen Oefen kann man die zur Unterhaltung des Feuers nothwendige Luft, mittelst der Blasebälge, oder durch Wasserdrommeln einführen. Von Blasebälgen hat man hölzerne und lederne; diese sind geringer, und verlieren weniger Luft, sind aber auch kostbarer, und werden in unsern Hütten nur bey Frisch- und Treibarbeit gebraucht; andere Oefen hingegen sind mit größern, schwerern, und aus trocknen Lindenholz, versertigten Blasebälgen versehen, welche in folgenden Tabellen vorgestellet werden.

### Zweyte Tafel.

#### D. Ein hölzerner Blasebalg.

- 1.) Die eiserne Laffe.
- 2.) Der Kopf.
- 3.) Die Scharch, oder der untere Kasten.
- 4.) Das Ventil, oder der Windfang.
- 5.) Der Mantel, oder der Deckel.
- 6.) Die Luftöffnungen.
- 7.) Die leiste, so an den Mantel drückt und die Luft einsperrt.
- 8.) Die eiserne Feder.
- 9.) Der Kopfnagel.

### Dritte Tafel.

Allda wird das ganze Gebälge, nebst dem Werkzeuge, durch welches dasselbe in die gehörige Lage und Bewegung gesetzt wird, vor Augen gelegt.

#### A. Der Grundriß.

- 1.) Das Rad.
- 2.) Die Radstube.
- 3.) Das Radlager.
- 4.) Die Welle.
- 5.) Die Flaschen.

6.) Die

- 6.) Die hölzerne Blasebälge, mit dem untern Theile des Gerüstes.
  - 7.) Zwo andere lederne Bälge.
  - 8.) Die Geflüßkästen mit ihren Hämmern.
  - 9.) Die hintere Mauer des Ofens, welche wenn die Lissen der Blasebälge in den Ofen liegen, zu sehen.
  - 10.) Die Lissen.
- B. Die hintere Mauer des Ofens, sammt den Blasebälgen; Gerüste, Radstube und Geflüßhämmern. Eine Seite hat hölzerne, die andere aber lederne Bälge; denn jedes Paar ist mit seiner Wage versehen.
- C. Der Durchschnitt von dem Gebläse, mit dem hintern Theile des Ofens.
- 1.) Das Rad.
  - 2.) Die Welle.
  - 3.) Die Flasche.
  - 4.) Ein lederner Blasebalg.
  - 5.) Die Lisse.
  - 6.) Die Forme.
  - 7.) Die Brandmauer.
  - 8.) Die Wage.
  - 10.) Ein Geflüßhammer.
- D. Der Durchschnitt von dem Rade, allwo der Wasserfall, die Zahn- und Stellung der Schaufeln vorgestellt wird.

## §. CXLVIII.

Die Eisenhütten sind gemeiniglich nur mit Wasserdrommeln versehen. Diese Maschine bestehet 1mo, aus einem langen; senkrecht gestellten Rohre; 2do, aus einem Kasten, in welchen das Wasser fällt; und 3tio, aus einem andern Rohre, wodurch die Luft aus dem Kasten in den Ofen geführt wird. Bey dieser Einrichtung hat man hauptsächlich zu trachten, daß die Luft durch diesen starken Wasserfall gewaltig und häufig in den Ofen getrieben, und das Feuer in die größte Wirksamkeit damit gesetzt werden möge. Da aber eine solche Maschine nicht nur die Luft, sondern auch sehr viele Wasserdünste in den Ofen einführet, und durch diese in seiner Wirksamkeit mehr oder weniger gehemmet wird; so ist eine solche

Vors



Vorrichtung gewiß nicht die beste, und vielleicht die Ursache, daß sich in allen den Werken, wo sie gebraucht wird, eine Menge Eisen in den Schlacken verziefet, wie ich es selbst mehrmalen gesehen und beobachtet habe.

### §. CXLIX.

Der zweyte Endzweck, den man durch die Anlegung der Blasefalge zu erreichen hat, besteht in einer zweckmäßigen Stellung derselben, damit durch den Eintritt der Luft jener Grad der Hitze erwecket werden möge, den die Arbeit erfordert; zu dem Ende hat man verschiedene Mittel, unter welchen ohne Zweifel das vornehmste die gewisse Lage der Forme ist, in welche die Lissen zu stehen kommen. Die Forme ist ein kegelförmiges, an beyden Enden offenes, und bald aus Eisen, bald aber aus Kupfer gemachtes Gefäß, welches gemeinlich 18 Zoll lang, bey der größten Mündung 16 Zoll breit, und 10 Zoll hoch, bey der kleinern  $2\frac{1}{2}$  Zoll breit, und  $2\frac{1}{2}$  Zoll hoch, denn  $\frac{1}{2}$  Zoll dick ist, und in der zweyten Tafel bey E vorgestellt wird. Sie stellet einen halben Zirkel vor, und wird mit ihrer flachen Seite an die Brandmauer gelegt. Bey der Stellung der Forme hat man zu beobachten, wie hoch, und mit was vor einen Fall sie zu setzen sey. Die Höhe wird in einigen Hütten nach dem Herdkeine abgemessen, der Fall aber aller Orten mit der Bleiwage bestimmt. An der rechten Nase der hintern Mündung einer Forme ist sehr viel gelegen; denn wenn diese zu klein ist, so kann das Gebläse in die Ulmen des Ofens nicht frey spielen, und eine übermäßig verlängerte Nase, läßt bey einer solchen Forme nicht leicht abstoßen. Ist aber im Gegentheile eine Mündung allzubreit, so wird die Nase leicht verschmelzet, und der ganze Ofen in kurzer Zeit in Unordnung gebracht.

### §. CL.

Ein anderes Werkzeug, welches zum Zimmachen einiger Schmelzhöfen gebraucht wird, ist das Geflübe, oder ein Gemenge von Kohlenstaub und fetten. Der erste kömmt von den Kohlenhäusern; der zweyte aber wird zugeführt, und muß die Eigenschaft haben: im Feuer nicht leicht zu fließen. Hinter der Welle, wie es aus der dritten, vierten und fünften Tafel zu sehen, liegen zwey Kästen, und jeder von diesen ist mit einem hölzernen Hammer versehen, welcher von der Welle gehoben wird, die das Gebläse im beständigen Untriebe erhält. In diese Kästen werden am Ende des Wochenwerkes die kleinen Kohlen und die fetten gekürzt, gepocht, zusammen

zusammen vereinigt und mit Wasser mäßig angefeuchtet. Das Gestübe wird auf Hüttenwerken in hartes und leichtes abgetheilt: zu dem ersten kommen mehr fetten, zu dem zweyten aber mehr Koblösch. Doch gemeinlich bestehet das harte Gestübe aus gleichen Theilen lösch und leimen, das weiche aber aus zwey Theilen Koblösch und einem Theil leimen, welches Gemenge im Winter mit warmen, und in andern Jahreszeiten mit kalten Wasser angemacht wird. Da aber die fetten nicht selten unrein und fett sind, in welchen die leche und das Reichbley sich leichter verkrichen, so hat man in diesem Falle dem Beyspiele jener Beamten zu folgen, welche solche fetten verrösten, sodann das Gestübe damit bereiten.

### §. CLI.

Endlich kommen wir auf das Holz und auf die Kohlen, welche den Brenns und Schmelzöfen das zur Reinigung der Metalle nothwendige Feuer verschaffen. Wir haben (§. VIII.) erwiesen, daß aus einer Kohle eine große Menge Phlogiston (§. XIV.) hervortritt, welches aus dem reinen Theile der Luft, so durch das Gebläse in den Ofen geführt wird, das Feuerwesen scheidet, und eine starke flammende Hitze dadurch hervorbringt. Es bleibt also nichts mehr übrig, als anzuzeigen: welche Kohlen mehr Phlogiston einschließen, und welche die beste Verkohlungsart sey, auf daß die tüchtigsten und mehresten Kohlen daraus erzeugt werden können.

Die Menge des Phlogistons, so eine jede Kohle mit sich führt, läßt sich nicht anders bestimmen, als durch die Menge eines Metalles, welches aus der nämlichen Metallerde damit hergestellt wird. Ich habe daher von einigen Kohlen ein gleiches Gewicht mit hundert Theilen Rennige in Dutern gesetzt, gleiches Feuer und gleiche Zeit für jede Probe angewendet, alsdann beobachtet, daß die

Tannenkohlen 46 Pfund Bley hergestellt haben.

Buchen — 46 — — — —

Eichen — 68 — — — —

Linden — 44 — — — —

Birken — 54 — — — —

Aus diesem nun erhellet ganz klar, welche Kohlen ein stärkeres, und welche ein schwächeres Feuer erwecken, und warum die harten Kohlen bey der Bierarbeit einen größeren Verbrannt nach sich ziehen.

### §. CLII.

## §. CLII:

Was die Verkohlung anbelangt, habe ich mit den obangeführten Holzgattungen folgende Versuche angestellt:

Holz- Gattungen.	Rubischer Inhalt des Holzes vor dem Ver- kohlen.	Gewicht des Holzes vor dem Verkohlen.	Haben durch die Verkoh- lung am Gewichte verloren.	Die Zeit in welcher jede Kohle in Asche ist verwandelt worden.	Die Menge der gefallenen Asche,
	lin.	Pfund.	—	Minuten.	Pfund.
Tannen.	990	200	128	44	1 $\frac{1}{2}$
Buchen.	798	307	224	78	1 $\frac{1}{2}$
Eichen.	1076 $\frac{1}{2}$	328	216	62	2
finden.	931 $\frac{1}{2}$	235	154	55	2
Birken.	731 $\frac{1}{2}$	235	177	67	1

Wenn man also annimmt, daß ein Meiler aus 24 Stäben Kluftenholz bestehen, und jeder Stab 3095 Pfund am Gewichte haben solle, so könnte man daraus 17883  $\frac{1}{2}$  Pfund, oder 1383 Kubikoll tüchtige Kohlen erhalten. Ferner, wenn man aus einer Klasten Kluftenholz 12 bis 14 Maas Kohlen erhalten würde, so soll das Tannenholz 1176, das Buchenholz 1274, und das Eichenholz 1372 Pfund von den vollkommensten Kohlen darreichen.

## §. CLIII.

Nun wollen wir auch etwas von der Verkohlungsart vortragen, welche, wenn man sie regelmäßig vornimmt, viele Vortheile beim Schmelzen verschaffet. Das Holz wird also entweder in stehenden, oder in liegenden Meilern verkohlt. Ein stehender Meiler nimmt einen runden Platz ein, in dessen Mittelpunkt der Pfahl gepflanzt wird. An dieser Stange lehnt man erstlich sehr trockenes, alsdann das Kluftenholz an, mit der Obachtsamkeit, daß man durch eine vorbereitete Oefnung

das Feuer in den Meiler bringen, und das Holz bey dem Pfahle damit anzünden könne. Auf die erste Holzlage kömmt die zweyte, und auf diese auch die dritte, oder der Gipfel. So entsteht ein halbrunder Holzhaufen, welcher an vielen Orten erstlich mit Stroh, alsdann mit fest anzuschlagenden, hernach mit Erde und mit Brettern zu befestigenden Gestülbe bedeckt wird. Nach dieser Bedeckung hat man den Meiler durch die obbemeldete Oefnung anzuzünden; so steigt das Feuer erstlich in die Höhe, dann kehrt es zurück, und von der Mitte des untern Stockwerkes bezieht es sich in dessen Umkreis, alsdann in den obern Stock, und endlich durch ein regels mäßiges Verfahren gegen den Rand, soda: - in alle Orte des Meilers. Man kann den Meiler auch mit bloßer Erde, mit Rasenstücken, mit Tannenhecken, mit laub und mit andern dergleichen Materialien bedecken; allein man muß in dem Falle denselben erstlich mit dem gewöhnlichen Gestülbe bedecken, hernach anzünden, und so angezündet eine Zeitlang lassen, damit das Holz zum Theil verrauchen möge, wo es darauf mit dem angefruchteten Gestülbe vollkommen bedeckt wird.

#### §. CLIV.

Ist nun das Holz vollständig verkohlet, so wird die Bedeckung abgenommen, die Kohlen mit einen Rechen auseinander gezogen, mit Wasser benetzt, und so durch zwey oder drey Tage ruhig gelassen, damit kein Feuer, wie es mehrmalen geschehen ist, in die Hülte geführet werden möge.

Eine gute Kohle ist diejenige, welche leicht, im Bruche glänzend, wenig absärbend und klingend erscheint, im Feuer aber keinen dicken Rauch, und keine große Flamme von sich giebt. Will man nun das völlige Holz in dem ganzen Meiler in eine so beschaffene Kohle verwandeln, so ist nothwendig; 1mo, daß das Holz weder zu jung, noch allzu alt, in guter Zeit geschlagen, dann durch ein ganzes Jahr getrocknet, hierzu angewendet werde; 2do, den Meiler vor dem Einfall der Winde so viel als möglich zu schützen; 3tio, einen weder feuchten, noch steinigten Boden dazu zu erwählen; der geschickteste ist derjenige, wo man schon vorher verkohlet hat. 4to, das Feuer durch wohlangebrachte Oefnungen in allen Orten des Meilers gleich zu vertheilen.

Von der Art das Holz in liegenden Meilern zu verkohlen, beliebe man dasjenige zu lesen, was ich der preiswürdigen ökonomischen Gesellschaft zu Bern

vor

vor einigen Jahren durch meinen schätzbaren Freund und Gönner, Hrn. v. Haller, mitgetheilt habe.

## §. CLV.

In der Grafschaft Wernigerode und in Witzenstein wird auch der Torf in eisernen Defen verkohlet, und die besseren, nachdem man sie mit zwey oder drey Theilen Holzkohlen vermischt hat, in hohen Defen, die schlechtern aber zu dem Feischfeuer und in Hammerwerken verwendet. Es werden auch die Steinkohlen verkohlet, und man hat auch damit einige Erze verschmelzet, und sind sammt den Holzkohlen von den Schmieden gebraucht. Allein es hat die Erfahrung gelehret, daß es fast unmöglich sey, das übermäßige Verbrennen des Kupfers und Eisens bey dieser Feuer zu vermeiden. Dahero wäre es viel besser, denjenigen Hüttenbeamten große Belohnungen zu versprechen, welche die Art anzeigen können, mit weniger Holzkohlen zu rösten, die Defen auszuwärmen, und die Erze zu schmelzen. Soll man denn auf einen Ofen, der sich in vollem guten Gange befindet, so viele Kohlen aufschütten, als auf einen andern, der diesen Grad der Wärme noch nicht erreicht hat? Ist denn wirklich nothwendig, einen Treibherd mit so vielen Kohlen anzuwärmen, wie er noch heut zu Tage gewärmet wird?

---

## §. CLVI.

## Zweyter Theil.

Von den vornehmsten auf Brenn- und Hüttenwerken vorkommenden Brenn- und Schmelzprozessen.

Nach dem theoretischen Theile der Metallurgie, folgt nun der praktische, oder derjenige, welcher die Zubereitungen und Benutzungen der Minern, die uns die nützlichsten Metalle darreichen, zum Gegenstande hat. Da aber ein jedes Schmelzwerk seine eigene Regeln hat, und wieder andere, die man bey allen Erzen aller Orten beobachtet, so werde ich bey diesen verbleiben, und zwar bey jenen, denen ich durch mehr als zwanzig Jahre selbst beygewohnt habe. Allein, da ich dens nach nicht alle Brenn- und Schmelzprozesse zu sehen das Glück hatte, so werde ich in dem Falle alle die Nachrichten anführen, die mir von einigen Freunden und Sönnern mitgetheilet worden sind.

## §. CLVII.

## Erstes Kapitel.

## Von dem Golde.

Das Gold wird von allen andern Unarten geschieden:

- 1.) Durch Pochen und Waschen.
- 2.) Durch das Quecksilber.
- 3.) Durch saure Auflösungsmittel.
- 4.) Durch das bloße Feuer.

Die erstecheidung wird in den Pochwerken vorgenommen, allwo das ärmste Zeug ohnehin gestampfet, gewaschen, und durch diese Arbeit schmelzwürdig gemacht wird. Es ergibt sich von selbst, daß durch diese Arbeit die Goldtheile von dem geringern Wesen abgeschieden, und in dem obersten Theile des Herdes unter dem Happenbret hinterlassen werden müssen, die man alsdann zu seiner Zeit mit

mit dem Quecksilber vereinigen, anreiben, und von allen noch beygelegten Unarten scheiden muß. Durch Waschen wird auch das Gold von dem Schlamme, so von den Pochwerken abfließet, wie auch von dem Sande, den die Flüsse oder andere Wasserströme mit sich führen, in reinen Zustand versetzt. Herr Hofrath v. Dellius hat alle diese Arbeiten, wie sie in Nieder-Ungarn vorgenommen werden, so vollständig beschrieben, daß es unnütz wäre, sich länger dabey aufzuhalten.

### §. CLVIII.

Die zweyte Goldscheidung wird mittelst des Quecksilbers, oder durch die Amalgamationsarbeit, bald in einen eisernen Mörsel mit Menschenhänden, bald aber in einer eigenen, von Schlütter beschriebenen und vorgestellten Maschine, vollendet. Allein, war es denn nicht vortheilhafter, in jenen Bergwerken, in welchen ohnehin das Gold und Silber erstlich ins Lech, alsdann in das Blei gebracht wird, auch dasjenige Gold, welches man in Pochwerken erzeugt, oder durch das Anreiben mit neuen Unkräften darstellen will, durch die nämlichen Oefen zu setzen? Wenn die Erfahrung gelehret hat, daß kaum zwey Drittel von dem Golde, welches in dem angeriebenen Zeuge sich aufhält, von dem Merkur angezogen wird: warum soll man denn nicht alles zusammen verschmelzen, und dadurch den unnöthigen Aufwand am Schichten vermeiden? Das Gold ist ja ein Metall, welches im Feuer keinen Verbrandt unterliegt? In Erwägung dieser und anderer Beweggründe, die ich mit Stillschweigen übergehe, ist es derowegen nicht rathsam (sagt Schlütter) hier im Lande, oder überall bey den Bergwerken in Deutschland, dergleichen Arbeiten vorzunehmen, sondern man müsse bey der zweyten Art, als beym Schmelzen bleiben, wodurch man alles herausbringen kann.

### §. CLIX.

Zu der dritten Scheidung des Goldes vom Silber und andern metallischen Unarten, wird bald die Salpeter: bald die Königsaure angewendet. Des ersten Scheidungsmittels bedienen sich die Probirer bey der Abführung ihrer Goldproben, und die Goldscheider, wenn sie das Gold aus vielen tausend Mark Silber hervorbringen. Zu einer Goldprobe ist nothwendig, daß so viele Silberkörner durch Aufsieden und Kapelliren gesammelt werden, als das ganze erhaltene Silber vermögend

mögend ist, Gold zu geben; daß es auf die Probiervage gelegt, und ihr Gewicht angegeben werden möge. Dieses erhaltene Silber wird alsdann erstlich mit einem schwachen, dann mit einem starken, oder wie man zu sagen pflegt, mit einem doppelten Scheidwasser in einem Kolben (§. CVII. \* 2) bezogen, und die Auflösung durch Unterlegung einiger glühenden Kohlen befördert. So löset sich das Silber auf; das Gold aber sammelt sich auf dem Boden des Glases in der Gestalt sehr kleiner und schwarzer Theile. Hat sich nun auf diese Art alles Gold vollkommen gesetzt, so wird die Mündung des Kolbens mit einem Schidtiegel bedeckt, das Gefäß umgestürzt, und in dieser Stellung so lange gelassen, bis man gewahr wird, daß alle Goldtheile sich in dem Tiegel gesetzt haben. Hierauf hebet man behutsam und schleunig den Kolben aus dem Tiegel, gießet die darinnen befindliche Silberauflösung in ein anderes Geschir, legt den Tiegel ins Feuer, und das Gold wird auf die Probiervage gelegt.

Die große Goldscheidung wird eben so vollzogen, mit dem Unterschiede, daß ein gekörntes Silber alda angewendet, große beschlagene Kolben gebraucht, die Silberauflösungen destilliret, und auf diese Art das Silber erhalten, und sammt dem Golde in das Münzamt geliefert wird.

### §. CLX.

Bergmann lehret uns den Goldhalt der Minern auf eine andere Art durch den nassen Weg zu prüfen. Es wird erstlich das Gestein zu Staub gestoßen, dann behutsam gewaschen, und das Zurückgebliebene mit der Königsäure vereinigt. So erhält man eine Auflösung, aus welcher das Gold durch den aufgelösten Eisens vitriol niederschlagen wird. Es versteht sich von selbst, daß dieser Niederschlag alsdann ausgewaschen, getrocknet und aufgezogen werden müsse. Wenn man aber einen Kies auf Gold probieren will, so ist besser, die Salpetersäure hierzu zu brauchen. Zu dem Ende wird diese Säure dem zerstoßenen Riesfchliche zugesetzt, alsdann daraus durch eine auf 50 bis 80 Grade gebrachte Hitze so lange damit digerirt, bis der Schwefel sich gänzlich davon geschieden hat. Zu einem Theile von diesem Kiese werden zwölf bis sechzehn Theile Salpetersäure angewendet; allein in Bergwerken, wo man viele dergleichen Proben in kurzer Zeit abführen muß, ist ein solches Verfahren nicht anwendbar, und werden noch jetzt durch den gewöhn-



gewöhnlichen trockenen Weg, oder durch das Einsieden und Antreiben, mit größerem Nutzen und mehrerer Zuverlässigkeit unternommen.

## §. CLXI.

Das Gold läßt sich auch von allen andern Metallen (die Platina ausgenommen) durch den Schmelzpfel und das Spießglas scheiden. Da aber diese Scheidungsart den Bergwerken keinen Nutzen verschaffet, und ohnehin unbekannt ist, so wollen wir uns hierüber nicht aufhalten.

## §. CLXII.

## Zweytes Kapitel.

## Von dem Silber.

Handlungen, durch welche sich die Berg- und Hüttenbeamte mit dem Silber beschäftigen, werden theils im kleinen, und theils im großen Feuer vorgenommen. Wir wollen also von den im kleinen Feuer mit dem Silber auszuübenden Arbeiten anfangen, und nach diesen jene beschreiben, welche das große Feuer vollenden muß.

(\*) Von der Art den Silbergehalt der Minern in Bergwerken zu untersuchen und zu bestimmen.

Es ist ein großer Irrthum zu glauben, daß in den Bergwerken zur Abführung einer richtigen Silberprobe genug sey, zu wissen, wie die Erze gestampfet, verröstet, angesotten, kapellirt, dann das Silberkorn aufgezogen werden sollte. Diese Unternehmung erfordert viele andere Kenntnisse, die man nicht durch Bücher, sondern durch die Uebung in den Bergwerken erlernen muß. Der geringste Fehler, den man bey der Theilung der Erze durch eine unrichtige Abnahme der Proben begehet, kann zum größten Schaden der Erzfeuer, oder der Eigenthümer der Gruben gereichen. Die Streitigkeiten, welche zwischen den Hütten und Probiergaden nicht selten entstehen, hängen gemeinlich von der Unrichtigkeit der Proben ab, die man auf dem Berge bey der Theilung gezogen hat. Es ist daher höchst nothwendig zu wissen, wie die Erzproben allda regelmäßig genommen, wie dieselben getrocknet, und weiter behandelt werden sollen.

## §. CLXIII.

Zweyerley Proben werden bey der Erztheilung genommen, nämlich die Röhrenprobe und die allgemeine Probe. Die ersten sind diejenigen, die man von jedes Krüge abnimmt, und nach welchen nicht allein die Arbeiter ihren Lohn erhalten, sondern auch anzeigen, welches Zeug auf die Halde gestürzt, welches gepocht, und welches auf die Hütten unmittelbar versendet werden solle. Die gemeine Probe hingegen, ist die Richtschnur der Hütten, und wird bey der Wagtheilung von den nach ihren Eisberggehalt classificirten Erzen genommen.

## §. CLXIV.

Bey der Abnahme der Röhrenproben hat man:

- 1.) Dieses Geschäft bald einem, und bald dem andern Beamten anzuvertrauen.
- 2.) Das Scheidewerk, so viel als möglich, gleich zu verkleinern, und von dem tauben Gesteine zu scheiden.
- 3.) Jede Krüge zu besichtigen, und die Probe davon in Gegenwart eines Beamten zu ziehen.
- 4.) Das Eisgezogene wieder zu vereinigen, und
- 5.) Jede Probe in ein Eckchen mit einem bezzulegenden Zeichen zu stürzen, dann mit mehreren dergleichen in einer versperrten Butte den Probirgaden zu senden.

Man pflegt zwar aller Orten, um die Erztheilung zu beschleunigen, diese Proben auf dem Hofe zu nehmen; da aber allda eine Krüge auf die andere gestürzt, das Schwerere von dem Hausen abrollet, und es sich leicht ereignet, daß auch von dem Erze, von welchem der Probenkammer schon vorher gezogen hat, abermal etwas genommen werden, und auf diese Art eine unfehlbare Unrichtigkeit unterlaufen könnte, so wäre es rathfamer, dergleichen Proben auf das Reducirbret zu ziehen, und lieber sich dabey etwas länger aufzuhalten, als einen falschen Eisberggehalt anzugeben.

Wenn man aber eine gemeine Probe zu nehmen hat, werden folgende Regeln dabey beobachtet:

- 1.) Von jedem Troge die Hälfte auf die Seite zu stürzen.
- 2.) Von

- 2.) Von diesem Haufen die zweyte Probe, und eben so von den andern, bis zum fünften Male zu ziehen.
- 3.) Den letzten Schlich auf dem Reducirbrette auszubreiten.
- 4.) Hiervon in mehrere Orte mit einer Schaufel etwas zu ziehen.
- 5.) Das Gezogene so oft zu verjüngern, bis nur 6 bis 8 Pfund verblieben sind; dann
- 6.) Dieses in einen Sack zu stürzen, und, wie man mit den Röhren zu thun pflegt, mit seinem gebührenden Zeichen dem Probirgaden zu übergeben.

§. CLXV.

Wirda werden alle diese Posten angenommen, jede in einen Trog gestürzt, und der leere Sack darauf gestellt. Nach diesem wird eine jede Post verjüngt, und das Gezogene auf die Schaufel zum trocknen hingelagt. Bey dieser Arbeit, welche auf einem eignen Ofen, und zu dem Ende vollzogen wird, damit das Erz leichter gestampft und durchgeseiht werden möge, hat man sich in Acht zu nehmen:

- 1.) Daß man die Posten nicht verwechselt.
- 2.) Allein die Masse, nicht aber auch den Schwefel davon treibe, folglich
- 3.) Oefters prüfe, ob diese Proben einen Schwefelgeruch von sich geben.
- 4.) In diesem Falle sie von dem Ofen unverzüglich zu entfernen.
- 5.) Mehrmalen zu verjüngen, damit alles gleich getrocknet werden möge.
- 6.) Die Schaufeln zu verwechseln, wenn selbe allzuwarm und glühend werden.
- 7.) Das gröbere Scheidewerk stärker und länger, das feinere aber weniger und schwächer zu trocknen.

• Diese Arbeit ist sehr vielen Unrichtigkeiten ausgesetzt; daher hat man sich in Acht zu nehmen, damit der Anschlag nicht unrichtig ausfalle, da diese Ofen sich sehr leicht übermäßig erhitzen. Wäre es denn nicht rathfamer, durch eine andere Vorrichtung, und durch andere Gefäße, einen mehr gleichen und zweckmäßigen Grad der Hitze zu erhalten? Sollen wir denn immer noch dem alten Ehlandrian fortarbeiten?

## §. CLXVI.

Nach dieser Arbeit folgt das Stampfen, durch welches Verfahren die getrockneten Pöfen durch eigene Leute, und mit folgenden zu beobachtenden Regeln, zu einmahligen und gleichen Mehle gestampft werden.

- 1.) Jeder Probenstampfer hat nur eine Probe zu übernehmen.
- 2.) Nichts davon zu veräußern.
- 3.) Den Mörsel immer rein zu halten.
- 4.) Das Mehl ohne Gewalt durch das Sieb zu treiben.
- 5.) Das Gefiebte gut untereinander zu vermengen.
- 6.) Eine Scherbe damit anzufüllen.
- 7.) Die angefüllte Scherbe zu zeichnen.
- 8.) Alle diese Geschirre auf ein glattes Bret ordentlich hinzulegen.
- 9.) Dem Probierer zu übergeben, und
- 10.) Den geringsten Mangel alles hierzu nöthigen Werkzeuges, dem Vorgesetzten unverzüglich anzuzeigen.

## §. CLXVII.

Von jedem Scherben wird demnach nur ein halber Centner auf der Schlichte abgewogen, und mit zwey kleinen Kaffeelöffeln voll gekörnten Bleys vergesallt beschickt, daß ein Löffel mit dem Mehle vermischt, der andere aber nur obenher bestreuet, und dasselbe damit bedeckt werden möge. Man hat sich aber mit dem Bleyszusatz nach der Strenge oder Leichtflüßigkeit der Erze zu richten, und wenn diese in den bloßen Kalkstein, oder in einen harten Quarz einbrechen, die Proben in Düten, mit einer anständigen Beschickung, und mit einer genugsamen Menge gekörnten Bleys vorzunehmen, dann das gesallene silberhaltige Blei auf einer Kapelle regelmäßig abzutreiben. Man könnte zwar von dem Echligen auch mehr als einen halben Centner einwiegen; allein in Bergwerken, wo man in einer Woche etliche hundert Proben vollenden muß, wäre es mit größerem Geschirre nicht möglich, alle abzuführen, so daß man mehrere Probieröfen anfeuern, und mehrere Kohlen hierzu mit großen Schaden verwenden wollte. Man bleibet also in diesen Fällen bey dem Gewichte eines halben Centners, wenn man übrigens bey dem Einwiegen die erforderliche Genauigkeit beobachtet; von dem Mehle bey dem

Aus:

Ausgeschütten nichts verliert, jede Probe in der Ordnung auf dem Brete hinstellt, und mit andern nicht verwechselt. Das Villacher Blei ist hierzu das geschickteste, weil es kein Silber hält; wenn man aber ein silberhaltiges Blei anwenden muß, so ist nothwendig, daß man vorher diesen Silbergehalt zuverlässig bestimme, und von dem Gewichte des gefallenem Silberkornes abziehe.

### §. CLXVIII.

Bey diesen Proben hat man sich in Acht zu nehmen, daß die reichen Silbers erze nicht verröstet werden, welches durch folgende Versuche ganz klar erwiesen wird:

Ein Centner rohes Rothguldin gab 44 Mark und 14 loth Silber; das verröstete aber nur 20 Mark und 8 loth.

Ein Centner rohes Weißguldin gab 20 Mark und 8 loth Silber; das verröstete aber nur 19 Mark und 10 loth.

Ein Centner rohes Nischgewächs gab 8 loth Silber; nach der Röstung aber nur 7 loth.

Tancrinus hat auch bemerkt, daß die Röstung der silberreichen Kupfers erze mehr Schaden als Nutzen verschaffet.

### §. CLXIX.

Die eingewogenen Proben werden hierauf in der nämlichen Ordnung, wie man sie auf dem Brete gefunden hat, in den genugsam ausgewärmten Probieröfen getragen, und angefotten. Das Ansieden besteht aus zwei verschiedenen chemischen Operationen, von welchen die erste eine Auflösung, die zweyte aber eine freiwillige Fällung ist. Das Auflösungsmittel ist das Feuer (§. CIII.), welches das ganze Gemenge in Fluß bringet, und dadurch den Silbertheilen Gelegenheit verschaffet, die erdigten, schweflichten und metallischen Materien, mit welchen sie vorher vereinigt waren, gänzlich zu verlassen, und mit dem noch nicht verglasten Blei sich zu verbinden. (§. CXI.) Bey dieser Arbeit hat man zu beobachten:

- 1.) Daß man feuerfeste Gefäße hierzu anwende.
- 2.) Die ärmeren Proben länger ansiede.
- 3.) Allein Verluste dabey vorkomme.
- 4.) Die Proben bey'm Einsetzen und Ausgießen nicht verwechsle.
- 5.) Bey'm Ausschlagen keine Bleypörner in dem Bleyglaße hinterlasse.

- 6.) Das ausgeschlagene und gereinigte Bley in die nämlichen Scherben setze.
- 7.) Alle verwechselte oder unrichtige Proben wiederhole.

## §. CLXX.

Indessen werden in dem leeren Ofen die Aschenkapellen zum Abathmen eingesetzt, sodann das Reichbley auf selben ordentlich aufgetragen, und mit starken Feuer anfänglich getrieben. Hierauf fängt das Bley an sich zu verglasen, oder zu treiben, und nebst andern auch damit verglasten Metallen in die Kapelle zu dringen. Hat etwa die in dem Kalke gegenwärtige Phosphorsäure an dieser Erscheinung einen Antheil? Allein es verzieht sich das Bleyglas, obschon langsamer, in einer aus bloßem Kalkspathe geschlagenen Kapelle. Es scheint daher wahrscheinlicher zu seyn, daß eine wirkliche Auflösung der Kalkerde durch das Bleyglas vorgehe, und durch diese gegenseitige Anziehungskräfte ihre Vereinigung entstehen müsse. Allein da nur die metallischen Gläser diese Eigenschaften besitzen, das Gold und Silber aber keiner Verglasung unterliegen, so verbleiben diese Metalle auf der Oberfläche der Kapelle zurück, allwo sie sich in einen runden, und auf einem gefährdeten Grunde anhängenden kleinen Korn zusammenziehen.

Die vornehmsten Regeln, welche bey dieser Arbeit beobachtet werden müssen, sind folgende:

- 1.) Daß die Kapelle weder allzulocker, noch allzusest geschlagen werde.
- 2.) Anfänglich, und beym Wicken, das Feuer zu verstärken.
- 3.) Der Einfrierung vorzukommen und abzuheffen.
- 4.) Nicht mehr Bley aufzutragen, als die Kapelle anziehen kann.
- 5.) Die Proben beym Ausnehmen nicht zu verwechseln.
- 6.) Die noch sehr heißen Blicke der kalten Luft nicht auf einmal auszusetzen.
- 7.) Die in guter Ordnung hingestellten Proben dem Probirer zum Aufziehen zu übergeben.

## §. CLXXI.

Es werden also die Silberblicke aus den Kapellen gestochen, mit der Zange gefaßt, dann von aller unterhalb anklebender Blötte gereinigt, und endlich auf die wohl

wohladjustirte Probirwage gelegt. Man bedient sich hierzu des Markgewichtes, welches folgendermaßen abgetheilet ist:

Pfund 100, oder Mark 200

—	50	—	—	100
—	25	—	—	50
—	16	—	—	32
—	8	—	—	16
—	4	—	—	8
—	2	—	—	4
—	1	—	—	2

1 Loth 16

— 8

— 4

— 2

— 1 Qu. 4

2

1

oder 4 Rpf.

Zum Aufziehen wird eine feste Hand, ein scharfes Auge, dann Geduld und Gelassenheit erfordert.

Die gemeinen Proben (S. CLXIII.) werden von drey Probireren abgeführet, und von jedem der Silbergehalt also angegeben:

Datum der Abthei- lung.	Namen der Hütten, welche die Erze und Schliche empfan- gen.	Namen der Hand- lungen der Erze und Schliche	Mas- sige- wicht.	Versag der Masse.	traßen Ge- wicht.	Ge- halt an Zieg.	Ge- halt an gold- halti- gen Silber	Ge- halt an Gold
—	—	—	Cent. lb.	Cent. lb.	Cent. lb.	lb.	Loth. Q.	Rpf.

Diese drey Probenzettel kommen in die Buchhalterey, allwo dieselben aus-  
geglichen, und die Ausgleichung auf folgende Art versfertiget wird.

Aus-





## §. CLXXIII.

## A. Die Roharbeit.

Gleichwie in Pochwerken durch den nassen Weg, so wird auf Hüttenwerken das arme Zeug auf einen höhern Silberhalt durch den trocknen Weg gebracht, mit dem Unterschiede, daß bey der ersten Arbeit das unnütze Wesen von dem Wasser, bey der zweyten hingegen durch das Feuer von dem guten geschieden wird. Doch erfordert die Roharbeit noch was mehreres, nämlich einen Körper, mit dem sich das Silber vereinigen könne. Man hat also zu dem Ende auch in den ältesten Zeiten gefunden, daß das Blei das geschickteste Wesen sey; da aber nicht alle Erze den kostbaren Bleiverbraucht bezahlen, so hat man hierzu den Kies gebraucht, nachdem man erfahren hat, daß die metallische Materie, welche von dem Kiese in dem Ofen erzeugt wird, vermögend sey, eine gewisse Menge Silber anzunehmen, und von den Schlacken zu scheiden. Nach diesem wahren Begriffe der Roharbeit, läßt sich der Nutzen, den die Roharbeit dem gemeinen Wesen verschaffet, ganz klar erweisen, indem es ohne diese Behandlung nicht möglich wäre, die ärmeren Erze zu benutzen, welche daher mit einem unermesslichen Schaden auf die Halben gestürzt, und als ein taubes Zeug angesehen werden würden.

## §. LXXIV.

Das Schmelzen ins Rohe erfordert einen eigenen Ofen, welcher in der sechsten Tafel in verschiedenenstellungen, und mit allen seinen innern und äußerlichen Theilen vorgestellt wird.

## Sechste Tafel.

## A. Erster Grundriß.

1. Die Anzüge.
2. Der Ort, wo die Stichtiegel zu stehen kommen.

## B. 1. Das Mauerwerk.

2. Die Staffel von dem Ofen,
3. Der Herdstein.
4. Der Stichtiegel.
5. Der Ofentiegel.

D

6. Die

6. Die Schlackenspur.
7. Die Brust des Ofens.
8. Die innwendige lichte des Ofens.
9. Das Anstücken, oder die Futtermauer.

## C. Der vordere Theil.

1. Die Treppe.
2. Der Herdstein.
3. Das Zugestoßene bis zum Herdsteine.
4. Die Brust.
5. Das Auge.
6. Die eiserne Thüre.
7. Das Anstücken.
8. Die Tragsteine.
9. Die Schwülldögen.
10. Die Feldmauer.
11. Der Rauchfang.

## D. Der Durchschnitt.

1. Die Ansichte durch den Ofen.
2. Die Decksteine.
3. Die Schlacken.
4. Die Leimsoble.
5. Das harte Gefüße in dem Ofen, bis zur Ebensohle der Hülte.
6. Das Anstücken.
7. Der Raum des Ofens ohne dem Anstücken und ohne der Brandmauer.
8. Das Formloch.
9. Die Fluggestübgewölbe.
10. Die Oefnung, wodurch man in die Gefüßgewölbe hineingehen, und selbe abkehren kann.
11. Das Mauerwerk.
12. Der Rauchfang.

## E. Das Kreuzprofil.

1. Der ausgemauerte Grund.

2. Die

2. Die Anzüge.
3. Der Deckstein.
4. Die Schlacken.
5. Die Leimsoble.
6. Das weiche Gefüße bis zur Ebnsohle der Hütte bey dem Etichtiegel.
7. Der Etichtiegel.
8. Das harte Gefüße in dem Ofen bis zur Ebnsohle der Hütte.
9. Die Treppe vor dem Ofen.
10. Die Tragsteine.
11. Der Herdstein.
12. Der Ofentiegel.
13. Die Brust des Ofens.
14. Das Anstücken.
15. Die Forme.
16. Die vordere und hintere Brandmauer.
17. Der Rauchfang.
18. Die Fluggestübgewölbe.
19. Der Eingang.

Zwischen den Pfeilern und der Futtermauer, welche auch das Anstücken genannt wird, pfeget man zuweilen ein ziegelbickes Gemäuer zu errichten, damit das Gestein des Mauerwerkes, wenn das Anstücken ausgebrannt wird, vor dem Anfall des Feuers bewahret werden möge. Man muß also zum Anstücken ein feuerfestes Zeug anwenden, damit die Ulmen des Ofens erhalten, und verschütet werden möge, daß nicht der ganze Ofen in kurzer Zeit unbrauchbar werde.

### §. CLXXV.

Dieser Ofen wird folgendermaßen zugemacht, oder zum Schmelzen vorgerichtet: Nachdem man denselben ausgekehret hat, wird das neue Gefüße vorgelaufen, auf das schwere Gefüße gestürzt, öfters zusammengetreten, alsdann mit eisernen warmen Stößeln so stark als möglich zugestoßen. Nach dieser Arbeit leget der Schmelzer das Schürholz, (welches gemeinlich eine Elle lang, und vier Zoll breit ist, schrägwärts gegen den Ofen zu, stürzt neues Gefüße hinzu, und stoßet

stoßet wieder an. Nach diesem wird die Spur ausgeschnitten, und zwar erstlich gegen der Brandmauer, dann vorwärts gegen dem Vorherd, mit einem dreyzölligen Falle, und dergestalt, daß man dadurch das Schürloch nicht erreiche, und das Gefülße wenigstens drey Zoll hoch darüber liege. Zufolge dessen wird das Spursholz herausgenommen, die Schlackentristf sammt dem Stichtiegel vorbereitet, und der Tiegel in seiner Rundung so weit und so tief ausgeschnitten, als es die zu folgende Arbeit erfordert. Nach diesen Anstalten wird die Brust gemacht, und in ihrer Mitte das Auge, oder eine Oefnung gelassen, die ohngefähr vier Zoll hoch, und eben so weit ist. Endlich hat man den übrigen Theil der Vorwand, durch die eiserne, und mit ketten dick beschlagene Thüre, gehörig zuzumachen und zu verschließen.

Ein gemeiner Kohofen wird gemeinlich mit weichen, aus drey Theilen Kohlsch und ein viertel Theil leinen zubereiteten Gefülße gemacht. Die kupferne Forme, welche einen halben Zoll in dem Ofen hervorschießen muß, wird also von dem Herdsteine 14 bis 15 Zoll hoch, und mit einem Falle von 5 bis 8 Graden gelegt. Diese Regeln sind aber nicht allgemein, denn sowohl das Gefülße, als auch die Stellung der Forme, müssen nach der eigentlichen Beschaffenheit der Erze, und nach andern vorfallenden Umständen bereitet, und wie es die Erfahrung gelehret hat, vorgerichtet werden.

### §. CLXXVI.

Zu Freyberg in Obersachsen, schmelzt man ins Rohe über einer Art von Hohöfen, die 12 Schuh hoch, und in der Mitte weiter als oben und unten sind. Das Gefülße, mit welchen diese Ofen zugemacht werden, bestehet aus zwey Theilen Kohlsch, und einen Theil leinen. Die Forme liegt ganz schlicht und 18 Zoll hoch, von dem Vorherde an gerechnet. Die Spur ist fast eben so beschaffen, wie der Hümpel in einem Eisenofen. Dieser gehet ununterbrochen 14 Tage fort, und in einer Woche werden gegen 500 Centner Erz durchgeschmolzt, welches 140 bis 168 Centner drey- bis vierlöthiges Rohsch erzeugt.

In runden halbhohen Hohöfen läßt sich ohne Zweifel mehr sch zu darstellen, folglich auch mehr aufbringen, als in den gemeinen und kleinen Stichöfen. Allein, da das Feuer in einem runden Raume viel stärker wirkt, so ist gewiß, daß die  
Ulmen

Umen eines solchen Ofens leichter ausgebrannt, das Feuer aus selben mit mehrerer Beschwertigkeit getrieben, und die Nase in dem gehörigen Zustande viel härter erhalten werden könne. Es ist also kein Wunder, daß diese Ofen nicht in allen Bergwerken, welche mit feuerfesten Steinen nicht versehen sind, gleiche Vortheile verschaffen.

## §. CLXXVII.

Bey dieser Arbeit hat ein Schmelzverständiger sein Augenmerk erstlich dahin zu richten, daß häufiges und reines Iech erzeugt, die Abgänge nicht übertrieben, und die Schlacken unhaltig, oder höchstens nur eine geringe Spnr am Silber haltend, ausfallen mögen. Man hat sich also bey der Beschickung nach der Iechziebigkeit der Riese, und nach der Beschaffenheit der vorzumassenden Erze hauptsächlich zu richten. Sehr unartige, und in Pochwerken schlecht zubereitete Schliche, auflustrengte Erze, ein leichtflüssiges Ausflücken, und eine unanständige Stellung der Forme, sind allen guten Absichten bey dieser Arbeit entgegen. Aus allen diesen folget nun klar, daß einem Hüttenbeamten obliege zu wissen, wie die Erze beschaffen sind, wie viel Iech jede Rieseart abwerfen könne, wie sich das ganze Gemenge in dem Ofen verhalte, und durch welche Mittel der übermäßige Iechverbrand vermieden werden könne. Um aber zu entdecken, wie weit sich dieser Verbrand in dem Ofen erstreckt, habe ich verschiedene Pochen mit Anreicherungs- und Haldenschlacken verschmelzt, und eine Vormasse gemacht, welche 57 Cent. 56 Pfund gewogen hat.

Davon sind am Rohlech gefallen — 5 — 15 —

An Schlacken — — — 51 — 18 —

Folglich bestand der Verbrand in — 1 — 23 —

Da aber diese Vormasse nach dem Iechgehalte der Riese im kleinen Feuer, 5 Centner 36 Pfund Rohlech hätte abwerfen sollen, so erbhellet hieraus, das in dem Ofen am Iech 48 Pfund verbrannt worden, welcher Abgang bey einem aus vier dergleichen Vormassen bestehenden Wochenwerk, 192 Pfund betragen würde. Diese Probe zeigt zugleich, daß bey diesen Verschmelzen fast der dritte Theil von der ganzen Vormasse sich in Schlacken verzogen hat.

## §. CLXXVIII.

Es werden zwar nur solche Erze in das Rohe verarbeitet, welche an Silber von einem halben Quint bis dritthalb Loth halten, aus welchen nur geringhaltiges

Kohle erzeugt wird; allein wenn man durch bessere Zuschläge, durch eine andere Vorrichtung des Ofens, durch schwefelreiche Riese, und durch reinere, oder in den Pochwerken gut geschiedene Rieseschliche, die Arbeit dahin bringen könnte, daß die Kohle, ohne silberhaltige Schlacken zu erzeugen, reicher an Silber ausfielen, würde man nicht dadurch den Bergwerken ansehnliche Vortheile verschaffen?

Was aber indessen einem Hüttenbeamten bey dieser Arbeit zu beobachten obliegt, bestehet in folgenden Hauptregeln:

- 1.) Daß man den überflüssigen Kohlenverbrand bey'm Auswärmen vermeide.
- 2.) Durch eine zweckmäßige Erzung verhüte, daß die Nase sich nicht allzusehr verlängere, oder verkürze.
- 3.) Die Zeit nicht verabsäume, in welcher die Kohle abgestochen werden müssen.
- 4.) Von dem erzeugten Kohle eine Probe nehme.
- 5.) Dasselbe folgendermaßen verröste:

Auf der Sohle der Rösthütte wird Kohlsch gestreuet, dann das trockene Holz der Länge nach fest aneinander gelegt; auf diesem kommen die Kohle, alsdann abermal Kohlsch, und endlich wird der Kof angefeuert. Man hat auch diese Arbeit gemeinlich zum zweyten Male zu wiederholen, und jedes Mal zu beobachten, daß die lethe durch das übertriebene Feuer nicht verschmelzet werden.

## §. CLXXIX.

### B. Das Anreichern.

Wenn man die verrösteten Kohle mit reicheren Silbererzen noch einmal vererzet. Diese Behandlung wird auf Hüttenwerken das Anreichen der Kohle, oder die Anreicherungsarbeit genannt. In Bergwerken, wo viele Erze erzeugt werden, welche von 2 bis 3 loth an Silber halten, ist diese Verfahrungsart sehr nützlich und unvermeidlich; denn sie bringet dasjenige auf, was man weder bey'm Kohlschmelzen, noch bey der Frischarbeit ohne Schaden mittheilen kann. Aus diesem Verfahren erhält man auch den Nutzen, daß viele Unarten, die bey'm Frischen einen größern Bleyverbrand verursachen würden, in die Schlacken getrieben, und 8: bis 12löthige, oder frischwürdige lethe erzeugt werden. Das Anreichen wird übrigens in dem nämlichen Ofen vorgenommen, in dem man in das Kofe

Kohle verschmelzet, mit dem Unterschiede, das bey der Anreicherung 1mo. die Forme eine Höhe von 16 bis 17 Zoll, und einen Saß von 7 bis 8 Gran ertheilen muß; 2do, hartes Gestübe hierzu gebraucht; 3tio, der Ofen mit zwey Stichtiegeln versehen; 4to, mit fünf Feuern aufgewärmt, und 5to, die Vormasse aus gleichen Theilen geröstetem Kohleß und Erzen, dann etwas Kalkstein und silberhaltigen Schlacken eingerichtet werde, damit 120 bis 130 Centner Angereichertes, und nur halb gute Schlacken erzeugt werden. Da aber dieses Leß nicht einmal die Hälfte von der ganzen Vormasse trägt, so ist ganz klar, daß die Kohleße bey dieser Arbeit sehr viele Unarten verlieren.

## §. CLXXX.

Aber warum erzeugt die Anreicherung immer silberhaltige, das Kohlschmelzen aber nur taube, oder unhaltige Schlacken? Man wird mir zwar antworten; daß aus einer reichern Beschickung auch reichere Schlacken entstehen, da die Leße unvernünftig sind, das völlige Silber aus den Erzen anzuziehen; allein wäre es denn nicht möglich, auch aus der Anreicherungsarbeit taube, oder wenigstens an Silber viel ärmere Schlacken zu erhalten, als man bis jetzt erhalten hat? Wenn aber eine gewisse Menge Blei nur eine bestimmte Menge Silber annimmt, sollte nicht dieser Saß auch bey der Anreicherung Statt finden, wenn man nämlich den Erzen so viel Leß zusetzen wollte, daß sie vermögend wären, alles das Silber anzuziehen, welches in denselben zugegen ist? Man setze z. B. daß durch 25 Wochen werfen 3784 Centner und 50 Pfund geröstetes Kohleß, mit eingetheilten 3803 Centnern und 7 Pfund silberhaltigen Zeug angereichert worden wären, (wie es wirklich geschehen ist, und ich eben berechnet habe) und daraus 3450 Centner angereichertes, dann 1568 Mark, 15 Loth und 3 Quint silberhaltendes Leß, mit einem Abgange von 80 Mark, 15 Loth und 1 Quint Silber erzeugt; so erhellet dadurch, daß auf 1 Loth Silber nicht mehr als  $14\frac{1}{2}$  Pfund Leß zugeschlagen worden, da doch, um den Abgang von obbemeldten 80 Mark, 15 Loth und 1 Quint zu vermeiden, am Leß noch 154 Centner, 53  $\frac{1}{2}$  Pfund, oder auf 1 Loth Silber 15 Pfund hätten vorgeschlagen werden sollen.

Doch sey es, wie ihm wolle, so hat dennoch der Saß seine vollkommene Wichtigkeit, daß das Augenmerk eines Hüttenverwalters immer dahin gerichtet werden

werden müsse, daß die Schlacken so arm als möglich ausfallen mögen, denn 1mo, je reicher als die Schlacken sind, desto weniger läßt sich am Silber durch die einzutheilenden Erze, in den nachfolgenden Prozessen vorschlagen; 2do, je ärmer als ein Erz ist, desto strenger geht auch das Verschmelzen vor sich; 3tio, giebt man dadurch den Hüttenbeamten Gelegenheit, ihre übertriebene Abgänge zu bedecken, und insonderheit da, wenn man unprobirte Haldenschlacken vorschlägt.

Endlich werden auch die angereicherten Kohlesteine probirt, verröstet, alldann zu dem Frischofen auf die Vormasse gelassen.

### §. CLXXXI.

#### C. Das Verbleyen.

Nach der Anreicherung folgt die Frischarbeit, oder die Art das Silber von dem angereicherten Lech, von reicheren Erzen, und andern allda einzutheilenden Zuschlägen zu scheiden, und mit dem vorgeschlagenen Blei zu vereinigen. Diese Arbeit wird in einigen Orten in dem Ofen, in andern aber außer diesem in dem Vortiegel vollendet. Bey dieser Arbeit soll man zwar trachten, treibwürdige Bleie durch das erste Feuer zu erhalten; da aber nicht allezeit möglich ist, die Bleie auf einen so hohen Silbergehalt zu bringen, und solche aus dieser Ursache wieder vorgeschlagen werden müssen, so wird dieselbe in die arme und reiche mit allem Rechte abgetheilet. Beym Verbleyen in dem Ofen wird kein wirkliches Blei, sondern nur Glätte und Heerd in der gehörigen Menge gebraucht, nachdem man erfahren hat, daß das Frischblei sehr leicht ohne das Silber vollkommen anzunehmen, in den Vortiegel hervorschießt, und in den Ofen einem großen Verbrande unterliegt. Wenn man aber diese Arbeit außer dem Ofen vornehmen will, werden erstlich die Leche in demselben mit reichern Erzen zum zweyten Male angereichert, alldenn mit dem in dem Vortiegel verschmelzten Blei vereinigt, damit umgerührt, und auf diese Art auf einen treibwürdigen Silberhalt gebracht.

### §. CLXXXII.

Man kann auch zu gleicher Zeit die reichsten Silbererze in diesen Vortiegel einführen. Man hat diesen Versuch in Nieder - Ungarn zu meiner Zeit mit Nutzen vorgenommen, wie aus folgenden Ausweis zu sehen:

Proben-



Probenhalt, Ausweis.

Nr.		f.	Q.	Nr.		f.	Q.
1	Das eingetränkte Blei	2	—	37	Blei, worauf das 18temal gestochen	60	—
2	Das erste gestoffene Lech	28	2	38	Das 19te gestoffene Lech	61	—
3	Blei, worauf das 1stemal gestochen	6	—	39	Blei, worauf das 19temal gestochen	61	—
4	Das zweite gestoffene Lech	28	1	40	Das 20ste gestoffene Lech	19	3
5	Blei, worauf das 2temal gestochen	11	—	41	Blei, worauf das 20temal gestochen	63	—
6	Das dritte gestoffene Lech	26	—	42	Das 21ste gestoffene Lech	21	2
7	Blei, worauf das 3temal gestochen	15	—	43	Das erste Ausgussblei	65	3
8	Das vierte gestoffene Lech	26	2	44	Das Eintrittsblei	1	—
9	Blei, worauf das 4temal gestochen	19	—	45	Das erste gestoffene Lech	23	2
10	Das fünfte gestoffene Lech	24	2	46	Blei, worauf das 2temal gestochen	9	—
11	Blei, worauf das 5temal gestochen	20	—	47	Das zweite gestoffene Lech	23	1
12	Das sechste gestoffene Lech	25	—	48	Blei, worauf das 2temal gestochen	14	—
13	Blei, worauf das 6temal gestochen	23	—	49	Das 3te gestoffene Lech	22	2
14	Das siebente gestoffene Lech	27	3	50	Blei, worauf das 3temal gestochen	20	—
15	Blei, worauf das 7temal gestochen	25	—	51	Das 4te gestoffene Lech	23	2
16	Das achte gestoffene Lech	32	—	52	Blei, worauf das 4temal gestochen	26	—
17	Blei, worauf das 8temal gestochen	27	—	53	Das 5te gestoffene Lech	25	2
18	Das neunte gestoffene Lech	31	1	54	Blei, worauf das 5temal gestochen	32	—
19	Blei, worauf das 9temal gestochen	31	—	55	Das 6te gestoffene Lech	26	2
20	Das zehnte gestoffene Lech	30	2	56	Blei, worauf das 6temal gestochen	35	—
21	Blei, worauf das 10temal gestochen	34	—	57	Das 7te gestoffene Lech	30	1
22	Das elfte gestoffene Lech	27	3	58	Blei, worauf das 7temal gestochen	39	—
23	Blei, worauf das 11temal gestochen	36	—	59	Das 8te gestoffene Lech	16	—
24	Das zwölfte gestoffene Lech	28	—	60	Blei, worauf das 8temal gestochen	40	—
25	Blei, worauf das 12temal gestochen	42	—	61	Das 9te gestoffene Lech	27	2
26	Das 13te gestoffene Lech	24	1	62	Blei, worauf das 9temal gestochen	43	—
27	Blei, worauf das 13temal gestochen	44	—	63	Das 10te gestoffene Lech	25	3
28	Das 14te gestoffene Lech	29	3	64	Blei, worauf das 10temal gestochen	44	—
29	Blei, worauf das 14temal gestochen	46	—	65	Das 11te gestoffene Lech	25	1
30	Das 15te gestoffene Lech	34	2	66	Blei, worauf das 11temal gestochen	46	—
31	Blei, worauf das 15temal gestochen	49	—	67	Das 12te gestoffene Lech	27	3
32	Das 16te gestoffene Lech	28	1	68	Blei, worauf das 12temal gestochen	51	—
33	Blei, worauf das 16temal gestochen	56	—	69	Das 13te gestoffene Lech	30	1
34	Das 17te gestoffene Lech	25	2	70	Blei, worauf das 13temal gestochen	52	—
35	Blei, worauf das 17mal gestochen	57	—	71	Das 14te gestoffene Lech	35	1
36	Das 18te gestoffene Lech	23	1	72	Blei, worauf das 14temal gestochen	54	—

Nr.		L.	Q.	Nr.		L.	Q.
73	Das 1ste gekloffene Lech	29	2	111	Bley, worauf das 13temal gekloffen	39	—
74	Bley, worauf das 14temal gekloffen	57	—	112	Das 14te gekloffene Lech	26	—
75	Das 16te gekloffene Lech	27	3	113	Bley, worauf das 14temal gekloffen	41	—
76	Bley, worauf das 16temal gekloffen	58	—	114	Das 15te gekloffene Lech	26	—
77	Das 17te gekloffene Lech	26	2	115	Bley, worauf das 15temal gekloffen	43	—
78	Bley, worauf das 17temal gekloffen	61	—	116	Das 16te gekloffene Lech	25	1
79	Das 18te gekloffene Lech	26	2	117	Bley, worauf das 16temal gekloffen	45	—
80	Bley, worauf das 18temal gekloffen	61	—	118	Das 17te gekloffene Lech	25	2
81	Das 19te gekloffene Lech	31	3	119	Das dritte Aufgubbley	47	2
82	Bley, worauf das 19temal gekloffen	64	—	120	Das eingetränkte Bley	2	—
83	Das 20te gekloffene Lech	29	—	121	Das 18te gekloffene Lech	25	—
84	Das 2te Aufgubbley	65	1	122	Bley, worauf das 18temal gekloffen	10	—
85	Das eingetränkte Bley	2	—	123	Das 2te gekloffene Lech	26	1
86	Das 18te gekloffene Lech	31	2	124	Bley, worauf das 18temal gekloffen	24	—
87	Bley, worauf das 18temal gekloffen	5	—	125	Das 3te gekloffene Lech	27	—
88	Das 2te gekloffene Lech	32	2	126	Bley, worauf das 18temal gekloffen	18	—
89	Bley, worauf das 18temal gekloffen	9	—	127	Das 4te gekloffene Lech	25	2
90	Das 3te gekloffene Lech	29	2	128	Bley, worauf das 18temal gekloffen	21	—
91	Bley, worauf das 18temal gekloffen	12	—	129	Das 5te gekloffene Lech	22	2
92	Das 4te gekloffene Lech	28	—	130	Bley, worauf das 18temal gekloffen	23	—
93	Bley, worauf das 18temal gekloffen	14	—	131	Das 6te gekloffene Lech	22	2
94	Das 5te gekloffene Lech	28	1	132	Bley, worauf das 18temal gekloffen	27	—
95	Bley, worauf das 18temal gekloffen	17	—	133	Das 7te gekloffene Lech	22	1
96	Das 6te gekloffene Lech	29	1	134	Bley, worauf das 18temal gekloffen	29	—
97	Bley, worauf das 18temal gekloffen	19	—	135	Das 8te gekloffene Lech	22	3
98	Das 7te gekloffene Lech	28	1	136	Bley, worauf das 18temal gekloffen	34	—
99	Bley, worauf das 18temal gekloffen	22	—	137	Das 9te gekloffene Lech	22	3
100	Das 8te gekloffene Lech	26	—	138	Bley, worauf das 18temal gekloffen	37	—
101	Bley, worauf das 18temal gekloffen	26	—	139	Das 10te gekloffene Lech	22	3
102	Das 9te gekloffene Lech	27	—	140	Bley, worauf das 18temal gekloffen	39	—
103	Bley, worauf das 18temal gekloffen	29	—	141	Das 11te gekloffene Lech	24	—
104	Das 10te gekloffene Lech	26	2	142	Bley, worauf das 18temal gekloffen	42	—
105	Bley, worauf das 18temal gekloffen	33	—	143	Das 12te gekloffene Lech	24	2
106	Das 11te gekloffene Lech	26	3	144	Bley, worauf das 18temal gekloffen	44	—
107	Bley, worauf das 18temal gekloffen	36	—	145	Das 13te gekloffene Lech	25	2
108	Das 12te gekloffene Lech	25	—	146	Bley, worauf das 18temal gekloffen	48	—
109	Bley, worauf das 18temal gekloffen	37	—	147	Das 14te gekloffene Lech	27	2
110	Das 13te gekloffene Lech	24	3	148	Bley, worauf das 18temal gekloffen	51	—

Nr.		F.	Nr.		F.
149	Das 1ste gekochene Lech	27	187	Weg, worauf das 187mal gekochene	57
150	Weg, worauf das 188mal gekochene	54	188	Das 188te gekochene Lech	26
151	Das 189te gekochene Lech	27	189	Weg, worauf das 189mal gekochene	60
152	Weg, worauf das 190mal gekochene	57	190	Das 190te gekochene Lech	23
153	Das 191te gekochene Lech	26	191	Weg, worauf das 191mal gekochene	21
154	Weg, worauf das 192mal gekochene	63	192	Das 192te gekochene Lech	24
155	Das 193te gekochene Lech	27	193	Das 193te Ausgussbley	61
156	Das 194te Ausgussbley	66	194	Das ringetranke Bley	2
157	Das ringetranke Bley	2	195	Das 195te gekochene Lech	23
158	Das 196te gekochene Lech	29	196	Weg, worauf das 196mal gekochene	7
159	Weg, worauf das 197mal gekochene	9	197	Das 197te gekochene Lech	24
160	Das 198te gekochene Lech	29	198	Weg, worauf das 198mal gekochene	10
161	Weg, worauf das 199mal gekochene	14	199	Das 199te gekochene Lech	27
162	Das 200te gekochene Lech	29	200	Weg, worauf das 200mal gekochene	15
163	Weg, worauf das 201mal gekochene	19	201	Das 201te gekochene Lech	25
164	Das 202te gekochene Lech	31	202	Weg, worauf das 202mal gekochene	17
165	Weg, worauf das 203mal gekochene	24	203	Das 203te gekochene Lech	25
166	Das 204te gekochene Lech	29	204	Weg, worauf das 204mal gekochene	21
167	Weg, worauf das 205mal gekochene	28	205	Das 205te gekochene Lech	23
168	Das 206te gekochene Lech	31	206	Weg, worauf das 206mal gekochene	24
169	Weg, worauf das 207mal gekochene	32	207	Das 207te gekochene Lech	24
170	Das 208te gekochene Lech	30	208	Weg, worauf das 208mal gekochene	28
171	Weg, worauf das 209mal gekochene	33	209	Das 209te gekochene Lech	30
172	Das 210te gekochene Lech	28	210	Weg, worauf das 210mal gekochene	36
173	Weg, worauf das 211mal gekochene	34	211	Das 211te gekochene Lech	26
174	Das 212te gekochene Lech	30	212	Weg, worauf das 212mal gekochene	43
175	Weg, worauf das 213mal gekochene	38	213	Das 213te gekochene Lech	27
176	Das 214te gekochene Lech	27	214	Weg, worauf das 214mal gekochene	46
177	Weg, worauf das 215mal gekochene	41	215	Das 215te gekochene Lech	30
178	Das 216te gekochene Lech	28	216	Weg, worauf das 216mal gekochene	48
179	Weg, worauf das 217mal gekochene	46	217	Das 217te gekochene Lech	25
180	Das 218te gekochene Lech	32	218	Weg, worauf das 218mal gekochene	50
181	Weg, worauf das 219mal gekochene	49	219	Das 219te gekochene Lech	25
182	Das 220te gekochene Lech	29	220	Weg, worauf das 220mal gekochene	57
183	Weg, worauf das 221mal gekochene	51	221	Das 221te gekochene Lech	24
184	Das 222te gekochene Lech	28	222	Weg, worauf das 222mal gekochene	60
185	Weg, worauf das 223mal gekochene	55	223	Das 223te gekochene Lech	24
186	Das 224te gekochene Lech	27	224	Weg, worauf das 224mal gekochene	63

Nr.		f.	Nr.		f.
225	Das 16te gekloffene Lech = =	25	263	Das 7te Ausgushley = = =	53
226	Das 6te Ausgushley = = =	67	264	Das Eintränklech = = =	2
227	Das eingetränkte Bley = =	2	265	Das 1ste gekloffene Lech = =	26
228	Das 1ste gekloffene Lech = =	23	266	Bley, worauf das 1stmal gekloffen	7
229	Bley, worauf das 1stmal gekloffen	4	267	Das 2te gekloffene Lech = =	26
230	Das 2te gekloffene Lech = =	23	268	Bley, worauf das 2temal gekloffen	11
231	Bley, worauf das 2temal gekloffen	8	269	Das dritte gekloffene Lech = =	26
232	Das 3te gekloffene Lech = =	23	270	Bley, worauf das 3temal gekloffen	14
233	Bley, worauf das 3temal gekloffen	10	271	Das 4te gekloffene Lech = =	25
234	Das 4te gekloffene Lech = =	24	272	Bley, worauf das 4temal gekloffen	17
235	Bley, worauf das 4temal gekloffen	13	273	Das 5te gekloffene Lech = =	25
236	Das 5te gekloffene Lech = =	23	274	Bley, worauf das 5temal gekloffen	21
237	Bley, worauf das 5temal gekloffen	16	275	Das 6te gekloffene Lech = =	24
238	Das 6te gekloffene Lech = =	22	276	Bley, worauf das 6temal gekloffen	24
239	Bley, worauf das 6temal gekloffen	20	277	Das 7te gekloffene Lech = =	24
240	Das 7te gekloffene Lech = =	23	278	Bley, worauf das 7temal gekloffen	26
241	Bley, worauf das 7temal gekloffen	24	279	Das 8te gekloffene Lech = =	24
242	Das 8te gekloffene Lech = =	24	280	Bley, worauf das 8temal gekloffen	29
243	Bley, worauf das 8temal gekloffen	27	281	Das 9te gekloffene Lech = =	23
244	Das 9te gekloffene Lech = =	24	282	Bley, worauf das 9temal gekloffen	30
245	Bley, worauf das 9temal gekloffen	30	283	Das 10te gekloffene Lech = =	23
246	Das 10te gekloffene Lech = =	23	284	Bley, worauf das 10temal gekloffen	32
247	Bley, worauf das 10temal gekloffen	34	285	Das 11te gekloffene Lech = =	23
248	Das 11te gekloffene Lech = =	23	286	Bley, worauf das 11temal gekloffen	34
249	Bley, worauf das 11temal gekloffen	37	287	Das 12te gekloffene Lech = =	25
250	Das 12te gekloffene Lech = =	24	288	Bley, worauf das 12temal gekloffen	36
251	Bley, worauf das 12temal gekloffen	39	289	Das 13te gekloffene Lech = =	24
252	Das 13te gekloffene Lech = =	23	290	Bley, worauf das 13temal gekloffen	37
253	Bley, worauf das 13temal gekloffen	42	291	Das 14te gekloffene Lech = =	22
254	Das 14te gekloffene Lech = =	23	292	Bley, worauf das 14temal gekloffen	41
255	Bley, worauf das 14temal gekloffen	45	293	Das 15te gekloffene Lech = =	22
256	Das 15te gekloffene Lech = =	23	294	Bley, worauf das 15temal gekloffen	42
257	Bley, worauf das 15temal gekloffen	47	295	Das 16te gekloffene Lech = =	23
258	Das 16te gekloffene Lech = =	22	296	Das 17te Ausgushley = = =	46
259	Bley, worauf das 16temal gekloffen	49	297	Das Eintränklech = = =	2
260	Das 17te gekloffene Lech = =	22	298	Das 1ste gekloffene Lech = =	26
261	Bley, worauf das 17temal gekloffen	51	299	Bley, worauf das 1stmal gekloffen	7
262	Das 18te gekloffene Lech = =	22	300	Das 2te gekloffene Lech = =	25

Nr.		F. N.	Nr.		F. N.
301	Bley, worauf das 12mal gestochen	11	320	Das 12te gestochene Lech = =	26 3
302	Das 3te gestochene Lech = =	26	321	Bley, worauf das 12mal gestochen	50 —
303	Bley, worauf das 32mal gestochen	15	322	Das 13te gestochene Lech = =	25 —
304	Das 4te gestochene Lech = =	26 2	323	Das 9te Ausgussbley = = =	55 —
305	Bley, worauf das 4mal gestochen	19	324	Das eingetrennte Bley = =	2 —
306	Das 5te gestochene Lech = =	27	325	Das 1ste gestochene Lech = =	25 2
307	Bley, worauf das 5mal gestochen	23	326	Bley, worauf das 12mal gestochen	18 —
308	Das 6te gestochene Lech = =	28 1	327	Das 2te gestochene Lech = =	27 2
309	Bley, worauf das 6mal gestochen	28	328	Bley, worauf das 2mal gestochen	23 —
310	Das 7te gestochene Lech = =	26	329	Das 3te gestochene Lech = =	26 —
311	Bley, worauf das 7mal gestochen	32	330	Bley, worauf das 3mal gestochen	36 —
312	Das 8te gestochene Lech = =	27 3	331	Das 4te gestochene Lech = =	26 3
313	Bley, worauf das 8mal gestochen	37	332	Bley, worauf das 4mal gestochen	45 —
314	Das 9te gestochene Lech = =	29	333	Das 5te gestochene Lech = =	27 3
315	Bley, worauf das 9mal gestochen	40	334	Bley, worauf das 5mal gestochen	52 —
316	Das 10te gestochene Lech = =	29 2	335	Das 6te gestochene Lech = =	28 2
317	Bley, worauf das 10mal gestochen	44	336	Bley, worauf das 6mal gestochen	54 —
318	Das 11te gestochene Lech = =	28 2	337	Das 7te gestochene Lech = =	27 3
319	Bley, worauf das 11mal gestochen	46	338	Das 10te Ausgussbley = = =	57 —

## §. CLXXXIII.

Ein gemeiner Frischofen ist eben so beschaffen, wie ein Roh- und Unreicherungs-Ofen, mit dem Unterschiede, daß 1mo, ein Frischofen mit schweren Gestübe, und nur an dem Orte wo die Etichtiegel zu stehen kommen, mit dem weichen zugestochen; 2do, daß allda die Forme auf 18 Zoll hoch, und 6 Zoll schief gelegt; 3to, daß eine jede Seite dieses Ofens mit einem Etichtiegel versehen; 4to, daß einer von diesen Etichtiegeln, sammt dem Ofen, mit sechs Feuern, der andere aber mit heißen Schlacken aufgewärmet; 5to, daß eine Nase, die weder zu hell, noch zu dunkel sey, gehalten; und 6to, daß die Vormasse bey dieser Arbeit mit gerösteten Anreicherungslech, mit Frischlech, und zuweilen auch mit Rohlech, dann mit zersetzenden Erzen, sammt Anreicherungs- und Frischschlacken, wie auch mit Frischroßwerk und Kalkstein zubereitet werden müsse.

## §. CLXXXIV.

Beß dem Verbleyen in dem Vortiegel, wird erstlich das Bley in denselben eingetränkt, und zwar 3 Centner und 90 Pfund in den großen, in den kleinen aber nur 3 Centner und 40 Pfund. Auf das in dem Ofen verschmolzte Bley wird sodann Zeug gestochen, alles zusammengerührt, dann die Frischleche gehoben, und auf die Erte gelegt. Von diesem wird die erste mit Gestübe bedeckte Scherbe in dem Ofen getragen, die letzte aber, welche am Bley die reichste ist, mit dem unabgestochenen Lech eingerührt. Hat man nun die Leche alle abgenommen, so schöpft man die Reichbleye in die Gießpuckel, nimmt von jedem Ausguss eine Probe, und dem letzten behält man zu der Treibarbeit. Auf dem ersten Ziegel werden die Leche zwölf Stunden nacheinander abgestochen, sodann die Werke ausgegossen, und nach diesem neues Bley wieder eingetränkt. Da aber der Ziegel sich dadurch immer mehr erweitert, so werden die Leche nicht länger als zehn Stunden darauf gestochen, weil die Erfahrung gelehret hat, daß die Bleye über diese Zeit wenig Silber annehmen, die Frischleche reicher, und die Abgänge dadurch vergrößert werden. Während der Zeit, als nach dem ersten Ausguss auf den großen Ziegel gestochen wird, bereitet der Schmelzer den zweyten, und nachdem man ihn mit Schlacken ausgewärmet hat, wird auch in diesen, nach dem zweyten Ausguss, das Bley eingetränkt, und die Leche, wie bey dem großen vorher geschehen ist, darauf gestochen.

## §. CLXXXV.

Beß dieser Arbeit hat man zu beobachten: 1mo, daß der Ofen niemals am Lech einen Mangel leiden, oder etwas davon mit den Schlacken abfließen möge, welcher Umstand sich zu der Zeit ereignet, wenn auf dem Ofen, nachdem man ihm übermäßig abgestochen hat, viel Lech auf einmal aufrät; 2do, daß der Ofen nicht versezt werde, in welchem Falle auf die versezte Erte etwas Lech aufgetragen, und das gestockte Wesen damit aufgelöst wird; 3tio, den Ziegel nach jedem Ausguss auszubessern, und immer rund zu erhalten, denn widrigenfalls begibt sich das Lech in das Gestübe und hält sich in den Winkeln auf; 4to, daß die Frischleche, nachdem man sie einmal verröstet hat, so oft wieder eingetheilet werden, bis solche an Garkupfer 36 bis 50 Pfund halten, wo dieselben alsdann auf die Feigehütte geschafft, und alda abgefeigert werden müssen; 5to, daß die Krüge überwaschen, und

und das Gefüße des unbrauchbar gewordenen Ziegels von allen Bleylehrnern sorgfältig geschieden werden möge; und 6to, daß man allzureiche Schlacken vermeide.

Die Excidirung der kupfrigen Frischleche wird hauptsächlich wegen ihrem Goldgehalte vorgenommen, indem dieser bey der Erigerung sich sehr hart von dem nicht excidirten Kupfer scheiden läßt.

## §. CLXXXVI.

In einigen Werken pflegt man die sehr reichen Silbererze mit dem Herde durchzustechen, und diese Verfahrungsart das Reichfrischen zu nennen. Man macht bey dieser Behandlung eine 28 bis 30ldthige Beschickung, damit bey jedem Abstechen Reichbley erfolge. Das Stechen wird nach dem zweyten, oder nach dem dritten Sage vorgenommen, wo sodann erstlich die leche abgehoben, dann die Bleye aussgegossen werden. Diese Arbeit, welche immer flüssig gehen muß, erfordert eine kurze Nase; die Schlacken aber, die ein Quintl. am Silber, am Bley aber 5 bis 7 Pfund halten, werden besonders verarbeitet. Ein ganzes Verschmelzen bey diesem Reichfrischen bestehet auf ein Wochenwerk gemeinlich aus

62	Centnern	Frischlech.
93	—	65 Pfund Erz.
73	—	92 — Herdbley.
15	—	62 — Vorschlagbley.
24	—	Floßstein.

---

247 Centner 23 Pfund.

Davon erhält man:

61	Centner	29 Pfund	Reichbley.
24	—	—	Frischlech.
287	—	—	Frischschlacken.

Eine einfache Vormasse bestehet 1. B. aus

65	Centner	Herdbley.
18	—	Frischlech.
30	—	reiches Silbererz.

---

113 Centner.

Da

Da aber diese Schlacken bleyhältig sind, so werden solche abermals mit zugegetheilen, 6 bis 7 löthigen Erzen durchflochen. Die Schlackenvormasse bestehet gemeinlich aus 40 Centnern repetirten Schlacken,

20	—	Frishschleg,
40	—	Erz,
4	—	Flußstein.

---

104 Centner.

Allein da das in den Schlacken befindliche Bley unvermögend ist, das völlige Silber aus dem vorgeschlagenen Erze und Schlacken anzuziehen, so werden auf jedem Ausguß 150 Pfund Bley in dem Vortiegel eingerühret, die Leche darauf gestochen, dann abgehoben, und so fortgefahen, als es nöthig ist, um einen Reichsbleyausguß, wie bey der gemeinen Frischarbeit, zu erhalten. Die von diesem Prozeß fallende Schlacken halten kein Silber, und werden folglich auf die Hallen gelassen.

### §. CLXXXVII.

Das Werkzeug, welches bey diesen Schmelzprozeßten gebraucht wird, bestehet in folgenden Stücken:

#### Siebente Tafel.

1. Der Zumachstößel	—	am Gewicht	7	Pfund.
2. Die Schaufel	—	—	5 1/6	—
3. Der Ausgußstößel	—	—	10	—
4. Die Furkel	—	—	3	—
5. Das Eisen zum Königschlagen	—	—	3	—
6. Die Schmelzerkrage	—	—	3 1/4	—
7. Die Pucka, zum Einschlagen des Stacheisens	—	—	7	—
8. Ein Feustel die Schlacken zu zerschlagen	—	—	3 1/2	—
9. Ein Handfeustel, die Leche vom Probeneisen abzuschlagen	—	—	1 1/2	—
10. Das Spurmesser	—	—	1	—

11. Das



11. Das Probeisen	—	am Gewicht	2 Pfund.
12. Das Augeisen	—	—	6 —
13. Der Augelöffel	—	—	4 —
14. Die Rührpöcke	—	—	7 —
15. Die Bleyzange	—	—	10 —
16. Die Feuerkrage	—	—	10 —
17. Die Kage	—	—	17 —
18. Das Etichholz	—	—	— —
19. Das schwere Eticheisen	—	—	41 —
20. Das geringere Eticheisen	—	—	25 —
21. Der Gießpuckel	—	—	15 $\frac{1}{2}$ —
22. Die Bleyschaufel	—	—	— —
23. Die Etichklammer	—	—	— —
24. Die Ofenhackel	—	—	— —
25. Der Etichmeißel	—	—	— —

Doch läßt sich von diesem Werkzeuge das Gewicht nicht zuverlässig bestimmen.

### §. CLXXXVIII.

#### D. Die Scheidung des Silbers von dem Schwarzkupfer.

Die Art das Silber von dem Schwarzkupfer zu scheiden, wird die Seigerung, oder die Seigerarbeit genannt, und die Behandlungen, welche zu dem Ende vorgenommen werden, sind:

- 1.) Das Frischen.
- 2.) Das Seigern.
- 3.) Das Darren, und
- 4.) Die Art, das übrige silberhaltige Bley aus allem von diesen Prozessen gefallenem Rückstande zu erhalten.

##### a) Das Frischen.

Nachdem man erfahren hat, daß das Silber sich mit dem Bley lieber, als mit dem Kupfer vereinigt, hat man angefangen, die silberreichen Schwarzkupfer mit Bleyzuschlägen, oder mit Frischbley zu verschmelzen, damit das edle Metall das Kupfer verlassen, und mit dem zugefesten Bley sich vereinigen möge. Da

Q

aber

aber das Bley ein Metall ist, welches sich sehr leicht verkalten und verglasen läßt, hat man, um diesen höchstschädlichen Verbrand zu vermeiden, einen eigenen Ofen erbauet, welcher in der achten Tafel vorgestellt wird.

#### Achte Tafel.

- A. Der erste und unterste Grundriß mit seinen Anzündten.
- B. Der zweyte Grundriß des Ofens.
- C. Der Durchschnitt mit dem Grunde, mit den obern Anzündten, und dem innerlichen Raume.
- D. Das Profil, in welchem
  - 1.) Die hintere Mauer.
  - 2.) Die Pfeiler.
  - 3.) Der Feischofen.
  - 4.) Der Kragofen.
  - 5.) Die Tragsleine.
  - 6.) Die vordere Mauer des Flugestübgewölbes.
  - 7.) Ein anderes Gewölb, alſo ſich der Rauch wieder anstoßen, und die Flugasche aufhalten muß.

Dieser Ofen erfordert einen eigenen Platz, und wird aller Orten mit schweren Gestübe zugestoßen.

#### §. CLXXXIX.

Man macht da zweyerley Beschickungen, nämlich die arme, und die reiche. Die erste gibt arme Werke, welche nicht vertrieben, sondern auf ein Reichfrischen wieder eingetheilet werden. Die zweyte hingegen erzeuget treibwürdige, oder 5 bis 6 löthige Werke. Nachdem man aber erfahren hat, daß das Bley einem größern Verbrand unterliegt, je öfter dasselbe verschmelzet wird, so trachtet man aller Orten, das arme Frischen zu vermeiden, und die Beschickung so einzurichten, daß die Werke treibwürdig ausfallen müssen. Zu dem Ende hat man nun

- 1.) Den Silberhalt von jeder Post, und von dem vorzuschlagenden Bley zuverlässig zu bestimmen.
- 2.) Zu jedem Loth Silber 16 Pfund Bley vorzuschlagen, und die Beschickung so einzurichten, daß

3.) Ein

3.) Ein Frischstück aus 16 loth Silber, 75 Pfund Kupfer, und 256 Pfund Blei bestche, wie zum Beyspiel:

50 lb	Schwarzkupfer,	worinnen	am Silber	10 l. — Q. — 3
10	—	—	—	1 s 2 s 1 s
10 $\frac{1}{2}$	—	—	—	— s 2 s — s
4 $\frac{1}{4}$	—	—	—	— s 1 s 1 s

12 l. 1 Q. 2 3

Zuschlagbley 1 Centner 76  $\frac{1}{2}$  lb 2 l. 2. Q. 1 3

60 s 1 s — s 3 s

19 s — s — s — s

256

Zusammen 16 l. — Q. 2 3

Man kann auch mit Glätte und Herd frischen, wie zum Beyspiel:

30 lb Schwarzkupfer, darinn am Silber 4 l. 3 Q.

45 — — — 6 s 1 s

75

Von Glätte und Herd hat man so viel vorzuschlagen, als nöthig ist, um sicher zu seyn, daß dieses Zeug 256 Pfund Blei, und nicht mehr als 5 loth Silber abwerfe.

Man hat zu beobachten, daß das vorgeschlagene Blei allezeit am Silber ärmer, als das Kupfer, und daß dieses weder allzufest, noch allzulocker sey, denn leichte Kupfer fließen auch leichter, und gehen bey'm Erigern und Darren sehr leicht mit in die Schlacken; die schwerern hingegen wollen das Silber nicht so willig verlassen.

## §. CXc.

Das Verfahren bey dieser Arbeit ist überhaupt folgendes: Man theilet erstlich das Kupfer in kleine Stücke, und stellet das zu einem Frischstücke davon erforderliche Gewicht von 75 Pfund in einen Trog; alsdann wieget man diese Menge so oft ab, als man Frischstücke erzeugen will. Nach dieser Arbeit werden auch zu jedem Stück die benöthigten 256 Pfund Blei abgewogen, und jedes Quan-

2

tum

tum in einen andern Trog auf die andere Seite gethan. Ist nun der Ofen zugerichtet, und gehörig abgewärmet worden, so setzet der Frischmeister die Hälfte von dem zum ersten Frischstück vorgewogenen Kupfer auf eine Ulme, der Knecht aber die andere Hälfte auf die andere. Wenn von diesem Kupfer ungefähr fünf oder sechs Pfund in den Vortiegel gestossen sind, wird alsobald das hierzu bestimmte Blei auf dem Ofen gegen die Mitte getragen, und zu diesem ein Füllfaß Kohlen gesetzt. So sängt der Tiegel an voll zu werden, und wenn sich dieses ereignet, werden abermals die 75 Pfund Kupfer von dem zweyten Stücke, eben so wie bey dem ersten, auf zweymal aufgetragen. Indessen siefzet das verschmelzte erste Blei und Kupfer zusammen in den Vortiegel, wo sodann dieselben von dem Meister in der vorgelegten Frischpfanne abgestochen, dann mit Wasser behutsam abgekühlt, und gleich darauf aus derselben gehoben werden müssen. Unterdeffen siefzet auch zum Theil von dem zweyten Stücke das Kupfer in den Vortiegel, das hierzu erforderliche Blei wird wie bey dem ersten aufgetragen, das Gemenge in die mit Gefüßwasser ausgeschlammte Pfanne gestochen, und ebenfalls ausgehoben. So verfähret man so lange, bis alle vorbereitete Stücke durch den Ofen gegangen sind, nach welcher Zeit der Ofen eröffnet, ausgeräumet, und das Gefüße durchwaschen wird. Die ob bemeldete Pfanne hat am Gewichte 14 bis 15 Pfund, ist oben im lichten 25  $\frac{1}{2}$ , und unten 20  $\frac{1}{2}$  Zoll breit, am Rande aber ist dieselbe 4 Zoll dick, und 4 Zoll tief.

Bei dieser Arbeit hat man hauptsächlich zu trachten, daß man den übermäßigen Bleiverbrand so viel möglich verhüte; sodann 1mo, eine höhere Form halte; 2do, ärmere und allzureiche Beschickungen vermeide; 3tio, keine unartige Zuschläge brauche; und 4to, kein allzustarkes Gebälde hierzu anwende.

Wenn man die Schwarzkupfer mit Frischblei verschmelzet, entstehen keine Schlacken, sondern nur etwas Röh, welches von jedem Stück abgeschlagen, und bey der Röharbeit zugetheilet wird.

### §. CXCI.

#### b.) Das Seigern.

Es wird die Scheidung des silberhaltigen Bleies vom Kupfer genannt. Es versteht sich von selbst, daß hierzu ein solcher Grad der Hitze anzuwenden sey, welcher allein das Blei, nicht aber auch das Kupfer verschmelzen könne. Zu dem Ende wird also ein eigentlicher Ofen gebraucht, in welchem

Achte

## Achte Tafel.

## E. Der Grundriß.

- 1.) Die Grundmauer.
- 2.) Der Grund der Seitenmauern.
- 3.) Die Gasse.
- 4.) Der Ziegel.
- 5.) Die hintere Mauer.

## F. Der Durchschnitt.

- 1.) Die Grundmauer.
- 2.) Die hintere Mauer.
- 3.) Die andere Mauer.
- 4.) Der Rauchfang.
- 5.) Die Gasse.
- 6.) Der Ziegel.

## G. Der Prospekt.

- 1.) Die Grundmauer.
- 2.) Die zwei Mauern des Ofens.
- 3.) Die Gasse.
- 4.) Die Scharten.
- 5.) Der Ziegel.
- 6.) Die hintere Mauer.
- 7.) Die Mauer, an welcher die vorige angebaut ist.
- 8.) Die Anseßbleche, oder die Seigerwände.
- 9.) Fünf aufgestellte Seigerstücke.

Man hat auch größere Seigerherde, auf welchen 40 bis 50 Seigerstücke auf einmal aufgesetzt werden, worüber Schlütter in der XLIX. Tafel nachgesehen werden kann. Die alten Seigerherde hatten kein Zugloch, allzuniedrige Seigerbleche, und eine allzubreite Gasse, wegen welcher Einrichtung die Stücke sehr ungleich niedergingen, und der Bleyverbrand viel mehr, als in unsern Zeiten, übertrieben werden mußte. Doch ist auch unsere Verfahrensart noch nicht die beste. Warum soll man denn nicht mehr als fünf Stücke auf einmal abseigern? Ist denn wirklich nothwendig, daß ein jeder Seigerherd von einem andern entfernt besonders erbaut werden müsse?

## §. CXCH.

Ist nun Zeit zu feigern, so wird der Ziegel mit schwerem Gefülße zugestoßen, fünf Zoll tief ausgeschnitten, und genugsam aufgewärmet. Darauf schlämmt man die Seigerscharten mit leimen, oder mit Asche, worüber zuweilen noch Kohlenstäsch gestreuet wird, um die Kienstöcke leichter ablösen zu können. Auf diesen Scharten werden fünf Frischstücke, oder sechs Dornstücke, in einer Entfernung von sechs auch mehr Zoll, nachdem selbe schwerer oder geringer sind, aufrecht gestellt, und in dieser Stellung befestiget, mit den Seigerwänden eingeschlossen, dazwischen und obenher Kohlen gelegt, und endlich der Herd angefeuert. Bey der Arbeit selbst hat man Imo, die Werke in dem gehörigen Gang immer zu erhalten; 2do, die Stücke weder allzustark, noch allzuschwach zu treiben; 3to, die Werke, so von dem Herde in die Gasse gefallen sind, in den Vortiegel zu befördern; 4to, aus diesem in die Gießpuckeln zu schöpfen; 5to, von jedem Gusse eine Probe zu nehmen; 6to, alle diese Proben zusammen zu schmelzen, und eine eigentliche davon zu nehmen; 7mo, das 5 bis Gießthig ausgefallene Blei endlich abzutreiben. Man hat sich aber dabey auch zu erinnern, daß sich das Silber von dem reinen Kupfer, wie von dem unreinen abscheidet, daher pflegen einige, wenn die Kupfer sehr unartig sind, dieselben vorher zu spreisen, welche Arbeit auch den Nutzen verschaffet, daß der Silbergehalt in die Enge gebracht, und bey ärmern Kupfer die Beschickung auf treibwürdigen Werken leichter eingerichtet werden könne.

## §. CXCHII.

## c) Das Darren.

Die Kupfer, welche von den Scharten des Seigerherdes gehoben, und Kienstöcke genannt werden, halten noch Blei und Silber, und zwar von diesem in Gießthigen Etücken gemeiniglich ein loth und drey Quintchen. Diese werden nun größtentheils durch eine andere Arbeit, oder durch das Darren erhalten, worzu ein eigentlicher Ofen, welcher ein stärkeres Feuer, als bey'm Seigern vertragen kann, angewendet, und in der nämlichen Tafel vorgestellt wird.

## Achte Tafel.

## H. Der Grund.

## 1.) Das Mauerwerk.

## 2.) Die

2.) Die Darrbalken.

3.) Die Gassen.

I. Der hintere Theil des Darrofens.

1.) Das Mauerwerk.

2.) Der Darrbalke von Barnstein.

3.) Die Gassen.

4.) Die Darrbalken von Eisen.

5.) Der innere Raum.

6.) Die Ventile.

7.) Der Bogen von dem Gewölbe.

K. Der Durchschnitt in die Länge.

1.) Die Seite von einem Darrbalken.

2.) Der Grund von jeder Gasse.

3.) Die inwendige Höhe.

4.) Der Rauchfang.

L. Der Prospekt.

1.) Das Gemäuer.

2.) Die Gassen.

3.) Die gemauerten Darrbalken.

4.) Die eisernen Balken.

5.) Die eiserne Thür.

§. CXCIV.

Sind nun genugsame Kiensstöcke vorhanden, so hat man erstlich die von gegossenen Eisen, oder mit Barnsteine gemachten Balken des Darrofens, ein oder zwey Tage vorher mit einem Gemenge von Leimen und feingehacktem Stroh, ein bis zwey Zoll dick, zu bestreichen, und mit angelegtem Feuer zu trocknen, damit man die Darblinge nach der Operation leichter losbrechen könne. Darauf werden die Gassen mit schwerem Gestülbe auf zwey Schuh voll fest angestoßen und ausgedrückt, sodann die Kiensstöcke auf die Balken aufrecht, und mit der runden Seite gegen einander, dann eben so eine andere Reihe darüber gesetzt, doch mit der Vorsichtigkeit, daß der Zug des Feuers durch diese Stellungen nicht gehemmet werden

werden möge. Die geringern Kienstöcke kommen an die Seitenmauern, die schwächeren aber, welche ein stärkeres Feuer erfordern, in die Mitte des Ofens. Das Hauptwesen bey dieser Arbeit hängt von einer geschickten Anwendung des Feuers ab. Es werden daher erstlich die hinter dem Ofen ausgehende luftlöcher zugemacht, damit das Flammenfeuer in dem vorderen Theile mehr spielen möge, da die Kupfer, welche den hinteren Theil des Ofens einnehmen, ehender glühend werden. Nach einer Zeit hat man die hintersten Anzichte zu öffnen, damit alle Kupfer gleich erhitzt und ausgedarret werden mögen. Wenn die Schlacken zum Vorschein kommen, wird das Feuer geschwächt, und in diesem Grade so lange erhalten, bis alle Darlinge sich vollkommen gesetzt haben. Nach diesem verstärkt man das Feuer, um das silberhaltige Bley von dem Kupfer so viel als möglich zu scheiden. Anbey räumt man die Gassen, und zieht die Schlacken fast stündlich auf eine Art hervor, daß indessen die Kienstöcke weder erkalten, noch zerfließen können.

Wenn nun die Darlinge, oder die Schlacken etwas röhlich abfließen, und die Kienstöcke nicht mehr rauchen, auch schwärzlichte, daran hangende Zacken vor Augen legen, so sind auch die Kupfer genugsam ausgedarret, und bey diesen Erscheinungen hat man nicht mehr zuzufeuern, die eiserne Thür zu eröffnen, die Gassen rein ausziehen, die Darlinge loszureißen und ins Wasser zu stürzen, damit die noch anklebenden Unarten, oder die sogenannten Bickhsiefer desto leichter abfallen mögen. Nach diesem wird das Wasser aus dem Kasten behutsam abgelassen, und die Kupfer ausgeworfen. Sind nun diese schön roth, so ist dieses ein Zeichen, daß man solche ausgedarret hat; wenn aber dieselben im Gegentheil braun sind, oder bleyisch aussehen, so ist bey dieser Arbeit etwas vernachlässiget, oder die Kupfer sind vor der Zeit herausgenommen worden. Wenn die Bickhsiefer von selbst nicht abspringen, hat man sie mit kleinen zugespigten Hämmerchen abzuschlagen, sodann werden die Kupfer zu dem Spleißofen, die Bickhsiefer aber mit dem übrigen Krätzwerk auf eine andere Vormasse gelassen.

### §. CXCV.

d) Die fernere Benutzung des von den vorigen Arbeiten (1. 2. 3.) fallenden Krätzwerkes.

Die von den vorbemeldeten Arbeiten gefallene Krätze hält noch Silber, Bley und Kupfer, und zwar

Die



Die Krüge vom Frischen: am Silber 2 — 4 loth; am Bley 70 — 75 Pfund; am Kupfer 20 — 22 Pfund.

Die Krüge vom Seigern und Darren: am Silber 1 — 1  $\frac{1}{2}$  loth; am Bley 70 — 80 Pfund; am Kupfer 20 — 22 Pfund.

Man muß also dasselbe mit bleyischen Zuschlägen abermals beschicken, in einen eigenen Frischofen setzen, und die allda erzeugten Krätsstücke vom neuen abseigern. Dieser Ofen ist in allem wie ein gemeiner Frischofen gebauet, jedoch mit dem Unterschiede, daß er etwas schmaler und länger, und mit einer um sechs Zoll niedrigeren Sohle unter der Form versehen seyn muß. Eine Krätschicht bestehet z. B. aus 140 — 150 Pfund Glött, 30 — 40 Centner Herd, 5 — 6 Centner Krüge, und aus geringhaltigen Kupfer, von welchem 13 — 14 Pfund auf eine Schicht genommen werden. Die Krätsstücke sind kleiner, als die Frischstücke, welche auch abgefeigert, und das davon gefallene Reichbley durch die Treibarbeit von dem Silber geschieden wird.

Noch viele andere Anmerkungen, sowohl bey diesem, als bey den vormeldeten Prozessen, hätte ich vorzutragen; allein einem Hüttenverständigen hat man nicht eine jede bey diesem oder jenen Prozesse zu beobachtende Kleinigkeit vorzutragen, da ihm ohnehin bekannt ist, daß der Ofen, die Vormasse, und das übrige Verfahren, nach der eigenthümlichen Beschaffenheit der Erze, und nach andern Absichten eingerichtet werden muß.

## §. CXCVI.

### E. Das Treiben.

Nun folgt die Art das Bley von dem Silber zu scheiden, welches Verfahren einen eigenen Ofen erfordert, den die neunte Tafel in allen seinen Seiten vorstellet.

### Neunte Tafel.

#### A. Der untere Grundriß.

- 1.) Der Grund vom Mauerwerk.
- 2.) Die Anzuchte.

#### B. Der obere Grundriß von dem Herde.

- 1.) Der Grund von dem Herde.

R

2.) Der

- 2.) Der Kranz.
- 3.) Der Grund von dem Windofen.
- 4.) Die Drallien von diesem Ofen.
- 5.) Der Ort von der Glöttgasse.
- 6.) Die Liffen der Bälge.

C. Der Durchschnitt.

- 1.) Das Mauerwerk.
- 2.) Der Ausgang von der Abzichte.
- 3.) Der Windofen.
- 4.) Die Glöttgasse.
- 5.) Die eiserne Haube.
- 6.) Die Defnung in der Haube.

D. Das Profil von dem ganzen Treibofen.

- 1.) Das Mauerwerk.
- 2.) Der Windofen.
- 3.) Die Glöttgasse.
- 4.) Die eiserne Haube.
- 5.) Der Kranich mit allen feinen Theilen.

E. Die Bälge mit ihrem Gerüste, mit den Liffen, und mit einem andern Durchschnitte des Treibherdes.

- 1.) Ein lederner Balg.
- 2.) Die Gerüste von beyden.
- 3.) Die Welle.
- 4.) Das bewegliche Eisenblech, so der Mündung jeder Liffe vorgefetzt wird.
- 5.) Der Treibherd im Durchschnitte.

Die alten von G. Agricola beschriebenen Treiböfen hatten keinen Windofen und keine eiserne Haube, und diesem Mangel wegen waren dieselben vielen Unbequemlichkeiten und schädlichen Folgen ausgesetzt, die man auch in unsern erfruchteten Zeiten nicht gänzlich gehoben hat.

## §. CXC VII.

Das Gemenge womit der Herd geschlagen wird, bestehet gemeinlich aus zwey Theilen ausgelaugter, dann gesiebter Asche von harten Holze, und aus einem Drittel gesauchten Sande. Diese zwey Körper werden zusammen vermengt, mit Wasser mäßig angefeuchtet, alsdann der Herd damit beschlagen. Man muß aber diese Masse nicht auf einmal, sondern in zwey Theilen auftragen, gleich ausbreiten, und mit warmen eisernen Stößeln auf ein Zoll dick, und mittelmäßig fest schlagen. Nach diesem wird auf dem Herde ein feiner Sand, auf die Blickspur aber nur Asche gestreuet und glatt angestoßen. Endlich streuet man abermal Asche auf den ganzen Herd, und wärmet denselben mit Kohlen aus. Hierzu braucht man harte Kohlen von mittelmäßiger Größe, die man gleich austheilen und anzünden muß, damit der Herd gut ausgetrocknet, und wegen der enthaltenen Feuchtigkeit nicht gehoben werden möge. In einigen Orten wird ungelöschter Kalk, oder Leimen mit der Asche vereinigt, und der Treibherd damit bald fester, und bald lockerer geschlagen, nachdem man aus dem Blei mehr oder weniger Glätte erhaslen will.

## §. CXC VIII.

Nach dem Ausbrennen wird der Herd von der Asche gereinigt, das Blei aufgetragen, der Hut niedergelassen, alle unnöthige Oefnungen in dem Kranze mit Leinwand verschmieret, der Windofen mit Holz angefeuert, das Blei gemachsam verschmelzet, hernach das Feuer verstärkt, und endlich das lederne Gefäße eingespannt. So scheidet sich erstlich von dem verschmelzten Blei eine Unreinigkeit, welche in zwey oder mehreren Malen behutsam abgezogen wird. Nach diesem Abzuge erscheinet die Glätte, und da hat man die Werke so kühl als möglich zu treiben. Indessen eröffnet man die Glättgasse mit der Behutsamkeit, daß kein Reichblei mit der Glätte zu gleicher Zeit abfließe. Hat sich nun das meiste Blei in Glätte verwandelt, und nähert sich die Zeit zum Blicken, so werden die Bälge zusammen gerückt, das Feuer verstärkt, und in der Noth auch Scheitholz in dem Treibherd gesetzt, damit das Silber bey dem Blicken alle Unarten verlieren, und dadurch sehr rein ausfallen möge. Darauf werden einige Einschnitte in das noch weiche Silber mit der Part gemacht, das Gefäße eingestellet, dasselbe erstlich mit warmen, dann mit kalten Wasser abgekühlt, gehoben, gepunkt, geschroten, abgewogen, und endlich den Scheidegaden, wenn es goldhaltig ist, übergeben.

Die Glötte ist ein Mittel Ding zwischen Kalk und Glas. Das Feuer wäre zwar vermögend das verkalkte Blei zu verglasen, da aber diese Hitze durch die Kälte luft des Gefäßes zum Theil gehemmet wird, so entsteht dadurch eine halbverglaste, glimmerichte und süßige Materie, oder die Glötte, welche von Plinius spuma argenti genannt wird; das übrige aber vergräbt sich in die Asche, und macht mit dieser ein festes Gemenge, dem die Hüttenleute die Benennung eines Herdes beygelegt haben.

### §. CXCI.

Die Hauptregeln, welche bey dieser Arbeit beobachtet werden müssen, sind folgende:

- 1.) Den Abstrich von den Werken zu rechter Zeit und vollkommen abzuführen.
- 2.) Dieselben so kühl als möglich zu treiben.
- 3.) Beym Blicken das Feuer zu verstärken.
- 4.) Keine andere, und insonderheit unartige Werke, während dem Treiben nachzutragen.
- 5.) Die von dem eingefesteten Holze erzeugten Kohlen von der Glötte gut abzuräumen.
- 6.) Sorgfältig zu verhüten, daß nicht etwas von dem Reichblei mit der Glötte abfließe.
- 7.) Die Glötte nicht übermäßig abzuführen.
- 8.) Den Blasebälgen einen anständigen Fall zu geben.
- 9.) Den Treibherd immer in guten Stande zu erhalten.
- 10.) Keine Silberkörner auf dem Herde zu hinterlassen.

So erhält man reines Silber, und der Bleiverbrand wird nicht übertrieben.

Der übelste Zufall, der sich bey dieser Arbeit ereignen kann, ist dieser, wenn der Herd während dem Treiben hin und wieder gehoben wird. Dieses Unglück entsteht sehr oft, wenn die Werke viel Unreinigkeit enthalten, wenn der Herd ungleich geschlagen, und nicht genugsam ausgewärmet worden ist. In diesem Falle steigen an dem Orte, wo die Bleie sich eingraben, Bläschen in die Höhe, welche nicht rund, wie die andern, sondern spizig erscheinen. Man hat daher, um diesem Zufalle vorzukommen, mit dem Zufeuern nachzugeben, ein Stück Herd auf dem

den Ort unverzüglich zu legen, und so fest als möglich an demselben anzudrücken. Einige pflegen, um diesem von speisigen und wilden Werken zu befürchtenden Unglück vorzubeugen, mit gutem Erfolg unter wählenden Treiben etliche Hände voll reines Wascheisen zuzusetzen, durch welchen Zusatz nicht nur das Einfressen der Werke verhütet, sondern auch ein reineres Silber erhalten wird.

Die Reichbleye, welche bey der Einrührung der Weißguldenerge in dem Vortiegel entstehen, sind sehr unartig; man hat also dergleichen Werke niemals allein, sondern mit andern und reinern abzutreiben, damit der Herd durch ihre Wildigkeiten nicht gehoben, und die Abgänge nicht übertrieben werden mögen.

### §. CC.

Endlich wird die Glütte durchgestochen, und zwar in einem Ofen, welcher von dem gemeinen Frischofen nur in dem unterschieden ist, daß derselbe um zwey Zoll enger, und mit einer so langen Brust versehen, als die Vorthür breit ist. Hierzu werden gemeiniglich, um den übermäßigen Bleyverbrand zu vermeiden, nur weiche Kohlen gebraucht, und die Arbeit so eingerichtet, daß die Bleye in dem Ofen nicht lange aufgehalten, sondern öfters abgestochen und ausgegossen werden. Die Nase wird allda mit Frischschlacken gemacht, und zur Bedeckung des Bleyes bey jedem Sage die während dem Durchstechen abfallenden Schlacken angewendet. Der Schmelzer hat anbey eine leichte und kurze Nase zu halten, nach jedem Sage zu stechen, und die Bleye in die vorbereiteten Gußpuckeln unverzüglich zu gießen. Ein solcher Ausguß bestehet gemeiniglich aus 6 bis 7 Centnern, und von einem Centner Glütt fallen 80 I Pfund löthiges Goldbley, bey welcher Erzeugung der Abgang sich nur auf 14 Procent beläuft. Die hiervon gefallen Schlacken, welche am Bley 30 bis 35 Pfund im Centner halten, werden zugleich nach durchgestochnem Glütt für sich allein durchgeseigt, und der dritte Theil von dem Bley, das sie enthalten, dadurch erhalten; die Schlacken aber, welche diese Arbeit darreichet, werden am Ende der Woche mit jenen, so vom Durchstechen gefallen sind, besonders benützet.

Das abgestochene Bley gibt zuweilen einige Unarten von sich, die man bey der Zugutmachung der Schlacken zutheilen muß. In Freyberg wird das Glütt frisch in dem Hochofen vorgenommen, worinnen man die Roß- und Verbleyungsarbeit vollendet hat. Die Schlacken fallen allda sehr reich am Bley aus, und

werden nachgehends in dem nämlichen Ofen mit Eisenschlacken verändert und durchgeschlagen.

Der Herd wird auch besonders, jedoch sammt den reichsten Erzen, wie oben gesagt, durch dem Glöttosen gesetzt, damit die allzugroßen Silberabgänge, welche bey der Behandlung dieser Erze in einem gemeinen Frischofen sich ereignen würden, vermieden werden.

### § CCI.

In jenen Werken, in welchen beym Treiben die Silber noch sehr unrein ausfallen, werden dieselben durch eine andere Arbeit, oder durch das Feinbrennen von dem Bley und andern Unbigkeiten gereinigt. Allein wenn man die Treibarbeit so veranstellen kann, daß 15. 3. 3. haltende Silber ausfallen, kann man das Feinbrennen vermeiden. Von dieser Behandlung hat uns Schlüter und andere Schriftsteller einen vollkommenen Unterricht ertheilet. Von der Schreibung des Silbers aber von dem Golde, habe ich schon anderwärts (§. CLIX.) das Nöthige vorgetragen.

### §. CCII.

## D r i t t e s   K a p i t e l.

### Von dem Quecksilber.

Das bloße und gediegene Quecksilber wird theils in dem Schooße der Erde gesammet, theils in Pochwerken von den Bergarten geschieden, und theils durch die Destillation ohne Zusatz, sowohl im kleinen als großen Feuer erhalten. Hat sich aber der Merkur in dem Erdboden mit dem Schwefel, oder mit einer mineralischen Säure verbunden, so hat man denselben einen Körper zuzusetzen, welcher die mineralisirende Materie anziehet, und denselben dadurch entkleiden könne. Die reichsten Quecksilberbergwerke sind das idrianische in dem Herzogthume Crain, die Ehurpsalzhischen und Herzogl. Zweybrückischen, und das almadische in dem Königreiche Spanien. In der Zeit, als ich in dem idrianischen Quecksilberbergwerk als Kammeralphysikus angestellt war, hat man ohnweit Neumark, ebenfalls in Crainland, einen Zinnober entdeckt, welcher mit einem weißen Kalkspath begleitet, etwas durchsichtig, und gewiß der schönste war, den ich in meinen Leben gesehen.

Uebrigens

Uebrigens bricht daselbst das Quecksilber in einem thonartigen Gestein, obgleich das Hangende und Liegende des Ganges, wie auch das ganze alldortige Gebirg kalkartig ist.

## §. CCIII.

## Von der Art auf Quecksilber zu probieren.

Man kann auch diese Proben theils durch den nassen, und theils durch den trockenen Wege verläßlich abführen. Auf die erste Art verfährt Bergmann folgendermaßen: Man löst einen Theil Zinnober mit acht Theilen Königsäure, welche aus drey Theilen Salpetersäure und einem Theile Kochsalzsäure besteht, eine Stunde lang aufsieden; so wird das Quecksilber von der Säure aufgelöst, der Schwefel aber bleibet in dem Papier zurück, mit dem man die Auflösung filtrirt hat.

Allein viel leichter und wirtschaftlicher werden diese Proben auf dem trocknen Wege vollendet, und zwar in einem eigenen viereckigten Ofen, welcher mit Holz angefeuert wird, nachdem die eingewogenen und mit aschenden Kalk beschickten Proben in eiserne Röhren gesetzt, und einer jeden ein irdenes Geschirr vorgelegt worden. Es haben also die längern Seiten dieses Ofens so viele runde Oefnungen, als man Röhren anwenden will. Sie werden dahero eingesetzt, hierauf alle leere Räume mit fetten bestrichen, der Ofen angefeuert, und so fortgefahren, bis alles Quecksilber aus allen Proben sich in die Vorlagen begeben hat, welches nach diesem herausgenommen, gereinigt und abgewogen wird.

Vergleichen Proben kann man auch in gläsernen Retorten, mit zugesetzten aschenden Kalk, mit Eisen; oder Kupferseile abführen; doch mit der Vorsichtigkeit, daß nicht etwas von dem noch in dem Halse der Retorte befindlichen Quecksilber abfallen, und sich mit dem rückständigen Staub vermengen möge, wodurch die Proben unrichtig ausfallen würden.

## §. CCIV.

## Von der Art das Quecksilber im großen Feuer auszubringen.

In ältern Zeiten hat man zu dem Ende zwey irdene Töpfe gebraucht, und das Quecksilber aus den oberen Geschirren, worin man das Erz gelegt hat, in die

die untern, welche in der Erde eingegraben waren, vermittelst des Feuers getrieben. Durch diese, von Agricola beschriebene Methode, hat man zwar das Quecksilber erhalten, allein sehr vieles Holz dazu unnötig verwendet, und der Gefahr sich ausgesetzt, eine Menge Quecksilber durch die zerspalteten oder zersprengten Töpfe zu verlieren.

Es war also nothwendig nachzudenken, ob nicht eine bessere Art das Quecksilber im großen Feuer zu gewinnen, erfunden werden könnte. Zu dem Ende hat man nun versucht diese Destillation in einem Ofen vorzunehmen, welcher demjenigen sehr ähnlich ist, mit dem man den Schwefel aus dem Kiese hervorbringt, und in der ersten Tafel bey A. vorgestellt worden ist, nur mit dem Unterschiede, daß bey dem Destilliren der Quecksilberminen eiserne Röhre, andere wohl lutirte Vorlagen, und der Zusatz von ägenden Kalk angewendet werden müssen. Da man aber erfahren hat, daß bey dieser Behandlung die Arbeiter durch den Quecksilberdunst sehr beschädiget, die eiserne Röhre von dem Schwefel leicht durchfressen, und sehr viele Unkosten hierzu verwendet werden müssen, hat man eine andere Brennungsart, und zwar folgenden Destillirofen erfunden.

### Zehnte Tafel.

#### A. Der Grundriß.

- 1.) Das Mauerwerk.
- 2.) Der Windzug.
- 3.) Das Heizloch.
- 4.) Der Kof von beyden Defen.
- 5.) Die Oefnung zu den Kludelen.
- 6.) Die Rauchkammer.
- 7.) Die Kapellen.
- 8.) Die Oerter, wo die Kludelen in die Rauchkammer gehen.

#### B. Der Durchschnitt nach der Länge.

- 1.) Das Mauerwerk.
- 2.) Der Windzug.
- 3.) Das Heizloch.
- 4.) Der Kof.
- 5.) Der hohle Raum des Ofens.

6.) Die



- 6.) Die Oefnung, wodurch das Queckſilber in die Aludeln, oder in die Randle geht.
- 7.) Der Rauchfang.
- 8.) Die Terraffe.
- 9.) Die Randle, welche das Queckſilber in die Kammer führen.
- 10.) Ein Rohr, wodurch das ſchmelzende Metall von der Terraffe in die unterſtehenden Kapellen fließen.
- 11.) Zwo ſteinerne Kapellen.
- 12.) Die Rauchkammer, oder der Kamin.
- 13.) Der Verdruck in demſelben.
- 14.) Eine andere Kapelle.
- 15.) Der obere Theil der Rauchkammer.

C. Der Durchſchnitt nach der Breite der Rauchkammer.

- 1.) Das Mauerwerk.
- 2.) Der innere Raum der Kammer.
- 3.) Die Oefnung des Verdrucks.
- 4.) Die Oefnung zu den Aludeln, oder Randle.
- 5.) Die Kapellen.
- 6.) Der obere Theil der Rauchkammer.
- 7.) Die Luſt- oder Zugthüren.

D. Das Profil des Ofens.

- 1.) Das Mauerwerk ſammt der Terraffe.
- 2.) Die Oerter, wo geſeuert wird.
- 3.) Der Windzug.
- 4.) Der untere Eingang in dem Ofen.
- 5.) Der obere Eingang.
- 6.) Der Rauchfang.
- 7.) Die Aludeln, oder die Randle.
- 8.) Das Rohr.
- 9.) Die Kapellen.
- 10.) Die Rauchkammer, oder der Kamin.
- 11.) Der Eingang in dem Kamine zu der Kapelle.

12.) Der obere Eingang zu derselben.

13.) Die Luft- und Zugthüren.

E. Die Aludelen.

F. Die Gestalt des Kofses in dem Ofen.

Diesen Ofen, in welchen zu Almada, in dem Königreiche Spanien, das Quecksilber noch heut zu Tage destilliret wird, hat Jussieu in den Abhandlungen der Königl. Pariser Akademie der Wissenschaften ausführlich beschrieben, und nach diesem auch ein schwedischer Gelehrter eine neue Beschreibung und Abbildung vor kurzen ertheilet.

### §. CCV.

Ist es nun Zeit die Brennung vorzunehmen, so wird erstlich in dem ausgedumten Ofen über den Kofst (bey (\*) Litt. B.) ein Gewölbe mit größeren kalkartigen Wänden gespannt, welches die ganze Last des Saßes ertragen muß; auf dieses kommen andere, auch kalkartige, aber kleinere Steine, dann geringhaltige, und darauf reichere Erze, endlich aber die Ziegel, welche mit der Stuppe, mit dem Kerne, und mit gepochten Erzen und keimen geschlagen worden. Darauf werden alle Oefnungen, (jene ausgenommen, die den Schwefelrauch durchlassen sollen) so wohl in dem Ofen, als auch in dem Kamine, sorgfältig vermaacht, und nach dieser Arbeit die Aludelen zusammen gestoßen, oder die Randle dergestalt vorbereitet, daß kein Rauch durch selbe gehen könne. Diese Rinnen liegen abschüssig, und von dem Mittelpunkte der Terrasse steigen sie abermals, und führen den mercurialischen Dunst in die Flammen, allwo dieser an dem Verdrucke anstoßen, sich verflüßten, und in laufendes Quecksilber dadurch verwandeln muß. Unter diesem Verdrucke liegt eine große steinerne Kapelle, in der sich das alda verdickte Quecksilber versammelt. Ein gleiches Geschirre liegt auch unter der Terrasse, welches dasjenige Quecksilber annimmt, so sich in den Randalen verdickt hat. Da aber, allen diesen Anstalten ungeachtet, ein Theil von dem Quecksilber noch in der Gestalt eines süchtigen Wesens beharret, so steigt dieses in die Höhe, dringet in den obern Theil des Kamins, allwo es sich zum Theil in Quecksilber verwandelt, theils aber durch die Zugthüre gehet und sich mit der Atmosphäre vereinigt. War es denn nicht möglich, eine Art zu erfinden, wodurch die Erkaltung und Verdickung der mercurialischem

rialischen Dünste befördert, und so der Abgang am Quecksilber vermindert werden könnte? War es denn nicht möglich, diese Verdickung durch das kalte, und auf eine anständige Methode eingebrachte Wasser zu befördern? Diese Vorrichtung habe ich schon vor einigen Jahren vorgeschlagen, und mit einem Modelle begleitet, welches aber, ohne den Nutzen oder Schaden dieser Erfindung durch überzeugende Proben zu erweisen, gänzlich verworfen wurde.

### §. CCVI.

Bey dieser Behandlung hat man

- 1.) Mit der Stuppe, mit dem Kerne, und mit dem Schlich durch zugesezte lethen große Ziegeln zu schlagen, damit das kleine und staubige Zeug in dem Ofen den zu Brennung des Feuers nothwendigen Zug nicht hemme.
- 2.) Im Anfange ein schwaches Feuer anzuwenden, damit der Saß die enthaltene Fruchtigkeit verliere.
- 3.) Hierauf das Feuer zu verstärken, wobey aber kein überflüssiges Holz zu verwenden, da die Erze selbst vermögend sind, durch ihren Schwefel die Hitze zum Theil zu unterhalten.
- 4.) Die Erze, welche leichtflüßiger sind, mit schwächeren Feuer zu behandeln.
- 5.) Mit dem Zufeuern gemeinlich alsdann aufzuhören, wenn man wahrnimmt, daß die Wände und der Kof gleich glühend erscheinen, und die Erze keine Fruchtigkeit von sich geben.
- 6.) Immer Acht zu geben, daß durch die verschmierten und getrockneten Fugen der Kluden oder Kanäle kein Quecksilber durchdringe, und wenn sich dieser Zufall ereignet, die entstandenen Spaltungen unverzüglich mit lethen zu vermachen.

### §. CCVII.

Nachdem man das Quecksilber aus den Minern vollkommen getrieben hat, welches in fünf, sechs, oder sieben Tagen vollendet wird, werden die Kanäle nach einer Zeit eröffnet, die Stuppe sorgfältig versammelt, denn das sammtliche Quecksilber

silber mit eimen nassen und 25 Pfund haltenden Naasse abgemessen. Das Quecksilber wird sodann in Felle, die mit Alaun ausgearbeitet worden sind, gebunden; ins Magazin geliefert, daselbst abermals mit neuen Fellen überzogen, und in wasserhaltende dichte Fässer eingeschlagen.

Die sogenannte Stuppe ist eine rußige Materie, welche an die innere Oberfläche der Randle und der Rauchkammer sich anleget, und da dieselbe voller Quecksilber ist, wird sie sorgfältig gesammelt, von dem anklebenden Merkur auf der Terrasse zum Theil geschieden, das übrige aber mit Leimen in Ziegeln geschlagen, getrocknet, und bey der nachfolgenden Brennung in den Ofen gesetzt.

Die Arbeiter werden bey der Sammlung dieser Stuppe am meisten beschädiget, und insonderheit da, wenn sie nicht warten, bis sich die Kammer vollkommen erkältet hat. Ihre Krankheiten sind der Sprichelschuß, oder statt diesen ein erstaunliches Zittern aller Glieder. Das Merkwürdigste ist aber, daß die Hausleute, welche den Staub von der Kleidung, die man bey dem Abkehren dieser Stuppe angewendet, ausklopfen, ihre Gesundheit auf eine gleiche Art öfters einbüßen.

## §. CCVIII.

### Viertes Kapitel.

#### Von dem Bleye.

Die Bleykalle brechen sehr selten, und werden ihrer geringen Menge wegen dem Bleyglanze zugetheilet.

Da auch dieses Erz wegen seinem Bley- und Silbergehalte erstlich im kleinen Feuer behandelt, alsdann durch den Ofen gesetzt wird, so ist nothwendig, daß ich von beyden Verfährungsarten einen kurzen Unterricht ertheile, und erinnere, daß das Bley ein Metall sey, welches sein brennbares Wesen sehr leicht verliert, und nach diesem Verluste zu Glase stehet.

## §. CCIX.

Von der Art den eigentlichen Bleygehalt dieses Erzes zu bestimmen.

Da dieses Verfahren nicht zu den einfachen, sondern zu den zusammengesetzten Wiederherstellungsarten gehöret, so hat man erstlich den mineralisirenden Schwefel

Schwefel von der Metallerde zu scheiden, hernach durch phlogistische Zusätze in vollkommenes Blei zu verwandeln, welche Entzwecke theils durch die Röstung, theils aber durch eine anständige Beschickung erreicht werden können. Bey der Röstung wird anfangs allezeit ein sehr gemäßigtes Feuer gebraucht, und diese Arbeit so lange fortgesetzt, bis das Erz keinen Rauch oder Schwefelgeruch mehr von sich giebt. Hierbey muß aber der Probierer sehr aufmerksam seyn, damit das Bleierz durch eine übertriebene Hitze nicht fließen, oder sintern möge. Da aber dieser Zufall sich sehr leicht ereignen kann, so pflegen auch einige mit gutem Erfolge dem gewöhnlichen Flusse etwas Eisen zuzusetzen, und mit diesem Gemenge das rohe Bleierz zu beschicken, damit der Schwefel von dem Eisen, und das Phlogiston des Flusses von dem reinen Bleisaltze angezogen, sodann der eigentliche Gehalt des Erzes hervorgebracht werde, zu dem Ende müssen auch diese Proben in offenen Dutten vorgenommen, und der Zeitpunkt der vollkommenen Wiederherstellung nicht übersehen werden.

§. CCX.

Von den auf Hüttenwerken mit dem Bleierz vorzunehmenden Behandlungen.

Diese Minern werden erstlich verroßt, alsdann nach einer zweckmäßigen Beschickung durch den Ofen gesetzt. Zu der Röstung braucht man mit den Stufen eine gemeine Röststatt, für die Bleyschlacke hingegen einen eigenen Brennofen, welcher in der ersten Tafel vorgestellt wird.

Elfte Tafel.

A. Der obere Grund.

- 1.) Das Mauerwerk.
- 2.) Der Herd.
- 3.) Die Ofen mit ihren Traassen.
- 4.) Die Oefnung, durch welche die Erze umgerührt werden.
- 5.) Die Oefnungen, wodurch die Flammen in den Ofen geleitet werden.

B. Der Durchschnitt.

- 1.) Der Grund.
- 2.) Die Anschläge.

- 3.) Das Mauerwerk.
- 4.) Die vordere Seite, also die Oefnung.
- 5.) Die Kette.
- 6.) Der vordere Rauchfang.
- 7.) Der hintere Rauchfang.
- 8.) Die Oefnung, durch welche die Bleyschlache in den Ofen kommen.
- 9.) Der innwendige Raum von dem gewölbten Herde.
- 10.) Ein Windofen mit seinen Roste.

#### C. Das Profil.

- 1.) Das Mauerwerk.
- 2.) Die Aschenherde von den Windöfen.
- 3.) Die Heißöffnungen mit ihren eisernen Thüren.
- 4.) Die vordere und untere Oefnung mit der eisernen Thüre.
- 5.) Der hintere Rauchfang.
- 6.) Das Werkzeug, welches bey der Röstung gebraucht wird.

Die Bleyschlache werden durch die obere Oefnung in diesen Ofen gestülzt, in demselben ausgebreitet, die zweyen Windöfen mit Birtlen angefeuert, öfters umgerührt, und so lange verröstet, bis man gewahr wird, daß sie fast keinen Rauch mehr von sich geben.

Dieser Vorbereitung kann man zwar ihren Nutzen nicht absprechen, denn der überflüssige Schwefel wird dadurch vertrieben, und der übermäßige Bleyversbrand zum Theil vermieden. Allein, da bey dieser Arbeit die Erze durch das übertriebene Feuer gemeinlich zu sinteren gezwungen sind, und auf diese Art niemals vollkommen verröstet werden können, auch hierbey nicht wenig Bley verbrennt wird, so wäre zu wünschen, daß man sie lieber ganz roh, jedoch mit solchen Zuschlägen verschmelze, welche vermögend wären, ihren verzeigenden Schwefel anzuziehen, und ihren metallischen Kalk zu entblößen. Wie war es denn, wenn man sie mit halbgebrannten Kalksteinen, mit alten zerhackten Eisen, mit Eisenschlacken zc. beschicken und durchsetzen wollte? Man erwäge den Aufwand an Holz und Schicksen, den diese Röstung erfordert; den Bleyversbrand, der sich dabey ereignet; die Pöasirung der Krankenschichten, welche die Beschädigung der Leute, so dabey arbeiten, nach sich ziehen; so wird sich ergeben, ob diese Röstung vor nothwendig, oder aber vor unnütz und schädlich zu halten sey.

## §. CCXI.

Man kann diese Erze durch das Gefüße, oder auch ohne diesen verschmelzen. Zu der ersten Arbeit dienet ein gemeiner Schmelzofen, bey welchem folgende Hauptregeln zu beobachten sind: 1mo, daß man eine allzuhohe Form vermeide; 2do, daß man bey den unartigen und blendigten Schlichen ein stärkeres, bey den reinen aber und kiesigten, ein schwächeres Feuer anwende; 3to, daß man hierzu mehr weiche, als harte Kohlen brauche; 4to, daß man das Gefüße nicht übermäßig treibe; 5to, daß man das Blei zu rechter Zeit, und öfters absteche; 6to, daß man die abgestochenen Bleie in dem Vortiegel der freyen Einwirkung der atmosphärischen Luft so wenig als möglich aussetze, folglich trachte, daß man dieselben mit Kohlesch bedecken, oder die Vormasse so einrichten möge, daß etwas sech zugleich ausfallen, und durch diese Bedeckung vor der Verköltung beschützt werden möge; 7mo, keine strengflüssige Schlacken, oder unartige und wilde Eisensteine vorschlage, welche eine übermäßige Hitze, eine langsame Auflösung und unvollkommene Scheidung, sodann einen größeren Bleiverbrand nach sich ziehen.

## §. CCXII.

Die Art ohne Gefüße die Bleyerze zu verschmelzen, ist folgende. Hierzu wird ein eigener Ofen gebraucht, welcher in der eilften Tafel vorgestellt ist:

## Eilfte Tafel.

## D. Der Grundriß.

- 1.) Die Mündung.
- 2.) Die Schürzgasse.
- 3.) Das erste Lustloch des Anzuges.
- 4.) Das zweyte.
- 5.) Das dritte.
- 6.) Die Grundmauer.
- 7.) Die Oefnung der Grundmauer, wodurch die Flamme spielet.
- 8.) Der Herd.
- 9.) Der Schlauch.

E. Das

## E. Das Profil.

- 1.) Das Mauerwerk.
- 2.) Das Heigloch.
- 3.) Der Hschenschall.
- 4.) Der Rauchfang.
- 5.) Die Unterseppfanne, in welche das Bley aus dem Ofen gelassen wird.

Der Herd wird von unten geschlagen, das Gewölbe aber entweder mit Ziegeln gemauert, oder mit Thon gegen einen Schuh tief aufgeführt.

In diesen Ofen werden auf einmal drey Zentner reiner Bleysschliche eingesetzt, und gegen eine halbe Stunde in dem noch warmen Ofen gelassen, damit er sich zum Theil verdrösten möge. Hierauf wird diese Einfahrt mit einem eisernen Rührhacken ausgebreitet, und in dem Ofen zugefeuert. In einer Zeit von anderts halb, oder meistens zwey Stunden, fängt das Bley an zu schmelzen, und fließet durch acht Stunden in gleicher Hitze hervor. Nach dieser Zeit, da schon das meiste Bley aus dem Ofen geflossen ist, wird das Feuer noch mehr verstärkt, und zugleich drey bis vier Tröge Kohlen, und ein Trog Spath aufgetragen, um das übrige Bley dadurch zu erhalten. Wenn nun alles Bley ausgeflossen, welches sich gemeinlich in der elften oder zwölften Stunde ereignet, auch die ganze Schicht hierdurch einzelner Weise in die eiserne Pfanne sich versammelt hat, so wird der ganze Klumpen noch einmal in dem Ofen geworfen, mit stärkeren Feuer getrieben, und in einer förmlichen Pfanne zerrennt, wo es demnach den Namen einer Blocke erhält, und als ein dächtres Kausgut in das Magazin geliefert wird.

Aus einer Einfahrt wird dem Mittel nach eine Blocke von 180 bis 190 Pfund rein Bley erzeugt; in dem Ofen aber verbleiben 40 bis 60 Pfund Kräde, welche am Bley 17 bis 27 Pfund hält. Dieses wird demnach durch Menschenhände gepocht, auf einer Mühle zermahlen, durchgeseiht, sodann als Kradschlich abermals verschmelzt. In fünf Einfahrten oder Schichten, deren eine 10 bis 12 Stunden dauert, wird gegen  $1\frac{1}{2}$  Klafter fünf Schuh langes Holz, sammt zwey Trögen Kohlen verwendet. Der zugesetzte Spath befördert die Arbeit, und man rührt auch die körnigten Erze mit den milderen zu vereinigen, wodurch das Backen der milderen zum Theil vermieden wird. Alle Stahlberbe und reine Bleyerze lassen sich auf diese Art am besten benutzen.

In



In dem englischen Kupolo: Ofen wird auch ohne Gestübe das rohe Bleierz mit Steinkohlen verschmelzet. Die Sohle dieses Ofens bestehet aus einer feuerfesten Erde, worauf die Erze gelegt werden. Die Schlacken werden zum Theil aus dem Ofen gezogen, das übrige aber von dem Blei in dem Stichehd abgenommen. Zum Zusatz brauchet man den Kalkspath, altes Eisen, oder die sogenannte Rolle. (Schlüter Cap. 9. Tab. 49. A. E.)

## §. CCXIII.

## Fünftes Kapitel.

## Von dem Kupfer.

Die weitläufigste und mühsamste Beschäftigung, die auf Hüttenwerken betrie-  
bet wird, ist ohne Zweifel diejenige, in welcher die vortheilhafteste Benützung  
aller, hauptsächlich aber der gold- und silberhaltigen Kupfererze bestehet, welche  
Behandlung theils im kleinen, und theils im großen Feuer vorgenommen wird.  
Ich werde also alle diese Verfahrensarten, und die bey einer jeden zu beobachtens-  
den Regeln, zwar kürzlich, doch so bündig, als möglich, vortragen.

## Von der Behandlung der Kupfergattungen in den Probiergaden.

Ein Probierer, der immer auf eine handwerksmäßige Art die Kupfergatt-  
ungen untersucht, wird den wahren Entzweck niemals erreichen. Es ist kein  
Metall, welches mit so vielen, und so verschiedenen Erdarten und Metallen beglei-  
tet wird, als dieses. (LXXXI) Wie ist es nun möglich, seinen eigentlichen  
Gehalt hervor zu bringen, wenn man nicht weiß, wie sich eine jede Art mit diesen  
und jenen Flüssigkeiten im Feuer verhält, welches seine Bestandtheile sind, und wie  
die Beschickungen nach dieser Kenntniß eingerichtet werden müssen? Man muß  
auch die geringhaltigen von den reicheren wohl unterscheiden, denn das wenige  
Kupfer, was die vorigen mit sich führen, verbrennt sich bey der Probierung sehr  
leicht, und man erhält daraus nichts, als ein gefärbtes Glas. Wenn Proben  
sind, die einen unverdrossenen, aufmerksamen, und in der Art, die Körper zu  
zerlegen, wohl erfahrenen Scheidekünstler erfordern, so sind ohne Zweifel die  
Kupferproben, wenn man ihren eigentlichen Metallgehalt hervorbringen, und nach

diesen der Hülte einen gehörigen Verbrand vorschreiben, oder den Gewerken bey der Einlösung der Erze keinen Schaden zufügen will.

### §. CCXIV.

1.) Jene Minern, die im Zentner nicht über 3 bis 5 Pfund Kupfer halten, hat man durch den nassen Weg zu untersuchen, und sich erstlich zu überzeugen, ob dieselben kupferhaltig sind, welches die blaue Farbe, so das flüchtige, mit diesen Erzen vereinigte, und eine Zeit lang damit digerirte laugensalz erweist. Hat man nun gefunden, daß sie Kupfer halten, hat man ferner ein solches zusehends verrostetes Erz mit gleichviel schwarzen Fluß, mit etwas Kopsenstaub, mit halb so viel reinen Bleysalz, und gleichviel verachtetem Küchensalz in einer Lutte zu schmelzen, denn das erhaltene klüpfrige Blei in einer verdünnten Salpetersäure aufzulösen, das aufgelöste Blei mit der Vitriol- oder Küchensalzsäure nieder zu schlagen, reines Eisen in die durchgeseigte Flüssigkeit einzulegen, eine Zeit lang damit aufkochen zu lassen, damit das völlige Kupfer an das Eisen sich anlege, welches sodann abgewaschen, mit einer zwar geschwinden, doch nicht allzustarken Hitze getrocknet, und abgewogen wird. Sollte aber der obbenannte Bleykönig auch Eisen, Silber und Gold halten, so bleibet das Gold nach der Auflösung als ein schwarzes Wesen zurück: das Silber läßt sich auf einem eingelegten Kupferbleche präcipitiren; das Eisen aber scheidet sich, nach Bergmanns Beobachtungen, von dem Kupfer, wenn das cementirte Kupfer wieder aufgelöst, dasselbe dadurch so viel als möglich in die Enge gezogen, dann abermals durch eingelegtes reines Eisen niedergeschlagen wird.

### §. CCXV.

2.) Die Kupfererze (§. LXXXI. 2.) werden erstlich verröstet, wenn man eine richtige Probe damit abführen will. Hierzu wird aber Geduld und Zeit erfordert, damit dieselben, und insonderheit die schwarzen, ihre Unarten verlieren, und bey der ersten Probe reines Kupfer abwerfen. Allein, wie hart es sey, diesen Endzweck zu erreichen, und diese Minern so zu verrösten, daß man aus denselben Garkupfer, nicht aber lech erhalte, wissen diejenigen, welche sich täglich mit dieser Arbeit beschäftigen. Kupfer, Eisen, Arsenik und Spießglas haben gegen einander eine so große gegenseitige Verwandtschaft, daß es fast unmöglich ist, alle diese Körper

Körper durch das bloße Feuer, oder durch die Röftung, von dem Kupfer gänzlich zu scheiden. Doch, allen diesen Schwierigkeiten ungeachtet, hat man diese Arbeit vorzunehmen, und allen Fleiß anzuwenden, auf daß die Kupferteze durch fünf, sechs, auch mehrmalen wiederholtes, und zwar erstlich gelindes, dann immer stärkeres Feuer, von ihren Unarten befreyet, oder wie man zu sagen pflegt, zu todte geröstet werden.

### §. CCXVI.

Nach der Röftung aber folgt die Beschiebung. Herbey aber kommt es nun hauptsächlich auf die Kenntniß der Erze an, damit man selbige mit andern Körpern so vereinige, daß alles im Feuer gut aufgelöst werde, und den völligen Kupfergehalt darreichen möge. Zu dem Ende hat man 1mo, die Bergart zu untersuchen, in welcher das Erz einbricht, sodann den Thon mit Kalk, und im Gegentheile den Kalkstein mit Thon zu beschicken. In Quarz brechende Kupferteze erfordern eine größere Menge von alkalischen Flüssigkeiten; von anderen Steinarten aber hat man zu untersuchen, mit welchem Zusatze sich dieselben am besten auflösen lassen; 2do, mit den salzigen Beschiebungen sich nach den Bestandtheilen der Erze, und nach ihrem Kupfergehalte zu richten. Zu Droviga in dem Lemeswarer Bannat, allwo eine Menge von allerley Kupferarten vorkommen, werden dreyerley Flüsse zubereitet, nämlich: 1mo, der schwarze, aus zwey Theilen Weinstein und einem Theile Salpeter; 2do, der Salz, oder Röhlfungsfluß, aus 16 loth Weinstein, 11 loth Salpeter, und 4 loth Salz; 3tio, der scharfe Fluß, aus 16 loth Weinstein, und 12 loth Salpeter. Alle diese Flüsse werden verpußt, und an einem trocknen Orte verwahrt.

### §. CCXVII.

Die sehr eisenschüssigen und kalkartigen Erze des Lemeswarer Gebirges, werden dem Mittel nach mit zwey Theilen Salzfluß, einem Theile scharfen Fluß, und einem Theile Glas beschicket. Den mit grünen und braunen Kupferkalk eingesprengten Eyzklawer Erzen, werden zwey Theile schwarzer, und ein Theil weißer Fluß zugetheilet. Die Koschowitz werden in vier Klassen abgetheilet, und jede Klasse besonders eingeschlagen, wie z. B. die erste meistens mit dem schwarzen; die zwote, welche aus Gelf besteht, mit zwey Theilen schwarzen, und einem Theile weißen; die dritte und ärmere, mit zwey Theilen Salz, und einem Theile schwarzen;

schwarzen; die vierte aber und demste, mit einem Theile Salz, und einem Theile schwarzen Fluß vereinigt. Die Silber Erze, welche 19 bis 30 Pfund Gartkupfer abwerfen, werden nur mit dem schwarzen Fluß behandelt, doch damit das Korn in dem Ansieden keinen Abgang lide, wird von dem ungebrannten Untermischs fluß, so aus gleichen Theilen Glas und Weinstein bestehet, etwas darunter vermengt. Die 7 bis 18pfündige hingegen, erfordern zwey Theile Salz, und einen Theil gemeinen Fluß; das Grubentlein aber, welches meistens strengflüssig ist, wird mit zwey Theilen Salz, und einem Theile weissen Fluß versetzt. Endlich die Korbildsaer Erze, welche leichtflüssig sind, werden öfters mit dem gemeinen, oder schwarzen Fluß, die aber quarzig sind, mit 2 Theilen Salz, und einem Theile weissen Fluß eingeschlagen. Was die Kupferkalke anbelanget, sind die mehresten Probierer der Meynung, daß sie keiner Röstung bedürfen; allein, da auch diese Gattungen selten so rein brechen, daß sie keine Theilchen von Gelb; oder Schwarz; Kupfererz einschließen sollten, und da ich aus eigner Erfahrung gelehret habe, daß auch die Kalke nach ihrer Röstung mehr Kupfer abwerfen, so glaube ich ganz sicher, daß auch diese Kupferarten verröstet, und erst nach dieser Behandlung auf Kupfer untersucht werden müssen.

### §. CCXVIII.

Von den Behandlungen der Kupferminern auf Hüttenwerken.

Diese sind:

- A. Die Vorbereitungen.
- B. Das Rohschmelzen.
- C. Die Röstung der Rohsteine.
- D. Das Durchstechen der Röste.
- E. Das Gaarmachen.
- F. Das Schmelzen der Abzüge.

#### A Von den Vorbereitungen der Kupfererze.

Diese Minern werden theils durch den nassen, und theils durch den trocknen Weg zum Schmelzen vorgerichtet. Auf die erste Art behandelt man jene, welche mit Bleierz vermengt sind. Sie werden also erstlich von dem Bleisglanz so viel als möglich geschieden, alsdann gepocht und geschlammnet, welche Arbeit mit Etossherden

herden am besten vollendet wird. Halten aber die Erze über 100 Pfund am Schwefel, so pfleget man solche durch den trocknen Weg vorzubereiten, oder den überflüssigen Schwefel durch die Röstung davon zu treiben. Diese Arbeit wird aber auch gemeinlich mit den am Kupfer sehr armen Schiefen vorgenommen, nachdem man sie vorläufig von dem offenbar tauben, oder sehr geringhaltigen Theile, so viel möglich geschieden und ausgeklaut hat. Wenn aber diese Erze an Silber reich sind, so hat man solche nicht zu verrösten, denn durch diese Behandlung wird der Schwefel, welcher lech erzeugen, und dadurch dem Silbergehalte einen hinderniß anhaltenden Körper verschaffen muß, davon getrieben, und in Ermangelung dessen das Silber genöthiget, sich übermäßig in die Schlacken zu verziehen. Hat man nun diese Erze zu verrösten, so werden erstlich auf einen freyen und runden Plage Räder, dann Schreiterholz, und auf diesen Bette das Erz dergestalt gelegt, daß die größeren Stücke in der Mitte, die kleinern aber oben und nebenhin zu stehen kommen. Dieser Kof, welcher mit einen Kohlenmeiler viele Nehmlichkeit hat, wird durch einen Brand in der Mitte angesteckt. Man kann zwar auch in gemauerten Röststätten diese Arbeit verrichten, allein auf freyen Plage läßt sich auf einmal vielmehr, als zwischen dem Gemäuer verrösten. Man hat aber dabey den unnöthigen Holzverbrauch zu vermeiden, indem sich die Erze wegen dem häufigen mit sich führenden Schwefel von selbst, oder mit ihren eigenen brennbaren Wesen verrösten. Bey den Kupferschiefen giebt man dem ganzen Kofe eine pyramidalische viereckigte Gestalt, und dieser Haufe wird an allen vier Eiten zugleich angezündet. Dieser Brand dauert oft 3 bis 4 Wochen, die Schiefer gerathen in der Mitte in eine Art von Zusammensinterung, welche hernach getrennt, zerschlagen, und zum Verschmelzen vorgelassen werden.

## §. CCXIX.

## B. Das Rohschmelzen.

Durch diese Arbeit wird 1mo, das taube Wesen aufgelöst und mit andern metallischen Unarten in Schlacken verwandelt; 2do, der größte Theil von Eisen und Kupfer mit dem unzerstörten Schwefel, Arsenik und Spießglas vereinigt, und dadurch dasjenige Gemenge erzeugt, welches Koblech, oder Koblstein genennt wird; 3tio, der Kupfergehalt der Erze in die Enge gebracht, und hierdurch von dem tauben Gestein geschieden; 4to, dem Silber und Golde ein anhaltendes Wesen

verschaffet. Was aber die allgemeinsten bey dieser Arbeit zu beobachtenden Regeln anbelanget, so sind diese folgende:

1.) Die Kohartheit muß heftig und süßig gehen: denn ein gelindes Verfahren verbrennt mehr Kupfer, verzehrt den zur Verschlackung erforderlichen Schwefel, hemmet die Auflösung, und macht reichere Schlacken.

2.) Die Gelbkupfererze, welche sehr wenig, oder kein Silber halten, werden allein, nicht aber mit den silberhaltigen, oder mit den Schwarzkupfererzen verschmelzet.

3.) Die Erze nach ihrer Beschaffenheit mit verschiedenen Zuschlägen, namentlich mit andern Erzen, mit Schwefelkiesen, mit Hüttenprodukten und mit anständigen Bergarten und Schlacken zu beschicken.

4.) Das Gestebe weder allzuleicht, noch allzuschwer zu bereiten: denn das erste ist nicht anhaltend, das zweyte aber verursacht, das die Leche leicht aufliegen.

5.) Den Ofen so lang als möglich in gutem Gange zu erhalten.

6.) Alle Mittel anzuwenden, damit die Schlacken nicht zu häufig, aber auch nicht zu sehr ausfallen: folglich die Saugführung und Beschickung gehörigermaßen einzurichten.

### §. CCXX.

Wie bey allen Arbeiten, durch welche nur geringhaltiges Zeug ausgebracht wird, also auch bey dieser, hat man sein Augenmerk hauptsächlich dahin zu richten, daß man den allzugroßen Aufwand an Schichten und Kohlen vermeide, folglich dergleichen Erze durch einen hohen Ofen setze, wie man mit dem Mansfeldischen und Sangerhäußischen Kupferschiefen zu thun pfleget, welche Ofen ein Vierteljahr ununterbrochen fortgehen.

Sehr eisenschüssige Erze erzeugen in dem Ofen die Eisenklöße, Ofenblende, und in dem Stichtiegel die sogenannten Cobolde, welche in kurzer Zeit den Ofen verstopfen, oder andere nachtheilige Schwierigkeiten verursachen. In diesem Falle hat man Schwefelkiese, oder ungeröstete Kohle bey der Vormasse einzutheilen, welches Zeug das Eisen auflöst, und zugleich mehr Lech erzeugt, wodurch der Kupfergehalt bey der Eintheilung reicherer Erze mit Nutzen erweitert wird.

Erze,

Erze, die sehr arsenikalisch sind, erfordern im Gegentheil eisenschüssige Zuschläge, und müssen wie die heißgrütigen und arsenikalischen Kupfererze von der Paulsbekehrungsgrube in dem Zementwarenbannat mit solchen vorgeschlagen werden.

In einigen Hütten läßt man die Rohschlacken abfließen, in andern hingegen werden solche von dem Ziegel abgenommen. Beym Abheben fallen dieselben zwar ärmer aus, doch hat man sich in Acht zu nehmen, daß die Leche nicht allzusehr entblößt, und dadurch einem größeren Verbrande ausgesetzt werden.

### §. CCXXI.

Noch ist bey dieser Roharbeit folgendes anzumerken:

1.) Da es bekannt ist, daß eine hohe Forme weniger Metall liefert, so kann sich leicht ergeben, daß arme Erze durch diese Vorrichtung nur Schlacken und keine Ausbeute geben. Da aber ein Mehreres viele Kosten bezahlet, und das große Gaarmachen vermögend ist, dem Kupfer alle Wildigkeiten zu benehmen, so hat man alles zu veranstalten, damit ein Mehreres erhalten und ausgebracht werde.

2.) Hauptsächlich aber hat man bey der Verschmelzung der silberreichen und zugleich bleyhaltigen Fälscherze eine allzuhohe Forme zu vermeiden, damit die Bleye, welche das Silber annehmen müssen, nicht übermäßig dadurch verbrannt werden, und allzuhohe Schlacken erzeugen.

3.) Den ins Rohe zu schmelzenden Erzen wird zuweilen auch der geringe haltige Zementschlamm zugetheilet; durch den zugefesten Kalkstein aber sucht man mit dem überschüssigen Schwefel eine Kalkleber, oder ein kräftiges Auflösungs mittel aller Erdarten in dem Ofen zu erhalten. Wenn man Quarz zutheilet, wird dadurch eine stärkere Hitze erweckt und die Auflösung damit befördert. Doch welche Bergarten, und wie viel davon zugeschlagen werden müsse, hat ein vernünftiger Schmelzer aus der Beschaffenheit der Erze durch die Erfahrung zu entnehmen.

4.) Hat man, nachdem die Erze strenger, oder leichtflüssiger sind, denselben bald mehr und bald weniger Schlacken zuzutheilen, welches der vierte oder fünfte Etich öfters erweist; denn wenn, auch bey dem gut ausgewärmten Ofen, sehr zähe und mit Lechtropfen vermengte Schlacken entstehen, hat man von flüssigen Schlacken mehr vorzuschlagen, sodann die mit Lech vermischten Schlacken zu pochen, zu waschen, und bey andern Verschmelzungen einzutheilen.

5.) Die

5.) Die silberhaltigen Schwarzkupfer werden nach ihrem Silbergehalte in verschiedene, jedoch gemeinlich in drey Klassen abgetheilet, alsdann jede Klasse besonders, und mit einer anständigen Beschickung durchgestochen.

6.) Bey der Verschmelzung der silberhaltigen Kupfererze ins Rohe, fällt zuweilen, sammt dem Steine, eine speißige Materie, welche auf einigen Werken Kobold genennet wird. Ich habe diese Speiß untersucht, und gefunden, daß dieselbe ein Gemeng von durchschwefelten Eisen, Arsenik und Spießglas sey, welches an Kupfer 30 bis 40 Pfund gehalten, viel Silber angezogen, und wenn man es nach der Röstung mit dem Steine abermals austheilen wollte, nicht allein unreine und spröde Kupfer, sondern auch einen größern Abgang am Silber verursachen würde. Das beste Auflösungsmittel dieser wilden Materie ist der Schwefel, und daher hat man dergleichen Erze mit armen und ungerösteten Kupfeln, mit Schwefelkiesen, und andern an Schwefel reichern Erzen zu beschicken.

Uebrigens hat ein jedes Werk seine eigenen, bey der Roharbeit zu beobachtenden Regeln, die ich, der Kürze wegen, mit Estillschweigen übergehe, und worüber Schlütter, Swedenborg, von Cancrinus und andere nachgelesen werden können.

## §. CCXXII.

### C. Die Röstung der Rohsteine.

Die Kupferrohleche sind ein Gemenge von Kupfer, Eisen und Schwefel, und zuweilen auch von Blei, Silber und Gold. Einige Hüttenbeamte sind zwar noch der Meynung, daß diese Rohleche, und insonderheit jene, welche von dem Schwarzkupfererze entstehen, ein antimonialisches Wesen mit sich führen; allein, da ich die silberhaltigen in Nieder-Ungarn erzeugten Rohleche mit ägenden Eublimat behandelte, habe ich nicht die mindeste Spur von Spießglasbutter erhalten, welches sonnenklar beweiset, daß die antimonialische Materie der Schwarzkupfererze in dem Hofofen gänzlich verzehret wird. In diesem Rohsteine steckt auch ein anderes unartiges Wesen, welches weder Kupfer, noch Eisen ist, folglich eine genaue und weitere Untersuchung verdienet: Es ist in der Königsäure unauflöslich, hat eine schwarzbraune Farbe, gibt im Feuer keinen arsenikalischen Geruch von sich, und erzeugt im trocknen Wege ein blendigtes strengflüssiges Wesen.

CCXXIII.



## §. CCXXIII.

Man röstet die Kupferrobleche entweder wie die Erze auf einem freyen Plage, oder in eigenen Röststätten. Diese Arbeit wird öfters wiederholt, und allemal mit Holz und Kohlen verstärkt, denn die Leche nach jeder Röstung verkleinert, und die weniger gerösteten in die Mitte, die andern aber weiter davon gelegt. Es werden auf einem Röstbette 246, ja auch mehr Zentner Lech gesetzt, von einem in das andere übersetzt, und so lange verröstet, als dasselbe porös, und mit einer eisgraunen Rinde (unter welcher das Kupfer hervorleuchtet) überzogen erscheinen. Wie lang aber, und wie oft diese Steine verröstet werden müssen, hat die Erfahrung, und das Verhältniß derselben nach der Röstung beym Durchstechen zu bestimmen, denn aus dem Kupferlech, welches nicht genugsam verröstet worden ist, erhält man bey dessen Verschmelzung vieles Oberlech. Dahero ist der Gebrauch einiger Hütten, in welchen nach dem fünften oder sechsten Röstfeuer einige Zentner davon durchstochen werden, um zu erfahren, ob selbige Schwarzkupfer, und nicht allzuviel Oberlech ertheilen, lobenswürdig. Kohleche, die am Kupfer sehr reich sind, folglich 40 bis 60 Pfund Schwarzkupfer halten, werden mit 12 bis 14 Feueren verröstet, das Feuer beym zehnten oder elften Roß nach und nach verstärkt, denn in den zweyen letzten Röstten wieder vermindert. Sind aber die Leche im Gegentheil ärmer am Kupfer, so werden solche nur acht oder neunmal geröstet, und das Feuer in dem fünften oder sechsten Röstten geschwächt.

## §. CCXXIV.

## D. Das Durchstechen der Roste.

Nachdem man die Kupferrobleche genugsam verröstet hat, werden solche durch einen Ofen gesetzt, welcher von dem zum Durchstechen der Erze gebrauchten Ofen nur in dem verschieden ist, daß bey diesem Verfahren ein schweres und durchaus fest angefügtes Gestülbe, nächst dem gemeiniglich zwey Klugen und zwey Ziegel erfordert werden, welche acht bis zehn Zoll von einander entfernt sind. Es werden auch zum besseren Fluße die unhaltigen Abzugschlacken vorgemessen. Von jedem Etich kommen zwey auch drey Scheiden Oberlech, welcher auch Spürstein genannt wird. Man schiebt wechselseitig bald in den einen und bald in den andern Ziegel ab, und nach vollbrachter Arbeit wird der Ofen mit Röstschlacken ausgeklutert,

ausgeramet, die erzeugten Schwarzkupfer und Oberleche ausgewogen und zur weiteren Behandlung aufbehalten.

Wenn die Kohleche für sich allein sprödes und schlechtes Kupfer abwerfen, oder von solchen Erzen gefallen sind, welche am Kupfer reich, am Schwefel aber sehr arm sind, werden solche beyem Reichschmelzen mit Nutzen eingetheilet, welches Verfahren die Dupplirung der Kohleche genennt wird.

Von kalkförmigen, oder sehr wenig durchschwefelten Kupferarten, fallen nicht selten beyem ersten Schmelzen Schwarzkupfer aus. Allein man thut besser, wenn man dergleichen Zeug, wie auch den Zementschlamm, das Kupfergrün und die Kupferasche beyem Durchstechen, oder bey der Anreicherung der von Gelferzen gefallen Kohleche eintheilet. Da aber dieses kupferreiches und wenig Schwefel enthaltendes Zeug die Koharbeit strenger macht, allzureiche Kohleche und Schlacken erzeugt, folglich einen größern Kupferverbrauch nach sich ziehet, so hat man das bey der Zugutmachung der von dem Durchstechen der Röstten erzeugten Oberleche nicht einzutheilen, denn ein allzureicher Kupferkönig läßt beyem Eigern das Eilber nicht leicht von sich.

### §. CCXXV.

Wenn die Kohleche nicht sattfam verröstet sind, erhält man beyem Durchstechen viel Oberlech, welches zwar bey der Verröstung der Kohleche zu dem vierten oder fünften Feuer geschlagen, sodann abermals verschmelzet werden kann. Allein da ein solches Verfahren nicht nur eine allzuweitläufige und kostbare Arbeit, sondern auch beyem Gaarmachen, wegen den vielen Unarten der mit verschmelzten Kohleche mehr Unkosten verursacht, und dennoch sprödes Kupfer erzeugt, so liegt einem Schmelzverständigen ob, die Koharbeit und die Röstung auf eine Art zu veranlassen, durch welche die Röstte nicht zu viel lech abwerfen, und die Schwarzkupfer beyem Gaarmachen die erforderliche Reinigkeit erhalten.

Aus einem Probierzentner von dem niederungarischen, und von allem Feuer zusammengenommenen Gelfoberlech, habe ich nach ihrer Röstung 30 Pfund, aus dem Schwarzoberlech aber 47 Pfund Sarkupfer erhalten, und sowohl aus dem einen, als auch aus dem andern, nachdem beyde in der Königsäure aufgelöst worden sind, durch zugesetztes laugensalz eine grüne Erde erhalten, welche am Kupfer 18 bis 38 Pfund gegeben hat. Ich habe anbey auch aus beyden keine Epieß:

Spießglasbutter mit ägenden Sublimat erhalten, und hiernach behauptet, daß diese Schwarzkupfer; Oberlethe kein Spießglas halten, wie einige glauben.

## §. CCXXVI.

## E. Das Spleifen, oder Gaarmachen.

Durch diese Behandlung werden dem Schwarzkupfer alle Unarten entzogen, und reines Kupfer daraus erzeugt. Was ist aber dasjenige, was das Kupfer spröde und unartig macht? Um dieses zu entdecken, habe ich folgende Versuche angestellt:

- 1.) Alle Schwarzkupfer, die ich untersucht habe, gaben mit ägenden Sublimat keine Spießglasbutter, und bey ihrer Verdröfung keinen arsenikalischen Geruch von sich.
- 2.) Was bey ihrer Behandlung mit Sublimat zurückgeblieben ist, war eine sehr eisenstückige Materie, welche nach der Röftung das beste Kupfer gab.
- 3.) Ich versetzte diesen Rückstand mit 25 Pfund Eisen, und erhielt davon das beste Kupfer, mit zugesetzten Schwefel im Gegentheil einen spröden und speißigten Korn.
- 4.) Alle Kupferkalle gaben im ersten Feuer ein reines Kupfer, obgleich dieselben mehr Eisen mit sich führen, als die Kupfererze.
- 5.) Das reinste mit Zinnober und andern schwefelhaltigen Mineralien versetzte Kupfer, verlor im Feuer seine Dehnbarkeit.
- 6.) Gaarkupfer mit Eisen und Schwefel eingesetzt, gab ein sprödes Kupfer.
- 7.) Das unreine Schwarzkupfer gab mit Kohlenstaub, mit Wachs, und andern ölichten Materien versetzt, im Feuer einen Schwefelgeruch von sich.
- 8.) Das Gelbkupfererz, welches für sich selbst, durch eine anständige Beschiebung, 18 Pfund Kupfer gegeben hat, gab, da ich es mit 12 Pfund Eisen abermal behandelte, 20 Pfund Gaarkupfer.
- 9.) Das natürliche mit Vitriolsäure beschickte Erz gab nur Schwarzkupfer, mit Eisenvitriol aber theils Schwarzkupfer, und theils Gaarkupfer.

- 10.) Der Malachit mit zugefesten Eisen gab feines Kupfer, mit Eisenvitriol hingegen theils Schwarzkupfer, und theils Gaarkupfer.
- 11.) Der eisenschüßige Zementschlamm, welcher mit den Kisten durchgesetzt wird, macht die Kupfer nicht spröder.
- 12.) In den Abhandlungen der schwedischen Akademie vom Jahre 1760, wird eine Art bekannt gemacht, das spröde Kupfer durch zugesetztes Eisen gaar zu machen.

Aus diesem ist nun ganz klar, daß

- 1.) Das Kupfer niemals von Zink, wie auch nicht von Zinn und Kobold spröde gemacht wird, denn an jenen Orten, wo spröde Kupfer erzeugt werden, findet man von diesen Metallen nicht die mindeste Spur.
- 2.) Das die Sprödigkeit der Kupfer von dem Spießglase nicht herührt, sondern
- 3.) Daß diese höchst nachtheilige Beschaffenheit von der phlogistisirten Vitriolsäure, nicht aber von dem Eisen abhänget.

Der Eisenschuß (sagt Schlüter) schadet dem Kupfer nicht, und läßt sich bey'm Gaarmachen gar leicht verblasen; daß solches dem Kupfer nicht schädlich ist, kann man allhier in der Nähe bey dem Lauenbergischen Kupfer zur Genüge beweisen, als bey welchen viel Eisen im Schmelzen verspüret wird, und doch zum Messingmachen die besten Kupfer sind. Cap. 117. §. 3. p. 515.

### §. CCXXVII.

Die Schwarzkupfer werden sowohl auf großen, als auch auf kleinen Gaards herden gestiffen. In der neunten Tafel wird ein solcher Ofen vorgestellt, und zwar

- A. Der erste Grundriß mit den Anzichten.
- B. Der zweyte Grundriß, in welchen
  - 1.) Das Mauerwerk,
  - 2.) Der Herd,
  - 3.) Das Gassenloch.

4.) Zwoy

- 4.) Zwey Stiche.
- 5.) Der Kof von dem Windofen.
- 6.) Eine Treppe.

C. Der Durchfchnitt.

- 1.) Die Mauer in der Erde.
- 2.) Die Anzüchten.
- 3.) Das Mauerwerk über den Anzüchten.
- 4.) Die Anzüchten unter dem Herde.
- 5.) Die Leimfohle.
- 6.) Das mit Sand vermengte Gefülbe.
- 7.) Die Gebädfseite.
- 8.) Der Etich.
- 9.) Der Tiegel.
- 10.) Die Treppe.
- 11.) Die Defnung, wodurch die Probe genommen wird.
- 12.) Die Haube.
- 13.) Eine Defnung, die man nach Nothdurf eröfnet und zumachet.
- 14.) Der Kof des Windofens.
- 15.) Der Windofen.
- 16.) Der Afchenfall.

D. Das Profil.

- 1.) Das Mauerwerk.
- 2.) Die Anzüchten.
- 3.) Der Afchenfall.
- 4.) Das Hrißloch.
- 5.) Die Defnung, durch welche das Schwarzkupfer und das Blei eingetragen, denn die Abzüge ausgewogen werden.
- 6.) Zwey Stiche.
- 7.) Der Etich.
- 8.) Die Treppe.
- 9.) Die Haube.
- 10.) Eine Defnung, die man nach Nothdurf eröfnen und zumachen kann.

Dieser Ofen wird mit einem Gemenge von zwölf Pahren schweren Gestübe, und vier Pahren Sand; der Ziegel aber, in welchen das geschliffene Kupfer abgestochen wird, mit leichten Gestübe geschlagen. Einige pflegen die letten vorher zu brennen. Man kann sich auch hierzu eines Treibofens bedienen, dessen Herd mit Gestübe, welches aus zwey Theilen letten, einem Theile lösch, und  $\frac{1}{2}$  Sand, oder auch gebrannten, und klein gestossenen Kieselsteinen besteht, ausgeschlagen wird. Der Vortiegel, welcher 30 bis 40 Zentner Gaarkupfer fassen kann, wird eben so, doch ohne Sand, vorbereitet.

### §. CCXXVIII.

Nach dieser Vorrichtung wird erstlich vor das Gebläse die sogenannte Tasche, oder ein drey Zoll hohes Stück letten gelegt, der Ofen mit einem Feuer ausgewärmet, der Herd mit Stroh bedeckt, und auf diesem Bette von Galkupfer 25 Zentner, mit eben so viel von gedörrten Kienstücken fest aneinander gesetzt. Dars auf verschließet man sowohl das Schürloch, als auch die Schlackentrift mit zwey Ziegeln, so, daß nur eine kleine Oefnung übrig bleibt; man hängt alsdenn das Gebläse ein, und der Windofen wird mit trockenen Holze angefeuert. Hat man nun die Kupfer in Fluß gebracht, so wird die Tasche abgestoßen, die Kupfer mit gleicher Hitze getrieben, und die Schlacken mit solcher Vorsichtigkeit abgezogen, daß die Kupfer nicht bloß da liegen, und der Verkaltung allzufehr ausgesetzt werden.

Die Tasche verhindert, daß die kalte Luft der Bälge die Kupfer bey ihrer Verschmelzung nicht allzufehr verkühle, das aber wird deswegen ausgezogen, damit der Herd durch die Schwere der Kupfer keine Eindrücke und schädliche Vertiefungen erhalte. Nachdem übrigens die Kupfer beschaffen sind, hat man auch dem Gebläse eine anständige Richtung zu geben, und zwar wenn dieselben matt sind, eine höhere, eine niedrigere hingegen, wenn die Kupfer hitziger erscheinen.

### §. CCXXIX.

Da aber das Kupfer auf großen Gaarherden durch das Feuer allein nicht geläutert, oder von allen beygelegten Unarten befreyet werden kann, so hat man zu dem Ende entweder bleyhaltige Kienstücke, oder wirkliches Bley zuzutheilen. Zu einem Zentner verschmelzten Kupfer, nachdem man die Unarten davon abgezogen hat,

hat, werden gemeinlich  $6\frac{1}{2}$  Pfund reines Blei zugeſetzt, und von der ganzen Vormasse zu 46 Zentner Kupfer, 14 bis 20 Pfund auf einmal nach jedem Schlagszenabzug aufzutragen.

Während dem Treiben wird zuweilen die Probe vor das Gebläse geholet, und zwar eigentlich da, wenn auf den Werken eine Materie in Gestalt weißer Blasen erscheint. Ist nun die geholte Probe leberfärbig, im Bruche aber hellroth und dünne, so hat das Kupfer die rechte Saare erhalten, in welchen Falle das Feuer verstärkt, das Kupfer abgestochen, die Schlacken davon abgezogen, und wenn es eine Haut bekommen hat, mit Wasser behutsam verköhlet wird. Endlich hat man nach diesen Behandlungen das Kupfer Scheibenweise abzureißen, und diese Scheiben an ihre Orte zu liefern.

Die Abkühlung des verschmolzenen Kupfers ist, wie bekannt, eine gefährliche Unternehmung; man hat daher dieses Geschäft nur zu der Zeit vorzunehmen, wenn das abgestochene Kupfer die obbenannte Haut, oder eine härtere Oberfläche erhalten hat, und zugleich auch aufmerksam zu seyn, daß das Wasser nicht senk reißt, oder in Menge auf einmal hinzukomme.

### §. CCXXX.

Von 25 Zentnern Schwarzkupfer, und eben so viel Kiensböcken, fallen gemeinlich 39 bis 40 Zentner Saarkupfer, und mit diesem zweyerley Abzuge Schlacken ab, von welchen die ersten bleyhaltig, und mit einem Geräusche geschwinds der von der Schlackentrift ablaufen, die andern hingegen schwerer und reicher an Kupfer sind. Von guten Abzügen erhält man aus einen Spleißen 6 Pahren; von schlechtern aber nur  $2\frac{1}{2}$  Pahren. Es werden also die ersten von den zweyten abgeſondert, und wenn man von jeder Gattung 100 Pahren gesammelt hat, durch einen gemeinen Ofen besonders geſezet. Diese Schlacken halten kein Spießglas, wohl aber Blei, Eisen, Kupfer und Schwefel. Der Bleigehalt der ersten von gemeinen Spleißen fallenden Kupfer, belauft sich in einem Zentner auf 59, von dem sogenannten Preiserkupfer hingegen, nur auf  $23\frac{1}{2}$  Pfund.

Wenn der Herd durch öfteres Spleißen unbrauchbar geworden ist, wird erstlich die Glötte davon abgenommen, und zu den guten Abzügen geſtürzt, darauf das Geſtübe abgeräumet, mit den Ofenbrüchen durchgewaschen, überklaubet, geſiebet, und

und das geschiedene Kupfer mit den schweren Abzugschlacken zu seiner Zeit verschmelzet.

### §. CCXXXI.

Beym Gaarmachen auf kleinen Herden verfährt man folgendermaßen: 1mo, wird der Herd mit harten Gestübe auf lösch und halb gebrennten Leimen und etwas Sand, fest und glatt geschlagen; 2do, nachdem dieser Herd getrocknet und ausgewärmet worden, wird er mit Iribasche bestreuet; 3tio, wenn man die Schlacken ablaufen läßt, wird ein eisernes Blech vorgefetzt; denn 4to, die Kupfer anfangs gelinde, hernach stärker getrieben, auch mehrere nachgetragen, damit der Herd immer voll sey, und die Schlacken besser ablaufen können. Nach diesen 5to, wenn die Kupfer wenig rauchen, hat man die Probe öfters zu holen, damit dieselben nicht übertrieben werden; auch 6to, die guten Kupfer nicht so oft abzug ziehen; haben nun 7mo, die Kupfer die rechte Gaare erhalten, so entstehen dünne Scheiben, welche am Rande dicker, im Bruche aber schön roth sind.

Spröde Kupfer lassen sich auf kleinen, gute aber auf großen Herden am besten gaar machen; sehr spröde Kupfer erfordern eine Form, welche fast bis in die Hälfte des Herdes blasen kann. Auch das Gestübe wird nach der eigenthümlichen Beschaffenheit des Kupfers, und nachdem es sich reißen läßt, bald schwerer, und bald leichter vorbereitet.

Wenn die Kupfer sehr unartig sind, hängt sich an das Probeisen eine wilde und spröde Materie, die endlich schwarz wird, und das Kupfer erhält eine rauhe und ungleiche Oberfläche.

Auf diesen Gaarherden wird das Kupfer mit Kohlen, und ohne Blei geschmolzen, indem der Bleykalk dadurch wieder hergestellt, denn abermals verkalket, und auf diese Art einem sehr großen Verbrande ausgesetzt, und dabey auch von dem Kupfer sehr schwer geschieden wird.

Zum Gaarmachen auf einem kleinen Herde, oder zum Rosetiren, nimmt man nur jene Kupfer, welche vom Zentner 90 bis 92 Pfund Gaarkupfer abwerfen. In der Mitte eines solchen Herdes pflaget man einen Ziegel auszuschnitten, welcher 1 Schuh breit und 6 Zoll tief ist, die Forme aber muß mit einem Falle von 5 Grad gestellet werden. So behandelt man am besten die von Gelbkupfer, Oberlech erzeugten



erzeugten Schwarzkupfer, nachdem man solche nach 2 bis 4maligen Abdecken mit Kohlen beschicket, und so lang im Fluß erhält, als selbige eine ins Weißgraue spielende Farbe bekommen, und die Probe ein vollständig repetirtes Kupfer vorweist.

## §. CCXXXII.

### F. Das Schmelzen der Abzüge.

Endlich werden so wohl die schweren, als auch die leichten Abzüge verschmelzt, und zwar die ersten über dem harten Gestübe, mit einer kurzen Nase, und mit Roßschlacken, entweder in dem Zustande in dem sie ausfallen, oder nach dem man ihre Unarten, welche denselben von dem Gestübe mitgetheilet worden sind, durch Waschen davon geschieden hat. Der Ofen, den ich gesehen habe, und der zu dieser Arbeit angewendet worden, war ein Schuh und drey Zoll unter der Forme zugestoßen, die Spur aus dem Cumpf war drey Zoll breit, und bis in dem Vortiegel tief ausgeschnitten, alsdann mit drey Feuern ausgewärmet. Ein Wochenwerk von 100 Pahren gab gemeiniglich 100 Zentner Roßkönigskupfer.

Einige pflegen auch Bley Schlacken zuzuschlagen, und behaupten, daß die Kupfer durch diesen Zusatz reiner ausfallen.

Zur Verschmelzung der bleyhaltigen Abzugsschlacken wird der Ofen einen Schuh tief mit einem kleinen Cumpfe, und mit einem Etichtiegel zugestoßen. Diese Vormasse bestehet aus 12  $\frac{1}{2}$  Theilen Abzugsschlacken, eben so viel Krassschlacken, und 3 bis 4 Theilen Eisenschlacken, die von dem Eisenhammer zugeführt werden. Diese Behandlung liefert zwey Metalle, nämlich obenher sprödes Kupfer, unten aber Bley, welches in die Gießpuckel ausgegossen, und der Erigerhütte zum weitem Gebrauch überlassen wird, allwo aus einem Wochenwerke 13 bis 15 Zentner reines Bley, und gegen 40 Zentner Kupfer ausfallen.

## §. CCXXXIII.

Das so wohl von den leichten, als auch von den schweren Abzug- und Krassschlacken gefallene Kupfer, wird mit reinem Bley ausgepliffen, und das erzeugte Kupfer auf dem Kupferhammer versendet. Die Abzugsschlacken von diesem Gaarz machen werden auf die obbemelte Art mit Roß- und Eisenschlacken und Waschs werk verschmelzt, sodann das erzeugte Kupfer ebenfalls gepliffen.

Das Kupfer, welches durch die erste Spleißart entsteht, wird in einigen Werken Rothkupfer, dasjenige aber, so von dem zweyten Spleißen abfällt, Preißers Kupfer genannt; bey'm Spleißen des spröden Preißerkupfers werden solche in drey Gruben abgelothen, alsdann auf dem Kupferhammer versendet.

Von dem Spleißen dieses spröden Kupfers fallen allemal zweyerley Abzugsschlacken, welche durch den erwähnten Ofen geseigt werden, und sprödes Kupfer dadurch erzeugen. Die Bleye, welche diese Arbeit ertheilet, sind gleichfalls sehr unrein, und leisten bey der Seigerung keine guten Dienste.

#### §. CCXXXIV.

##### G. Von den Kupferhämmern.

Es werden jene Gebäude genannt, alwo das gespließene und unreine Kupfer neuerdings verschmelt, dadurch kleiner gemacht, und zu allerley Gefäßen unter dem Hammer ausgeschmiedet wird. Zum Einschmelzen dienet ein Herd, in welchem ein eigener mit Leimen und Sand gemachter Ziegel so breit und so tief vorbereitet wird, daß man 1, 2, 2  $\frac{1}{2}$  Zentner Kupfer eintragen kann. Man brauchet hierzu eine ganz flache Forme, und das eingelegte Kupfer wird mit aufgesetzten Kohlen mittelst des Gebläses verschmelt; wenn man glaubt, das die Kupfer die rechte Gaare erhalten haben, stellet man das Gebläse ein, und schöpft dieselben in eiserne, erwidmte und mit Kalk ausgeschlämmte Gießpuckel, aus welchen sie alsdann ausgeschlagen, und unter dem Hammer gebracht werden, welcher am sichersten erweist, ob die Kupfer die erforderliche Geschmeidigkeit besitzen; denn wenn dieselben am Hande unter dem Hammer nicht zerspalten, und sich in dünne Bleche ausschmieden lassen, so sind sie rein genug, widrigenfalls werden sie nicht angenommen, und in der Hütte zurückgestellt.

#### §. CCXXXV.

Man hat diese Kupfer nicht zu übertreiben, aber auch dem Meister einen mäßigen und nicht allzugeringen Abgang zu gestatten, damit sie nicht noch unrein und spröde ausfallen mögen. Es wird auch zuweilen, wenn die Kupfer sehr unartig sind, etwas Bley, ja altes Kupfer vorge schlagen, oder mit feinen eingetheilt. Bey'm Ausschmieden erhält man die Kupferasche, welche meistens aus gebiegenem Kupfer besteht, und bey'm Durchstechen der Rößen von Gelferz eingetheilt wird.

#### §. CCXXXVI.

## §. CCXXXVI.

## S e c h s t e s   K a p i t e l .

## Von dem Eisen.

**D**a kein Metall ist, welches der menschlichen Gesellschaft mehr Nutzen verschaffet, als dieses, so ist kein Wunder, daß aller Orten so viel Eisenwerke angelegt worden sind, und auch in jetzigen Zeiten so vieles Eisen erzeugt wird. Allein nicht eine jede Eisenbehandlung wird mit gleichen Nutzen betrieben, und auch nicht an allen Orten aus dem nämlichen Zeuge gleich gutes Eisen erzeugt. Ein kostbarer Bergbau, allzu weitläufige Vorbereitungen, verdirbte Gewohnheiten, eingewurzelte Vorurtheile, und der Geist der Partheylichkeit, welcher alle gute Vorschläge vereitelt, sind die Quellen des gänzlichen Verfalls von dergleichen Werken; da ohnehin das Eisen unter allen Metallen in dem geringsten Werthe steht. Wenn man also ein solches Werk mit Nutzen anlegen und betreiben will, hat man 1mo, sich um eine Waldung umzusehen, welche genugsame, anständige, und wohlfeile Kohlen zu allen Zeiten darreichen kann; 2do, einen hinlänglichen Vorrath von reichen, ohnweit der Schmelzhütte brechenden, und gutes Eisen abwerfenden Eisensteinen sich zu verschaffen; 3tio, zu veranstalten, daß die Ausbeute so viel möglich befördert, unnöthige Unkosten vermieden, auch vieles und reines Eisen in kurzer Zeit erzeugt werden möge.

## §. CCXXXVII.

Hauptsächlich aber hat man zu trachten, daß der Eisenstein leichtflüssig sey, nicht viele Zusätze beym Schmelzen erfordere, dann vieles, aber weder kalt; noch feißgrätiges Eisen abwerfe. Man hat dapero erstlich zu untersuchen, wie reich der Stein am Eisen sey; welche Erdarten, oder andere Metalle dasselbe begleiten; und wie er sich allein, denn auch mit verschiedenen Zusätzen, im Feuer am besten verschmelzen und auflösen lasse. Den Eisengehalt entdeckt zwar die Probierkunst, obschon dasjenige, was in kleinen Proben vorkommt, sich im Großen nicht allezeit so umständlich ausführen läßt; da die kleinen Versuche aber doch allezeit dienlich und nützlich sind, so will ich erstlich von der Art sprechen, wie die Eisensteine im kleinen Feuer behandelt werden müssen.

## Wie man auf Eisen probieren soll :

Nach diese Proben lassen sich sowohl durch den nassen, als durch den trocknen Weg veranstalten. Zu der ersten Verfahrensart hat Bergmann die Kochsalzsäure vorgeschlagen, als wenn diese allein hierzu angewendet, und in dergleichen Proben allen übrigen vorgezogen zu werden verdiente; allein ich habe das Gegentheil erfahren, wie aus folgender Tabelle zu ersehen:

## Eisensteine.

100 lb.	In der Königsäure.	Im Schwefelwasser.	In der Kochsalzsäure.	In der Vitriolsäure.
1. Glasfopf, roh am Eisen 44 lb.		40 lb.	49 lb.	40½ lb.
geröstet s s 39½ s		38½ s	29½ s	29 s
2. Faſerichter				
Blutſtein, roh s s 46 s		15 s	41½ s	25½ s
geröstet s s 36 s		28 s	18½ s	43 s
3. Bohnerz, roh s s 29½ s		23 s	27 s	29½ s
4. Pfingz, roh s s 22 s		24½ s	19 s	22 s
geröstet s s 27 s		21½ s	25½ s	20½ s
5. Gemeiner				
Eiſenſtein, roh s s 16 s		20½ s	16½ s	9 s
geröstet s s 30 s		36½ s	36½ s	9½ s
6. Eiſenocker, roh s s 8½ s		11 s	12 s	7½ s
geröstet s s 11½ s		18 s	10 s	14½ s

Diesen Eiſengehalt habe ich theils aus den Präcipitaten, theils aber aus dem unaufgelöſten rückſtändigen Weſen erhalten, und dadurch erfahren: 1mo, daß auch die Kochſalzsäure unvermögend ſey, das Eiſen völlig aufzulöſen; 2do, daß dieſe Säure allen andern Säuren in dem Falle nicht vorgezogen zu werden verdiente; 3tio, daß der naſſe Weg mehr zur Unterſuchung der fremden Subſtanzen, welche die Eiſentheile begleiten, als ihren eigentlichen Metallgehalt zu beſtimmen, angewendet werden könne; 4to, daß nothwendig ſey, nach allen dieſen Auflöſungen die Niederſchläge und die übrigen unaufgelöſten Materien durch den trocknen Weg auf

auf Eisen zu probieren; 3to, daß das preussische Blau, welches durch das phlogistisirte sauren Salz mit diesen Auflösungen erzeugt wird, den wahren Eisengehalt nicht offenbart; und 6to, daß überhaupt die Eisensteine, welche vorher verröstet worden sind, ihren Eisengehalt viel leichter erlassen.

### §. CCXXXIX.

Alein auch in dem trockenen Wege beklagen sich die Probierer noch heut zu Tage, daß ihre Eisenproben öfters ungleich und unrichtig ausfallen. Die Ursache hievon liegt ohne Zweifel darinn, daß alle Eisensteine, sie mögen nun von einer, oder von der andern Erdart begleitet werden, mit der nämlichen Beschickung immer behandelt, oder aber daß die angewendeten Zusätze nicht vermögend sind, das eisenschüssige Wesen wieder aufzulösen und zu verglasen. Bey diesen Arbeiten kommt auch auf eine geschickte Anwendung und Regierung des Feuers sehr viel an: denn derjenige Grad der Hitze, welcher einen Eisenstein auflöst, kann einen andern nicht bezwingen, wodurch die gute Schiedung verhindert wird, und der Eisengehalt unrichtig ausfällt. Es ist daher kein Wunder, daß die Eisensteine, welche mit dem schwarzen Fluß behandelt werden, den wahren Gehalt sehr selten, ja öfters nur ein schwarzes Glas darreichen: denn das Eisen gehöret unter die Metalle, welche der Einwirkung aller salzigen Materien sehr ausgesetzt sind, und dadurch leicht verkalset und verglast werden können.

### §. CCXL.

Dieser Umstand hat Herrn Bellert bewogen, alle salzige und alkalische Zusätze bey diesen Proben zu vermeiden, und dieselben erstlich zu verrösten, als: dann die reichern und leichtflüssigen allein mit halb so viel geriebenen Glase, die geringhaltigen und strengflüssigen hingegen mit Glase, und mit einen Zentner verkalzten Borax zu beschicken. Sollte man aber bey der Röstung bemerken, daß der Eisenstein Schwefel oder Arsenik mit sich führet, so hat man einem so beschaffenen Eisensteine auch 12  $\frac{1}{2}$ , oder 25 Theile gebrennten Kalk, sammt 12 Theilen klar geriebenen Kohlen zuzusetzen, und in eine Tüte zu thun, welche vorher mit einem Gerüste von drey Theilen Kohlsch und einen Theil leimen ausgeschmieret worden ist. Nach diesem bedeckt man alles mit pulverisirten Glase, legt den Deckel auf die Tüte, stellt sie vor das Gebläse im Feuer, und läßt das Geschirr fünf Viertels

3

stunden

stunden darinne. Ich habe diese Probierart sehr oft wiederholt; allein vor dem Gebläse, und in der vorgeschriebenen Zeit, war ich selten so glücklich, das von Herrn Gellert versprochene Eisen zu erhalten. Ich that also diese Probe in einen Windofen, welcher ein sehr starkes Feuer erregen konnte, ließ dieselbe zwey Stunden lang darinne liegen, und so sind diese Proben viel besser gerathen. Man kann aber nicht alle Eisensteine auf diese Art behandeln, denn es erignet sich nicht selten, daß der Eisengehalt sich in viele kleine Körner zerstreuet, die man mit vieler Mühe durch Waschen und Schlämmen, oder mit den Magneten in dem Gefülde auffuchen und scheiden muß.

### §. CCXLI.

Herr Hofrath Cramer war einer von den Ersten, welche bey den Eisenproben den Flußspath gebraucht haben. Nach dessen Beispiel habe ich schon vor vierzehn Jahren einen Probierzentner von gerösteten Eisenstein mit 15, 25 und 50 Pfund Flußspath vereinigt, dieses Gemenge in eine mit Lethen und Kohlenstaub inwendig bedeckte Tüte gesetzt, und drey Stunden lang in einen eigentlich hierzu erbauten Ofen im stärksten Feuer gelassen, bis ich gewahr wurde, daß das Gemenge gehörigermassen geflossen war; so habe ich allezeit ein festes und glattes, aber noch etwas kaltbrüchiges Eisenkorn erhalten, welches ich durch die Lehmannsche und Gellertische Beschickungsart niemals erlanget habe; und so hat auch Bergmann aus dem steyerischen Pöding mehr Eisen, als durch die Schefferische und Schnackische Methode hervorgebracht.

### §. CCXLII.

Allein in dem sechsten Theile der neuesten chemischen Entdeckungen des Herrn Bergstraths Trell ist eine Abhandlung von den Eisenproben zu lesen, welche uns versichert, daß die Cramersche Probierart nicht gut auf Thon, Quarz und Kieselartige Eisensteine passe, und daß sich ein reiner dichter Eisenspath mit dem vierten Theile Flußspath nicht wohl reduciren lasse. In Betracht dieser sowohl, als auch anderer Schwierigkeiten, ist der Verfasser der Meynung, daß man die Eisensteine nach der Art ihrer Grundtheile, bald mit dieser, und bald mit jener Beschickung behandeln müsse, wenn man aus selben ihren eigentlichen Eisengehalt erhalten wolle. Ich habe in dem ersten Theile bereits die Mittel angezeigt, jede Erde aus dem

den vermischten Bergarten hervorzubringen, und anderwärts auch einige Verhältnisse der Erdarten gegen einander im Feuer vorzutragen, welche Grundsätze auch bey den Zerlegungen der Eisensteine angewendet werden können. Es ist ganz natürlich, daß, gleichwie im großen Feuer kein Eisen erfolgt, wenn das fremde Wesen nicht vorher aufgelöst, in Schlacken verwandelt, und von dem hergestellten Eisensalk vollkommen geschieden wird; so ist auch im kleinen nicht möglich, den eigentlichen Gehalt aus dem Eisensteine zu erhalten, wenn man die Beschickungen nicht nach seiner eigenthümlichen Beschaffenheit einrichtet, und das Unartige von dem Guten durch eine geschickte Auflösung abscheidet. Es werden also dem thonartigen Eisensteine der ägende Kalk und der Flußspath, dem kalkartigen die Thonerde sammt dem Flußspathe, dem vermischten aber andere Erdarten zugetheilet; da aber ohne Phlogiston kein metallischer Kalk hergestellt werden kann, so ist nothwendig, daß auch der Kohlenstaub hinzugegeben, und mit dem erdigten Zusatz einverleibet werde. Endlich da das Eisen ein sehr starkes Feuer zu seiner Verschmelzung erfordert, so versteht sich von selbst, daß diese Proben einen Ofen verlangen, welcher eine große Hitze erwecken kann, und so lang es nöthig ist, in gleichem Grade zu unterhalten vermögend sey. Dieses ist nun alles, was überhaupt ein Probierer bey den Eisenproben beobachten muß, das Uebrige hat die Ausübung und eigne Erfahrung zu belehren, wenn die Wahrheit Statt findet, daß die Chemie als die einzige und sicherste Lehrmeisterin in diesen Arbeiten, anerkannt werden muß.

### §. CCXLIII.

Wie die Eisenarten auf Hüttenwerken behandelt werden sollen.

Ich habe im ersten Theile die Eisenarten in vererzte und kalkförmige abgetheilet, ohne mich weiter zu bekümmern, wie sich die letzten mit dem Magnete verhalten, oder durch was für andere physische Kennzeichen sie sich von einander unterscheiden; es ist genug, durch diese Abtheilung zu wissen, daß die Eisenerze nicht so wie die Eisensteine vorbereitet und benuset werden müssen.

Die Vorbereitung der Eisenminen besteht hauptsächlich in ihrer Verrosthung, durch welche das vererzende Wesen, so in dem Schwefel, oder in der Vitriolsäure besteht, von der metallischen Eisenerde geschieden wird, ohne welche Schmelzung unmöglich gutes Eisen zu erhalten. Allein aller Rösthung ungeachtet; bleibt doch

doch noch immer etwas von der Schwefelsäure zurück, welche in dem Ofen mit den Phlogiston der Kohlen einen neuen Schwefel erzeugt, wodurch das Eisen rothbrüchig und spröde wird.

Die Vorbereitungen der Eisensteine bestehen im Waschen, Scheiden, Verkleinern, oder am Tag legen. Gewaschen werden nur jene, die man Wasenlauser zu nennen pfieget, und mit tauben Erden und Steinen vermengt sind. Der Eiseidung bedürfen diejenigen Eisensteine, die von dem Selbkupfererz, von dem Eisenglimmer und andern dergleichen Unarten begleitet werden. Die Verkleinerung wird mit Eiseidhämmern vorgenommen, die man an einigen Orten mit einer Welle vermittelst des Wassers in der erforderlichen Bewegung erhält. Ueber Tages hinweg wird nur der Eisenspath durch viele Jahre gestellet, damit dieser Stein lockerer und mürber, folglich zu einer leichtern Auflösung und reinern Verschlackung vorbereitet werde.

Die Röstung der Eisensteine wird von einigen als nützlich erklärt, von andern aber als eine überflüssige, ja auch zuweilen als eine schädliche Arbeit angesehen. Wenn man aber erwägt, daß durch die Röstung das feste Gestein mürber gemacht, der Metallgehalt durch die Vertilgung vieler flüchtiger Theilchen in die Enge getrieben wird, und daß die Kohlen etwas von ihrem phlogistischen Wesen der Eisenerde vorläufig mittheilen, so glaube ich gewiß, daß die Röstung bey keinem Eisensteine als eine schädliche Handlung gehalten zu werden verdiene. Daß aber der Eisenstein bey seiner Verröstung das Phlogiston wirklich anziehe, erweisen alle jene Gattungen, welche die Eigenschaft dadurch erhalten, von dem Magnet angezogen zu werden, die sie vorher nicht hatten.

### §. CCXLIV.

Eine andere Vorbereitungsart der Eisensteine ist die Beschickung, welche nach der bekannten eigenthümlichen Beschaffenheit der erdigten und anderer fremden Materien, welche eine jede Art begleiten, eingerichtet werden muß. Einem thonartigen Eisensteine wird die rohe, oder halbgebrannte Kalkerde, und im Gegentheil dem kalkartigen der Thon mit Nutzen vorgeschlagen. Wenn aber ein Werk mit verschiedenen Gattungen von Eisensteinen versehen ist, die theils thonartig, und theils kalkartig sind, auch dem Hüttenmanne bekannt ist, wie sich diese zusammen vermengte

Arten



Arten im Feuer verhalten, und was für ein Eisen aus denselben erfolgt: so ist gewis, daß durch dergleichen Beschickungen nicht allein eine gute Auflösung und Scheidung in dem Ofen erhalten, sondern auch gutes und mehreres Eisen erzeugt werden müsse. Es gibt auch Eisensteine, welche anfänglich leicht kiesen, zuletzt aber zähe und strengflüssig werden, welches bey jenen reichern und thonartigen Sattungen sich öfters ereignet, die mit der vitriolischen, von dem verwitterten Kies entstandenen Säure, oder mit dem noch unzerstörten Kies annoch vermengt sind. Man hat aus der Erfahrung gelernt, daß der Schwefel, so in dem Kiese steckt, und durch die Verbindung der Vitriolsäure mit dem Phlogiston der Kohlen in dem Ofen erzeugt wird, den Fluß erstlich befördert; da aber diese erdharzige Materie nach und nach verzehret wird, bleibt eine Masse zurück, welche nicht mehr so flüssig und dünne ist, wie sie vorher gewesen, zu welcher Erstarrung auch die große Menge des Eisens etwas beyträgt. Das beste Mittel diesem Zufalle vorzukommen, ist die Röstung und das Waschen, wodurch der Schwefel zerlegt, und die beygemischte Vitriolsäure am besten vertrieben wird.

### §. CCXLV.

Die Beschickung wird auch nach der Eigenschaft des Eisens, welches man aus dem Eisensteine erhält, verschiedentlich eingerichtet. Dasjenige Zeug, welches rothbrüchiges Eisen erzeugt, wird erstlich verröstet, und mit andern Steinen, die kaltbrüchiges Eisen abwerfen, durch den Ofen geseget. Allein wegen der Rothbrüchigkeit des Eisens bekümmert sich der Hüttenmann sehr wenig, da es sich durch die fernere Bearbeitung viel leichter, als das Kaltbrüchige, in gutes Eisen verwandelt. Sollte aber das Eisen kaltbrüchig seyn, so werden solche Steine jenen vorgeschlagen, die ein rothbrüchiges Eisen abwerfen, und mit den davon fallenden Schlacken versinnet. Es scheint mir, als wenn auch der Gips in diesem Zufalle einen anständigen Zusatz darreichen könne, und zwar wegen dem Schwefel, den die in dieser Steinart anwesende Vitriolsäure mit dem Phlogiston der Kohlen in dem Ofen erzeugt, durch welchen der Fluß befördert und der Kaltbrüchigkeit des Eisens abgeholfen wird.

### §. CCXLVI.

Nachdem man den Eisenstein vorbereitet, und mit anständigen Zusätzen versinnet hat, wird er durch einen Ofen geseget, um wirkliches Eisen daraus zu erzeugen.

Y

Da

Da aber das Eisen unter allen Metallen den geringsten Werth hat, so hat man bey seiner Manipulation alle Anstalten zu treffen, damit der Ofen so lang als möglich im guten Gange erhalten, vieles und gutes Eisen täglich erzeugt, und der übersflüssige Aufwand an Kohlen und Schichten vermieden werde. Zu dem Ende hat man die hohen Defen eingeführet, welche oben und unten schmaler, unter der Mitte aber breiter sind, jedoch in dem Verhältnisse, daß die größte Breite den vierten und fünften Theil seiner ganzen Länge nicht übersteige. Der unterste Theil ist der Herd, welcher aus großen, feuerbeständigen und sehr genau zusammenpassenden Steinen besteht. Einer aus diesen ist der Formstein, der größte aber und dauerhafteste macht den Boden aus. Der vordere Stein hat unten eine Oefnung zum Abfluß des Eisens, welche anfänglich mit Letten verschmelzt, hernach zu seiner Zeit eröffnet wird. Die eiserne, oder kupferne Forme wird gemeinlich so gelegt, daß solche mit der Horizontallinie einen Winkel von ungefehr 12 Graden ausmacht. Allein, obschon alle diese Defen in dem Hauptwesen einander gleich sind, so haben sie dennoch fast in allen Werken in Ansehung der Größe, der innern Weite und anderer Umstände, etwas Besonderes an sich, wodurch sie sich von einander unterscheiden. Da aber bey diesen Defen auf ihren innern Bau, und auf den Ort, wo der größte Diameter angebracht werden muß, sehr vieles ankommt, so habe ich mir vorgenommen, drey Gattungen von hohen Defen in der zwölften Tafel vorzustellen, und zwar erstlich jene, welche in dem dritten Bande des Schauspieltes der Künste vorkommen.

### Zwölfte Tafel.

#### A. Der Durchschnitt, in welchem

- 1.) Das Mauerwerk.
- 2.) Das Gewölbe, mittelst welches die Feuchtigkeit von dem Ofen abgeseitet, und worauf derselbe erbauet wird.
- 3.) Eine Mauer, die das Schirmdach aufhält, unter welchem die Aufsträger in einigen Hütten zu liegen pflegen.
- 4.) Der Eingang, oder der Schlund.
- 5.) Die Ebensohle der Hütte.
- 6.) Die Gebösseite.
- 7.) Der obere Theil des Ofens.

8.) Der

- 8.) Der untere Theil desselben, oder der Ziegel, welcher an einigen Orten das Werk genannt wird.
- 9.) Feuerfeste über einander liegende Steine.
- a.) Der Grundriß des Ofens über dem Bodensteine.
- 10.) Das Mauerwerk.
- 11.) Der äußerste Umfang der Mauer, des Werkes, oder des Ziegels.
- 12.) Der Tumpel.
- 13.) Der Ort, wodurch das Eisen abfließet.
- 14.) Das Gebläse.
- B. Ein gemeiner hoher Ofen, also
- 1.) Das Mauerwerk.
- 2.) Der Schornstein.
- 3.) Der Eingang.
- 4.) Die größte Weite des Ofens bey der Mitte.
- 5.) Der Tumpel.
- 6.) Das Gebläse.
- b. Dessen Grundriß über dem Bodensteine.
- 7.) Das Mauerwerk.
- 8.) Der Tumpel.
- 9.) Das Gebläse.
- C. Ein anderer hoher Ofen, in welchen
- 1.) Das Mauerwerk.
- 2.) Der Schornstein.
- 3.) Der Eingang.
- 4.) Die größte Breite des Ofens.
- 5.) Der Tumpel.
- 6.) Das Gebläse.
- c. Dessen Grundriß bey dem Tumpel.
- 7.) Das Mauerwerk.
- 8.) Der Tumpel.
- 9.) Das Gebläse.

Ich kann nicht unterlassen, noch zwei andere Sorten von hohen Öfen hier vorzutragen, welche in einigen Werken mit sehr großen Nutzen bey dem Verblasen der spath-, oder kalkartigen Eisensteine angewendet werden. Die erste Gattung wird in den deutschen Eisenwerken ein Gieß-Öfen, die zweyte aber ein Schür-Öfen genannt. Den Gieß-Öfen stellet die nämliche Tafel vor.

## Zwölfte Tafel.

## D. Der erste und unterste Grundriß.

- 1.) Die Anzuchten.
- 2.) Das Mauerwerk.

## E. Der zweyte Grundriß über dem Bodensteine,

- 1.) Das Mauerwerk.
- 2.) Die Ausfütterung des Ofens.
- 3.) Die unterste Weite des Ofens.
- 4.) Die Bruststange.
- 5.) Die Forme.
- 6.) Das Gebläse.
- 7.) Der Richtbaum der Balge.
- 8.) Das Balgrad sammt dessen Schwingen.
- 9.) Das Flammengewölbe.
- 10.) Die Kleinstöcke, in welche die Nasenstangen eingeklemmt werden.
- 11.) Die Schoppe, durch welche das verschmolzte Eisen hervorrieselt.
- 12.) Das Gießenbette.

## F. Der Grundriß bey dem Eingange.

- 1.) Das Pflaster.
- 2.) Die Ofenweite, oder der Eingang.
- 3.) Die Schürseite.
- 4.) Die Kranzstücke.

## G. Der Durchschnitt.

- 1.) Der Bodenstein.
- 2.) Der Koflsack.

3.) Der

- 3.) Der Eingang.
- 4.) Der Kranz.
- 5.) Der Windfang.
- 6.) Das Balggestell.
- 7.) Die Balgschemel.
- 8.) Die Rufenkangen.
- 9.) Die Zugketten.
- 10.) Das Dampf- oder Luftpfe.

H. Das äussere Ansehen des Ofens von der Eingangs- oder Schussseite.

- 1.) Die Schussseite.
- 2.) Der Kranz.
- 3.) Der Windfang.

Die lotrechte Linie, welche von dem Mittelpunkte dieses Ofens bei seinem Eingange bis zu dem Bodensteine in einer mit den Seitenlinien parallelen Richtung gezogen wird, fällt nicht auf den Mittelpunkt des Bodensteins, sondern auf seine Seite, und zwar in der Entfernung von einem halben Schuh weiter von der Brust, als von der Schussseite.

Die Rufen sind vier Klaftern lange, in einem Pockgerüste fest eingeklemmte lebhafte Stämme, welche vermittelst der Zugkette das Gebläse in die Höhe ziehen, nachdem solche durch die von den Schwingen oder Flaschen der Welle niedergedrückten Schemel sind angespannt worden. Der Schaft sammt dem Kranze ist bey diesem Ofen immer rund, aber gegen der Brust höher, als gegen der Schussseite. In diesem Aufsatze wird der aufgetragene Eisenstein vorläufig getrocknet, zum Theil verroßtet, und auf diese Art zu einer bessern und geschwindern Auflösung vorbereitet.

## §. CCXLVIII.

### Dreyzehente Tafel,

welche den deutschen Schür-Ofen vorstellt.

A. Dessens untersten Grundriß, alwo

- 1.) Die Angüchten, oder die Luftgräben.

B. Der Grundriß von dem Bodensteine.

- 1.) Das Mauerwerk.

- 2.) Die Ausfütterung des Ofens.
  - 3.) Die untere Weite des Ofens.
  - 4.) Die Bruststange.
  - 5.) Die Forme.
  - 6.) Das Gebläse.
  - 7.) Der Richtbaum der Bälge.
  - 8.) Die Welle mit ihren Schwingen.
  - 9.) Das Flammengewölb.
  - 10.) Die Klemmstücke.
  - 11.) Die Schoppe, wodurch das Eisen hervorschießt.
  - 12.) Das Flossenbette.
- C. Der Grundriß bey dem Eingange.
- 1.) Das Pflaster.
  - 2.) Die viereckigte Ofenweite bey der Thür.
  - 3.) Die Thür.
  - 4.) Dessen Dicke von Ketten.
- D. Der Durchschnitt.
- 1.) Der Bodenstein.
  - 2.) Der Kohlenack.
  - 3.) Der Eingang.
  - 4.) Der Windfang.
  - 5.) Das Balggestell.
  - 6.) Die Balgschamel.
  - 7.) Die Nasenstangen und Zugketten.
  - 8.) Das Lustrohr.
- E. Das äußere Ansehen des Ofens, von dem Eingange, oder von der Schosseite.

In diesem Ofen werden weiche Flüsse erzeugt, härtere hingegen in dem vorerwähnten Floss-Ofen.

#### §. CCXLIX.

Der sonderbare Nutzen, den diese Ofen verschaffen, hat mich veranlaßt, dieselben noch einmal, sammt der ganzen Hütte, in der vierzehnten Tafel vor Augen zu legen.

Bier-

Vierzehnte Tafel.

A. Der Grundriß des untern Theils der Hütte und des Ofens, aktiv

- 1.) Das Mauerwerk.
- 2.) Der Ofenstock.
- 3.) Das Geflüder.
- 4.) Das unterschlächtige Rad.
- 5.) Die Welle.
- 6.) Die Bälge.
- 7.) Die Leimensfütterung.
- 8.) Der unterste hohle Raum des Ofens.
- 9.) Das Glosfenbette.
- 10.) Eine Treppe, die in den obern Theil der Hütte führt.
- 11.) Die Kammer, wo man den Kibel mit Eisensteinen anfüllt.
- 12.) Das Grame del mit dem Nebenzimmer.
- 13.) Das Schüßbett, womit das Wasser durch das laugbret von dem Rade abgetheilet wird.
- 14.) Der Glosfenzug.

B. Der Grundriß von dem obern Theile.

- 1.) Das Mauerwerk.
- 2.) Der Ofenstock.
- 3.) Die Oefnung, wodurch das Erz mit dem Kibel aufgehoben wird.
- 4.) Der Kibelzug.
- 5.) Die Oefnung, welche durch die Treppe in den obern Theil führt.
- 6.) Der obere Theil des Grame dels.
- 7.) Die Schlafkammer.
- 8.) Die Kafen des Gebälkes.
- 9.) Querbäume, die mit Bretern belegt sind.
- 10.) Der Kranz.

C. Doppelter Durchschnitt.

- 1.) Der Grund.
- 2.) Die Hauptmauer.
- 3.) Der Ofenstock.

4.) Die

- 4.) Die Leimenfütterung.
- 5.) Die innere Breite und Gestalt des Fioß: Ofens.
- 6.) Der Kranz.
- 7.) Das Glüderwerk.
- 8.) Das Rad.
- 9.) Die Rafen.
- 10.) Ein Blasbalg.
- 11.) Der Schornstein.

D. Der ganze innere Bau der Hütte.

- 1.) Das Mauerwerk.
- 2.) Der Ofenstock.
- 3.) Der Windfang.
- 4.) Das Glüderwerk.
- 5.) Das Schüßbret.
- 6.) Das Rad.
- 7.) Die Welle.
- 8.) Das Gebläse.
- 9.) Die Schofrinne.
- 10.) Die Treppe.
- 11.) Die Schwingen.
- 12.) Der Flossenzug.
- 13.) Der obere Boden.
- 14.) Der Rülbelzug.
- 15.) Die Kofelstürze.
- 16.) Der Dachstuhl.
- 17.) Das untere Blachhaus: Thor.
- 18.) Ein anderes Thor zum Balggerüste.

§. CCL.

Das Verfahren bey diesen Ofen ist folgendes: Nachdem man den Ofen vollkommen hergestellt, und die Forme gemacht hat, hat man denselben mit Kohlen anzufüllen, sodann durch die Forme und bey dem Kranze mit glühenden Kohlen anzu-



anzuzünden. Darauf wird der Kranz mit Kohlen (welche gemeinlich acht oder zehen Faß betragen) angeschüttet, und diese Arbeit zu drey, auch viermalen wiederholt, bis es Zeit ist, den ersten Kibel Eisenstein aufzutragen. Die Erzsüttung wird in schwere und geringe Haufen abgetheilt: zu den schweren kommen drey auch vier Faß Kohlen auf ein Kibel Erz; zu den geringen aber nur ein oder zwey Faß Kohlen. Ein Kibel hält dem Mittel nach 340 Pfund Erz, und ein Faß Kohlen hält fünf österreichische Megen. Bey der Haufenstürzung hat sich der Schmelzer nach den vorkommenden Umständen zu richten, und hauptsächlich zu beobachten, daß vor dem Herablassen geringe, darauf aber schwere Haufen gegeben werden, um die nöthige Hitze in dem Ofen zu erhalten, und das vielleicht geflochte Eisen im Fluß zu bringen.

Hat sich nun genugsames Eisen in dem Ofen versammelt, so wird dasselbe zum Theil durch die anfangs ganz kleine, denn immer mehr erweiterte Oefnung, in dem vorbereiteten Flußbette aus dem Ofen gelassen. Durch dieses nach und nach hervorsickende Eisen wird auch das Flußbette noch mehr getrocknet und ausgewärmet, und die Scheidung der Schlacken, oder des Einters, von dem Eisen befördert, welches nicht geschehen würde, wenn man das Eisen auf einmal in großer Menge auf einem noch etwas feuchten Flußbette auslassen wollte.

Das Flußbette wird erstlich mit leimen geschlagen, denn ausgewärmet, sodann Schlacken darauf geschüttet und abermals fest angeschlagen. Auf dieses kommt demnach Flugasche, welche erstlich mit Wasser angefeuchtet, denn ganz glatt angestoßen wird. Nach diesem hat man dieses Bette gut auszuwärmen, damit das Eisen, wegen der Fruchtigkeit, nicht ausschlage.

Bey dem Flösofen fließet erstlich das Eisen sammt dem Einter in das Flußbette; bey dem Schürofen hingegen wird erstlich der Einter, hernach das Eisen abgestochen, und zwar zu der Zeit, wenn man merket, daß sich derselbe bey der Forme in dem Ofen anbauet. Wenn dieses gut von statten gehet, erhält der Einter eine glasigte Gestalt, und eine weiße ins Blaue fallende Farbe, die Flamme aber brennt gleichförmig und mit einer rothgelben und blau gemischten Farbe aus dem Ofen.

Bey diesen Ofen wird die Forme, welche aus leimen besteht, gemeinlich alle zwölf Stunden neu gemacht, und immer so rein als möglich erhalten, damit

Minigato  
in Erz

+ 85 lb

Guß

332 lb

Erz  
Guß  
332 lb

332 lb  
Guß  
332 lb

dem Winde der freye Eintritt in den Ofen, dem Schmelzer aber die Gelegenheit gestattet werde, denselben zu allen Zeiten willkürlich zu besichtigen.

## §. CCLI.

Von dem hervorgegossenen Eisen wird der Einter erstlich nur zum Theil abgezogen, sodann das übrige mit wenig Wasser begossen; so erstarrt das Eisen, und in diesem Zustande wird es mit einer großen eisernen Stange aus dem Flußbette gehoben, alsdenn zererschlagen, und in das Blechhaus geführt. Der Einter, welcher noch viele Eisenkörner einschließt, wird demnach gepocht, gewaschen, überklaubt, und das sogenannte auf Hammerwerken, oder in Ermangelung dieser Hämmer, bey dem Schmelzen einzutheilende Waschreifen erzeugt. Beym ersten Abblasen des Einters erhält man ein härteres Eisen, welches auch da entsteht, wenn man nach Verhältniß des Eisensfeins zu wenig Kohlen angewendet hat. Ein solches Eisen siefzet auch dünner, als ein weiches, und aus dieser Ursache sind auch die Platten von dem härteren Eisen viel dünner, und zum Stahlmachen geschickter, als die dickern, welche von dem weichen Eisen gefallen sind.

Man erzeugt also durch dieses Verfahren zweyerley Stöße, nämlich weiche und harte. Die ersten sind im Bruche griesig, kleinscherig; an der obern Fläche blaulicht, und siefzen mit einen schwarzen oder blauen Einter sehr langsam aus dem Ofen. Die zweyten aber sind dünner, dichter, glänzender und grau; erzeugen weisse Schlacken, und entstehen öfters in höhern Ofen, wie auch durch übermäßige angewendete Kohlen.

Das Werkzeug, welches bey diesen Ofen gebraucht wird, stellet die siebente Tafel bey B. vor; da aber ein Schmelzkundiger dasselbe leicht erkennen, und seine Anwendung einsehen kann, so habe ich für unnöthig erachtet, von jedem Stück die besondere Benennung und weitläufige Beschreibung anzuführen.

## §. CCLII.

Diese Stöße werden nun ferner, und zwar die weichen auf gemeinen Eisen, die harten aber auf Stahl bearbeitet. Von beyden Verfahrensarten will ich also die nöthwendigsten, in den vornehmsten deutschen Hüttenwerken annoch beobachtet werdenden Regeln, in der Kürze vortragen:

Um

Um weiches Eisen aus den Flüssen zu erhalten, pflegt man solche erstlich auszuglühn, denn einzuschmelzen, und aus diesen zerronnenen Flüssen die Taigel, von diesen aber die sogenannten Maasseln auszuschroten und auszupeigen.

Das Ausglühn wird auf einem eigenen, neben dem Hammer befindlichen Herde, oder Bratofen vorgenommen. Dieser Herd ist  $10\frac{1}{2}$  Schuh lang, 6 Schuh breit,  $1\frac{1}{2}$  Schuh hoch, und seine Oefnung hat bis auf dem Mantel 5 Schuh und 2 Zoll. Das Eisen stehet 2 Zoll von der Hinterwand, und hält das Gebläse auf, welches mit seinen Rissen in einer kupfernen Forme liegt. Von der Forme bis zur entgegengesetzten Seite gehet der Schlauch, oder ein Kanal, welcher  $2\frac{1}{2}$  bis 3 Zoll breit, und 4 Zoll tief ist. Durch diesen Kanal wird das Feuer dirigirt, mit Kohlschiff angefüllt, und mit Flußplatten bedeckt; auf diese streuet man Kohlschiff, und stellet die Flüsse einen an den andern aufrecht darauf, verpüllet sie mit Praschen, und gibt endlich Feuer. Bey dieser Arbeit, welche 18 bis 20 Stunden fortgesetzt wird, hat man zu beobachten, daß das Eisen nicht verschmelze. Durch diese Behandlung verliert das Eisen nichts; zu was dienet sie also? Wird vielleicht das Eisen dadurch locker gemacht, und vorbereitet, seine Unarten in dem Zerrsenfeuer leichter zu verlassen? Wäre es denn nicht möglich, diesen Aufwand an Zeit und Kohlen durch anständige, bey der Verschmelzung der Eisensteine vorzunehmende Anstalten zu vermeiden?

### §. CCLIII.

In Drutsch und Rußland hat man schon vor einigen Jahren angefangen, doppelte Bälge bey den hohen Oefen anzubringen. Ein solcher Ofen hatte keine Hinterschichtigkeit, und war von dem Bodensteine bis zu der Schür 21 Schuh und 10 Zoll hoch, bey der Schür 1 Schuh und 6 Zoll, in dem Kohlsack 3 Schuh und 8 Zoll, und über dem Bodensteine 1 Schuh und 7 Zoll breit. Man brachte an der Schürseite zwei hölzerne Bälge, und zwei andere an der entgegengesetzten, oder an der Formseite an, und bewegte dieselbe dergestalt, daß immer zwey korrespondirende zu gleicher Zeit wirkten. Durch dieses Verfahren, und durch das bey dem Segen zu beobachtende Verhältniß des Erzes und der Kohlen, hat man viel mehr mit außersordentlichen Nutzen aufgebracht, insonderheit wenn der Eisenstein sehr reich an Eisen war. Das gewöhnlichste Gebläse bestehet in Welschland in Wasserdrummen; da aber durch diese Vorrichtung allzuviel Feuchtigkeit in dem Ofen eingefüllet, und

dadurch die Hitze vermindert wird, so ist leicht zu begreifen, daß ein solches Gebläse jene Vortheile nicht verschaffe, die man durch hölzerne Bläse anderwärts erreicht.

### §. CCLIV.

Vey allen hohen Ofen hat man überhaupt

- 1.) Ihre Gestalt nach der Beschaffenheit der Eisensteine zu richten; denn hartfüßige Eisensteine erfordern ein enges, die leichtfüßigen hingegen ein weiteres Gestelle.
- 2.) Strengfüßige Eisensteine mit den leichtfüßigen sachmäßig zu vereinigen, und mit einander zu verschmelzen.
- 3.) Vey der Anwendung der Kohlen hat man sich nach der leicht- und Strengfüßigkeit der Eisensteine, und nach dem Gange des Ofens zu richten.
- 4.) Das Gebläse so zu führen, daß alles Eisen hergestellt, und die Schlacken so rein als möglich ausfallen mögen.
- 5.) Wenn eine Seite des Gestelles mehr als die andere angegriffen wird, das Gebläse so zu richten, daß die Luft in allen Orten des Gestelles gleich ausgetheilt werde.
- 6.) Den Ofen in guten Gange zu erhalten, wenn das Eisen in hell weißem und schwarzen Funken in gleicher Menge abfließet; wenn die Flamme aus dem Ofen gleich, und in einer Seite nicht mehr, als in der andern ausbricht; wenn die Schlacken rein ablaufen; und wenn das Eisen etwas dick, ja auch im Bruche grauschwarz erscheint.

### §. CCLV.

Nach dieser Behandlung folgt das Zerrennen, oder die Art, aus den gebrannten Flüssen reines Eisen zu erzeugen. Hierzu dienet ein Herd, welcher in der dreyzehnten Tafel vorgestellt wird.

#### Dreyzehnte Tafel.

F. Der obere Grundriß.

- 1.) Das Mauerwerk.
- 2.) Die Esbank.

3.) Das

- 3.) Das Zugericht.
- 4.) Das Voreisen.
- 5.) Das Einterblech.
- 6.) Die Bälge.
- 7.) Die Welle.

G. Der Durchschnitt.

- 1.) Das Mauernwerk.
- 2.) Das Zugericht.
- 3.) Das Voreisen.
- 4.) Der Wolf.
- 5.) Das Eßeisen.
- 6.) Das Gebälge.
- 7.) Das Balggestell.
- 8.) Der Schmel.
- 9.) Die Welle mit den Schwingen.
- 10.) Das Geräd.
- 11.) Der Waagsbaum.
- 12.) Die Form.

H. Das äußere Ansehen.

- 1.) Das Einterblech.
- 2.) Die Eßbank.
- 3.) Der Wolf.
- 4.) Die Eßtiigel.

Das Zugericht ist ein Raum, der mit aufrecht gestellten Eisenbleche eingeschlossen ist. Auf einer Seite dieses Herdes liegt das Blech frey, und ist mit drey Löchern versehen, durch welche der Einter abgelassen wird; die übrigen drey Bleche sind verhängt, und stehen von ihrer zwey Schuh hohen Höhe einen halben Schuh tief in der Erde. Dieser Raum hat eine trichterförmige Gestalt, wegen welcher der Tiegel sich leicht aufheben läßt. Die kupferne, und an der Abbrandseite gestülpte Forme, hat in der Länge, oder im Ueberlegen, bey fünf Zoll, und einem Fall von drey Grad. Der ganze Raum dieses Zugerichtes wird mit Rohwäsch bis an das Eisen angefüllt, mit Wasser benetzt, gestauchet, und darinne ein schuhweite

Höhlung gemacht, welche die Wassergrube genannt wird. Diese wird nun mit Kohlen bedeckt, bey dem Eisen angezündet, und das Gebläse darauf angelassen.

### §. CCLVI.

Mit den gebratenen Flossen macht man die Flossengarbe, so aus 130 bis 150 Pfund bestehet. Da es aber nicht möglich ist, mit einer Zange so viel zu fassen, so werden anfänglich nur 100 Pfund auf einmal an den obern Rand des Feuers gelegt, und allda so lange gelassen, bis das Eisen in das Zugericht abgetröpfelt hat, denn diese Vorsicht erhält den Boden des Zertzenherdes unverletzt. Die übrigen 30, oder 50 Pfund, werden nach einiger Zeit nachgetragen. Darauf schüttet man drey Schaufeln Kohlen, und auf diese eine Schaufel Schlacken, welche von dem Taigel bey seiner Ausschrotung gefallen sind. Zu gleicher Zeit wird auch der von letz gemachtten Zertzen erhaltenen Taigel angeschrotete Masse mit Kohlen ausgeheiset, welche über diesen Taigel einen halben Schuh hoch gestürzt werden, und ein Kranz von einer Wand zu der andern aufgesetzt wird. Nach diesem wird das Gebläse stärker betrieben, und die aufgesetzten Kohlen mit Schieber, oder mit Wasser und Letten zuweilen begossen. Zu einem Zertzen werden gemeinlich vier Stunden angewendet, folglich in 14 bis 15 Stunden vier Zertzen fertiget. Die kleine Flossgarbe ist die erste, welche zum Fluß gebracht wird, und wenn dieses geschehen, wird die große umgekehret, und nach ihrer Breite gelegt, welches das Ueberdrehen genannt wird.

Wenn die Garbe aus schlechten Eisen bestehet, läßt man die Flüsse langsamer eingehen; die Forme wird schärfer vorgerichtet, und sorgsamst beobachtet, daß keine spröde Zuschläge eingetheilet werden. Man hat auch in diesem Falle das Eisen in kleinere Stücke zu zerschroten, und die Auflösung mit leichtflüssigen Zusätzen zu befördern.

Sind nun die zwey Garben gänzlich zerflossen, so wird die Masse, oder der Taigel, ohne das Eisen zu verrücken, herausgenommen, unter dem Hammer gebracht, und aus jedem, nach seiner Beschaffenheit, die Massen verschrotet. Aus diesem werden hernach verschiedene Sattungen von Eisen ausgeschmiedet, nämlich aus den geschmeidigsten die Büchsenbrände, die Blechflämmellen 2c.; aus den schlechtesten hingegen Zägel und Ringe. Sind aber die Massen zuwidrig, oder halbweich,

so werden solche zu Stangen, Hacken und Hammerseisen verwendet. Bey den Büchsenbränden aber hat man zu beobachten, daß selbe aus den Mittelstücken zubereitet werden.

### §. CCLVII.

Auf diesem Hammer werden auch die von dem Weichzerrenfeuer erzeugten Flammeln zu Blech ausgeschmiedet, welches Verfahren in Abtragen, Abgleichen, Ausbreiten und Abhacken besteht. Durch das Abtragen werden die Flammeln unter dem Hammer etwas ausgedehnt; durch das Abgleichen werden die ausgestreckten Bleche erstlich gebrüht, denn in zwei Gattungen, als Brandeln und Stürzen abgetheilt. Beym Ausbreiten erhält das Blech seine gehörige Vollkommenheit; das Abhacken aber ertheilet demselben die kaufmäßige Gestalt und Gleichheit, nach dem man es mit hölzernen Schlägeln zerklöpset, und viereckig zerschnitten hat.

Von Eisenblechen hat man schwarze und weisse. In den steyerischen Hammerwerken werden nur die ersten verfertiget, die zweyten aber sind die verzinneten. Die Verzinnung der Bleche erfordert einen eigenen Ofen, welcher eine große eiserne Pfanne hält, worinnen das Zinn verschmelzet wird. Diese Arbeit erfordert einen gewissen, und durch die Erfahrung zu bestimmenden Grad der Hitze; denn wenn diese zu schwach ist, fällt die Verzinnung allzu dick aus; ist aber im Gegentheil das Feuer zu stark, so legt sich das Zinn an das Blech zu dünne an. Vorher aber wird das zu verzinnende Eisenblech mit heißen Talc und etwas Kienruß bestrichen, damit man der Verkalkung des Zinnes vorkomme.

### §. CCLVIII.

Anderer Handgriffe erfordert die Verwendung der Glossen auf Stahl. Ehe ich aber von dieser Verfahrensart das Nöthige anführe, frage ich erstlich, was der Stahl sey, und wie er aus dem weichen und noch rohen Eisen entstehe? Stahl, sagt Beringocius, (welcher mit Georg Agricola gelebt hat, obschon sie einander in ihren Schriften nicht anführen) ist nichts anders, als Eisen, das die Kunst auf dem höchsten Grad seiner möglichen Reinigkeit gebracht hat. Von gleicher Meynung sind Aristoteles, Celsus, Plinius, Strabon und andere. Die Kunst das Eisen in Stahl zu verwandeln, sollen nach Agricola die Calibder erfunden haben, von welchen derselbe die Benennung Chalybs von den lateinern erhalten hat.

Agricola

Agricola nennet den Stahl *Acies*, und ist der Meynung, daß der Stahl von dem gemeinen Eisen nur in dem unterschieden sey: *quod ferro sit durior et candidior*. Macquer, Erxleben und andere glauben, daß in dem rohen Eisen noch viele Theilchen zugegen sind, welche diejenige Menge des Phlogistons noch nicht angenommen haben, die zu ihrer vollkommenen Metallisation, oder zur Stahlwerdung erfordert wird. Allein wenn man erwägt: 1mo, daß der Verbrand bey der Verwandlung der Glossen in Stahl geringer sey, als bey der Verwandlung derselben in weiches Eisen; 2do, daß die härteren Glossen sich hierzu viel besser schicken, als die weichern; 3tio, daß Bergmann aus dem Stahl weniger Phlogiston, als aus dem gemeinen Eisen erhalten hat; und 4to, daß die Salpetersäure von 100 Theilen Stahl nur 24 Theile, von dem weichen Eisen hingegen 40 Theile aufgelöst hat, wie Kinnamm beweiset; so wird man einsehen, daß die Verwandlung des gemeinen Eisens nicht von dem mehreren Phlogiston, so demselben durch die Kunst zugetheilet wird, sondern theils von seiner gehörigen Schmelzung, theils aber von dem stärkeren Zusammenhange seiner gleichartigen Theile abhängt, indem auch alle Mittel, durch welche dieser Endzweck erreicht wird, dahin zielen, daß die Unarten von dem rohen Eisen abgesondert, und das übrige durch Hämmern, oder durch eine sähle Erkaltung des glühenden Eisens eine größere Härte und Dichtigkeit erlange, wie aus den nachfolgenden Bearbeitungen ganz klar erhellet.

### §. CCLIX.

Da aber nicht alle Eisensteine bey der Stahlwerdung gleiche Vortheile verschaffen, und unter allen das weisse Eisenerz (*Minera ferri alba*) den mehresten und besten Stahl darreichet, welcher deswegen von den Schriftstellern *Stahlerz*, ja auch *Chalybs nativus* genannt worden; so entsethet noch die Frage: woher diese besondere Eigenschaft in dem weissen Eisenspath komme? Der berühmte Bergmann hat durch überzeugende Versuche dargethan, daß die nächsten Theile des Stahlerzes die mit kohlensäure gesättigte Kalkerde, die Phosphorsäure, der Braunkstein und das Eisen sind, welches sich im kleinen Feuer selten über  $\frac{1}{10}$ , im großen aber über  $\frac{1}{5}$  beläufet. Ist es denn etwa der Braunkstein, welcher die Stahlwerdung befördert? so ist es in der That, wie Bergmann in seinen chemischen Schriften deutlich erwiesen hat. Hier verdient auch dasjenige vorgetragen zu werden, was mein hochwertigster Freund, der Freyherr de la Peirouse, in seinem neuesten



neuesten Werke *Traite sur les Mines de Fer etc.* mit folgenden Worten anführt: C'est un fait incontestable dans toutes ces forces, que déjà un peu avant 1766, on n'y faisoit presque plus d'acier; ce qui dura jusques en 1775. Depuis cette époque, qui est celle où manganèses reparurent, jusques en 1781, où elles étoient devenues très-rares, non seulement le fer y a été excellent, mais encore les masses ont été riches en acier. La manganèse disparut de nouveau. On retomba dans l'érat, où l'on étoit avant 1766. Da nun der Braunstein einen wirklichen Bestandtheil des Eisens ausmacht, so ist nothwendig, daß derselbe sich mit dem Eisen vereinige, und die zur Scheidung seiner Unarten erforderliche Auflösung das Ubrige hierzu beytrage; denn, heißt es a. a. O. ferner: Une mauvaise manipulation, un travail sur-tout précipité, et des accidens particuliers, peuvent détruire tous les bons effets de la manganèse sur la fonte. Comme elle demande, pour être réduit, un feu très-violent, et longtemps soutenu; lorsqu'on presse l'opération, elle n'a pas le temps d'agir et de s'insinuer entre les parties métalliques, qu'elle sépare de parties hétérogenes; elle coule avec les scories. Le contraire arrive, si le masse se fait avec cette lenteur nécessaire, pour obtenir un résultat riche en acier.

### §. CCLX.

Dieser Endzweck wird durch verschiedene Arbeiten erreicht, welche theils mit den Flüssen, theils aber mit dem daraus erzeugten Stahl vorgenommen werden. Man erwählet also zu dem Ende nur harte und ungebratene Flüsse, und die damit anzustellenden Behandlungen sind das Zerrennen und Heizen der Massen. Die erste unterscheidet sich von der vorbeschriebenen darinne: 1mo, daß der Herd etwas tiefer mit Kohlen ausgestaucht; 2do, die Forme mit einem Haß von zwey Graden gestellt; 3tio, die Völge um ein Merkliches zurückgerückt, langsam angelassen, sodann das Feuer sehr schwach, oder wie man zu sagen pflegt, ganz trocken erhalten; 4to, die Schlacken sehr mäßig zugetheilt; und 5to, das der gestockte Taigel drey Viertelstunden, oder so lang, bis er sich verflühet hat, unter dem Hammer geschrotet wird. Bey dem Ausheizen der Massen hat man zu beobachten, daß das Eisen nur so viel Feuer bekomme, als zu seiner Aus schmiedung erfordert wird, bey welcher Arbeit sich alsdann zeigen muß, ob das Eisen die zur Stahlwerdung nothwendige Beschaffenheit besitze; denn, wenn einige Massen unter dem Hammer

allzu weich vorkommen, werden solche ausgestoßen, und entweder dem Hammers eisen, oder dem Mock, welcher das schlechteste Eisen ist, zugetheilt.

### §. CCLXI.

So erhält man in den Hartzerenhammer den rauhen Stahl, welcher erstlich noch mehrmalen überarbeitet, und in verschiedene mehr oder weniger feine Gattungen abgetheilt wird. Die erste und feinste ist kleinkörnig, dicht, und ohne rohe Eisentheile; die zweyte bestehet aus größern Körnern, und ist gemeinlich mit einer allzu dicken Eisenrinde bedeckt; die drit.: ist noch gröber; die vierte und fünfte sind noch unartiger; die letzte aber bestehet aus Trümmern, welche von der Bearbeitung der ersten Art abgefallen, die abermals sortirt, und nach Befinden der Garben den obbemeldeten Gattungen zugetheilt werden. Da nun von dieser Sortirung der glückliche Erfolg aller Produkte abhängt, so ist gewiß, daß hierzu wohl erfahrene Leute angestellt werden müssen.

### §. CCLXII.

Nach diesen Behandlungen folgen noch andere, nämlich das Feigen, das Echienen, das Härben, das Ausschrotten, und das Ausschmieden. Feigen heist eben so viel, als die abgetheilten Stahltrümmern auf einem Herde mit Kohlspaschen bedecken, und bey zwey Stunden lang in diesem Feuer erhalten. Beym Echienen werden die ausgeheizten Stahltrümmern aus dem Haufen genommen, unter dem Hammer in eine gegen drey Finger breite Schiene ausgeschmiedet, diese sodann untersucht, ob sie auf einer Seite einen Bruch hat: denn eine so beschaffene Schiene bekömmt unter dem Hammer den sogenannten Kopf, welcher abgeschlagen wird, um aus diesem von der Güte der ganzen Schiene urtheilen zu können. Das Härben ist jene Arbeit, bey welcher die ausgeklaubte Schiene, so gegen dreyßig Pfund wiegen kann, in eine Zange geschäftet, und so zusammengefügert wird, daß die Längen mit den Kürzen gut untermischt, anbey aber auch die Zwischenräume mit Trümmern einer weichen und grobkörnigen Stahlart sorgsamst ausgefüllt werden. So oft nun der Etahlschmidt bey Zusammenfügung der Garbe seine Waare untersucht und solche am besten erwählet, desto bessern Erfolg hat er sich von seiner Arbeit zu versprechen. Die Garbe wird alsdann in das Feuer gelegt, weiß geglühet, hernach unter dem Hammer zur Verbindung und dichten Vereinigung zusammen gedrückt,

gedrückt, und endlich in zwey Stücke getheilet, welche in eben so viele Kolben oder Stangen ausgeschmiedet werden.

### §. CCLXIII.

Das Eisen läßt sich auch durch Cementiren in guten Stahl verwandeln. Hierzu werden nur feuerfeste Gefäße und Kohlenstaub erfordert, die übrigen Materien aber, die man dem Kohldösch zuzusetzen pfleget, sind alle überflüssig und unnütz, dergleichen sind thierische Körper, Holzasche &c. Das Eisen erhält dadurch kein Phlogiston, und wird so glühend gemacht, als es, ohne zu fließen, werden kann. So wird dasselbe auf den höchsten Grad seiner im glühenden Zustande möglich zu erhaltenen Ausdehnung gebracht, damit es in gleichen Verhältniß durch die sähle Erkaltung oder Abblöschung in sehr kalten Wasser, die stahlmäßige Verhärtung erlange. Auch bey'm Abblöschen hat die Geheimnißkrämercy verschiedene Sachen mit dem Wasser vereiniget, obschon die Erfahrung gelehret hat, daß das glühende Eisen sich desto mehr verhärtet, je kälter das Wasser ist.

### §. CCLXIV.

Uebrigens hat man bey dem Hammerwesen in den Eisenwerken folgende allgemeine Regeln zu beobachten:

- 1.) Schicken sich überhaupt zu diesem Feuer die weichen Kohlen viel besser, als die harten.
- 2.) Erfordert ein sprödes Eisen tiefere und breitere Herde.
- 3.) Hat man auf solchen Herden das rohe Eisen länger in dem Feuer zu erhalten.
- 4.) Nachdem das Eisen beschaffen ist, hat man die Forme bald höher, und bald tiefer zu stellen; diese Stellung aber hat die Erfahrung am sichersten zu bestimmen.
- 5.) Das kaltbrüchige Eisen verlangt ein stärkeres, das rothbrüchige hingegen ein schwächeres Feuer.
- 6.) Zur Erspahrung der Kohlen hat man solche obenher mäßig mit Wasser zu benetzen.
- 7.) Die Schlacken von dem Eisen nicht abzuziehen.

Na 2

8.) Dem

- 8.) Dem Frischmeister einen billigen Verbrand zu gestatten, auch nicht anzuhalten, mehr Eisen zu liefern, als er im Stande ist, im guten und reinen Zustande herzustellen.
- 9.) Kann man auch die Verschlackung mit anständigen Zusätzen befördern.
- 10.) Gibt nun das Eisen wenige Feuerfunken von sich, und aus andern Zeichen läßt sich urtheilen, daß es nicht mehr unrein und spröde sey, so werden die Kohlen abgenommen, die Schlacken vollkommen abgezogen, und das fest gewordene Eisen noch glühend ausgehoben, sodann ohne Zeitverlust unter dem Hammer gebracht, allwo es erstlich mit wenigen, denn mit mehreren Aufschlagwasser ausgeschmiedet, und in Stücken zertheilt wird. Nach dieser Arbeit wird
- 11.) der Amboss mit kaltem Wasser begossen, jedes Stück abermals unter dem Hammer ausgetrieben, und wenn es sich noch spröde und unrein zeigt, zum zweytenmale wieder verschmelzet.

## §. CCLXV.

Einige Eisensteine lassen sich auch folgendermaßen durch das bloße Zerrens feuer in gutes Eisen verwandeln, nämlich: In einem mit Backsteinen gut ausgepflasterten und rein gehaltenen Grunde wird ein eyförmiger, mit einem feuerbeständigen Stoffe zu bauender, und  $1\frac{1}{2}$  Schuh tiefer Herd zugerichtet, welcher im Durchmesser gegen zwey Schuh haben muß. Das Gebläse desselben ist von dem andern nur darinne unterschieden, das die Forme nach der Beschaffenheit und dem Gehalte der Eisensteine bald höher, und bald tiefer, das ist, von 3 bis 4 Zoll gestellt wird. Auf dem Boden dieses Herdes wird Lösch getragen, die Oefnung damit vermachet, und Kohlen darauf gestürzt. Nach diesem legt man auf dem Haufen ein Stück Eisen, damit die Kohlen von dem Gebläse nicht zerstreuet werden, und nachdem man den Herd gut ausgewärmet hat, werden an beyden Seiten ohngefähr drey Schaufeln gepochter, und mit klein gestampften Kalkstein beschickter Eisenstein aufgetragen. Hat sich nun das Zeug gut ausgewärmet, so wird es erstlich auf einer, denn auf der andern Seite mit glühenden Kohlen vermengt, und andere dergleichen darauf gesetzt. Alsdenn greift der Meister mit dem Raumeisen öfters in die Forme, um zu erfahren, ob der Eisenstein geschmolzen sey, und der Einter aus demselben sich dünne angeleget habe, in welchem Falle neues Erz aufzutragen, und

und so fortgefahren wird, bis man bemerkt, daß der Herd voll Eisen geworden sey. Nach Verlauf einer, oder anderthalb Stunden, wenn die Schlacken bis zur Mündung der Forme aufgestiegen, werden solche abgelassen, und diese Arbeit nach jeder Viertelstunde wiederholt. Ist nun alles verschmolzt, so läßt man das Gebläse etwas schwächer gehen, trägt noch etwas von dem Eisensteine nach, und wenn der Haufen klein geworden ist, räumt der Meister die auf dem Herde noch vorhandenen Kohlen und Schwab ab, und macht durch die lösch eine Defaung, damit der Einter gänzlich dadurch ablaufe. Endlich wird das Eisen, so sich etwa hier und da anhält, mit der Stange losgerissen, unter dem Hammer zertheilet, abgewogen, und dem Hammerschmidt übergeben.

Beym Pochen hat man in Acht zu nehmen, daß derjenige Eisenstein, welcher leicht im Feuer fließet, gröber und rascher; der strengflüssiger hingegen milder und feiner gestampfet werde.

## §. CCLXVI.

### Siebentes Kapitel.

#### Von dem Zinn.

Das Zinn der Alten war ein Gemenge von Blei und Silber. Jetzt aber ist das Zinn ein eigentliches Metall, (§. LXXVII.) welches aus den sogenannten Zinngraupen, oder Zwitter hergestellt wird. Darf ich nun von diesen Krystallen, die kein Schwefel, auch nicht allzeit Arsenik halten, die Frage aufwerfen: woher kommt es denn, daß sie eine vielsäckige und unregelmäßige Gestalt besitzen? liegt es denn vielleicht daran, weil das metallische Grundwesen so wenig phlogistisirt, daß es der Beschaffenheit einer metallischen Säure am nächsten kommt? Hängt denn vielleicht von diesem höchstconcentrirten Salzwesen die sonderbare Schwere dieser krystallisirten Metalle ab?

Das Gestein, von welchen der Zinnstein begleitet wird, ist öfters quarzig und strengflüssig; da sich aber im Gegentheil der Zinnkalk leicht wieder herstellen läßt, und das Zinn ein leichtflüssiges und leicht zu verkalkendes Metall ist, so ist kein Wunder, daß bey der Hervorbringung dieses Metalles, sowohl im kleinen, als großen Feuer, so viel Schwierigkeiten und Unrichtigkeiten entstehen, wie es

die gemeine Art, aus diesen Minern ihren eigentlichen Zinngehalt zu erhalten, und aus den Behandlungen, welche mit denselben auf Hüttenwerken vorgenommen werden, ganz klar zu sehen.

### §. CCLXVII.

#### Von der Art auf Zinn zu probieren.

Man kann zwar den Gehalt dieser Minern, nach der Vorschrift des Herrn Bergmanns, auch durch den nassen Weg untersuchen; da aber dadurch nur eine Metallerde erhalten wird, welche zu ihrer Wiederherstellung eine neue Arbeit erfordert, so hat man zu Vermeidung aller mühsamen Weitläufigkeiten, den kürzesten Weg zu wählen, und ihren Metallgehalt in dem trockenen Wege durch anständige Verschiedungen zu untersuchen. Ich habe zu dem Ende viele Versuche mit aller Aufmerksamkeit angestellt, und beobachtet 1mo, daß nicht ein jeder Fluß zureichend sey, eine gleiche Menge Zinn hervorzubringen; 2do, daß der schwarze Fluß, der Zusatz von Pech und Kohlenstaub, das mehreste dazu beygetragen haben; 3to, daß dergleichen Proben in dem lehmannischen Ofen so eingesezt werden müssen, daß man die Zeit, in welcher alles gut geflossen ist, beobachten, und sodann dieselben herausnehmen könne; 4to, daß man die Lutten vorher in dem Ofen einsetzen, und in selbe, nachdem sie glühend geworden, die in Papier eingewickelten Proben eintragen müsse; 5to, daß diese Proben sich öfters in 20 bis 30 Minuten vollenden lassen, und 6to, daß das Glas, wenn die Proben gut ausfallen, gemeinlich grün, doch zuweilen auch gelblich, röthlich und schwärzlich erscheinet.

Die vorläufige Röstung schadet niemals, und ist besonders nothwendig, wenn die Zinngrauen Arsenik mit sich führen, damit das Zinn nicht unrein und spröde ausfalle.

Aus den Böhmischen reinen Zinngrauen habe ich 74 bis 78 Pfund Zinn erhalten.

### §. CCLXVIII.

#### Von der Bearbeitung der Zinnarten auf Hüttenwerken.

Diese Behandlungen sind 1mo, die Röstung; 2do, das Verschmelzen, und 3to, die Art, das rohe Zinn in Kaufgut zu verwandeln. Die Verröstung mit dem

dem Zwitter wird allein vorgenommen, damit 1mo, das feste Gestein dadurch lockerer und leichtflüssiger ausfallen, und 2do, der Arsenik, welcher die Zinnminen zuweilen begleitet, ausgetrieben werden möge. Eine solche Arbeit wird also theils in Röstgruben, theils aber in einem eigentlichen Röstofen verrichtet. Zu Schlaggenwald in Böhmen hat eine Röstgrube gegen drey Klaftern in der Länge, und eben so viel in der Breite. Einer solchen Grube werden gemeiniglich dreyßig kleine lachter Holz untergebettet, und darauf sechs Roste Zwitter (ein Rost zu fünf Klaftern gerechnet) gelassen. Es wird erstlich das größte Mahlwerk eine halbe Klafter hoch aufgeführt, denn die Zwischenräume mit Mittelmahlwerk ausgefüllt, an die Mauer aber kleines Waschwerk gelegt, damit solche bey der Röstung keinen Schaden leide. An der Seite dieser Grube ist das Schürloch, welches nach der Anfeuerung drey Stuns den offen gelassen, sodann mit Mahlwerk zugemauert wird. Oben auf der Haube läßt man den Rost zwey, auch drey Tage offen, damit das Feuer über sich wirken könne, hernach macht man es mit kleinen Mahlwerk nach und nach zu, und läßt den ganzen Rost drey bis vier Wochen so stehen, wo es sodann ins Pochwerk gelassen wird.

Man hat sich hierbey in Acht zu nehmen, daß die Zwischenräume mit dem mittelmäßigen Mahlwerk nicht allzu sehr angefüllt werden, und der hierzu erforsdetliche Durchzug des Feuers nicht dadurch gehemmet, und das meiste unvollkommen verröstet werden möge.

Dem sehr eisenschüssigen Zinnstein werden in dem Böhmischem Gottesgabers Revier die überflüssigen Eisentheile vermittelst des Magnets noch auf dem Herde entzogen. Da aber zu gleicher Zeit auch viel Zinn mit ausgezogen wird, so pflegt man das Kusmagnetisirte in ein unter dem Herde stehendes Abschlußherd: Faß zu treiben, und solches abermalen öfters zu magnetisiren, bis es sehr wenig, oder gar keinen Zinnstein mehr hält.

### §. CCLXIX.

Das grobe Mahlwerk wird allda eben mit Handfeisteln verkleinert, gepocht, ausgeschlämmt, und der Zinngehalt zu 40 bis 50 Pfund im Zentner gebracht. Dieser sogenannte Grob- oder Kleinstein wird demnach in einem eigenen Ofen verröstet, welcher in der fünfzehnten Tafel vorgestellt wird.

Zunf=

## A. Der Grundriß, allwo

- 1.) Der Grund von dem Mauerwerk.
- 2.) Die Anzündten.
- 3.) Der Grund von der Haube.
- 4.) Der Herd.
- 5.) Das Mundloch, durch welches der Ofen bestrizet, und der Koft angefeuert wird.

## B. Der Durchschnitt in die Länge.

- 1.) Das Mauerwerk in die Erde.
- 2.) Die Anzündten.
- 3.) Das Mauerwerk außer der Erde.
- 4.) Der Herd.
- 5.) Die Schlacken unter dem Herde.
- 6.) Der Bogen.
- 7.) Das Mauerwerk des Rauchfanges.
- 8.) Ein Streckstein, worauf das Gewölb des Rauchfanges ruhet.

## C. Das Profil.

- 1.) Die vordere Mauer.
- 2.) Der Grund, worauf der Herd gebauet.
- 3.) Die Haube von dem Röstofen.
- 4.) Das Gewölb.
- 5.) Das Mundloch.
- 6.) Der Rauchfang.

In diesem Ofen wird vorne der grobe, hinten aber der kleine Stein gelegt, alsdann darauf gefeuert, und nach einiger Zeit der oben angewärmte Stein herabgezogen. Man wiederholet diese Arbeit so oft, bis man demselben gänzlich eingeschoben hat. Hierauf wird der Stein abermals hervorgezogen, und Feuer gegeben. Man hat nach dieser Zeit den Stein öfters umzurühren, damit er nicht sintern, oder, wie man zu sagen pfleget, eine Haut bekommen möge. Ist nun alles vollkommen verröstet, so erhält das Wasser, darinne er umgerührt wird, eine dunkelrothe



rotthe Farbe, in welchem Falle dasselbe durch Abschlämmen, Abzapfen und Durchlassen gereinigt und zum Schmelzen vorbereitet wird.

Aus den Abgängen fällt der sogenannte Aisterstein, welcher zuletzt, nachdem man den Zinnstein auf dem Ofen gesetzt hat, nachgetragen wird.

## §. CCLXX.

Nach diesen Vorbereitungen folgt das Verschmelzen, welches in einem eigentlich hierzu gebaueten, und in der sechzehnten Tafel vorgestellten Ofen vorgenommen wird.

### Sechzehente Tafel.

#### A. Der Grund von diesem Ofen.

- 1.) Das Mauerwerk der Pfeiler.
- 2.) Das Ofengefüß mit Leimen und Steinen ausgemauert.
- 3.) Das vordere Mauerchen zur Ausschlagung der Schlacken.
- 4.) Der Vorherd.
- 5.) Der Sohlstein.
- 6.) Beude Seitenwände.
- 7.) Die Feuerwand.
- 8.) Die Forme.
- 9.) Der Stich.
- 10.) Die Zinngrube.

#### B. Der vordere Standriß.

- 1.) Das Fundament.
- 2.) Die Pfeiler.
- 3.) Das Gewölbe.
- 4.) Die Zinngrube.
- 5.) Der Stich.
- 6.) Der Herd.
- 7.) Der Sohlstein.
- 8.) Das Aug.
- 9.) Die Forme.

Bb

10.) Die

- 10.) Die Höhe des Ofens.
- 11.) Die Seitenwände.
- 12.) Das Saggerwölß.
- 13.) Die Gefäßkammer.
- 14.) Der Eingang zum Rade.
- 15.) Die Deste.

## C. Der hintere Standriß.

- 1.) Die Pfeiler.
- 2.) Das Gewölß.
- 3.) Der Sockelstein.
- 4.) Die Feuerwand.
- 5.) Die Forme.
- 6.) Beyde Seitenwände.
- 7.) Der Hóbel zum Zinnsteine.
- 8.) Die Treppe.
- 9.) Das Saggerwölß.
- 10.) Die Gefäßkammer.
- 11.) Die Deste.

## D. Der Seitenstandriß.

- 1.) Die Treppe zum Hóbel.
- 2.) Der Hóbel.
- 3.) Das Saggerwölß.
- 4.) Die Gefäßkammer.

## E. Der Durchschnitt in die Länge.

- 1.) Das Fundament.
- 2.) Die Keimsohle.
- 3.) Die Zinngarbe.
- 4.) Der Stich.
- 5.) Der Vorherd.
- 6.) Der Sockelstein.
- 7.) Das Rug.

8.) Die

- 8.) Die Feuerwand.
- 9.) Die Forme.
- 10.) Die Länge des Ofens.
- 11.) Die Vormauer.
- 12.) Die hintere Mauer.
- 13.) Die Vorwand.
- 14.) Die hintere Wand.
- 15.) Die Gefäßkammer.

F. Das Profil.

- 1.) Die Pfeiler.
- 2.) Das Ofengewölbe.
- 3.) Der Vorherd.
- 4.) Das Vormauerchen.
- 5.) Der Eofenstein.
- 6.) Das Aug.
- 7.) Die Seitenwand.
- 8.) Der Schmelzofen.
- 9.) Die Treppe.
- 10.) Der Hdbel.
- 11.) Das Saggewölbe.
- 12.) Die Gefäßkammer.
- 13.) Etwas von dem Feuerofte.
- 14.) Der Eingang.

Dieser Ofen ist schmaler und länger als ein gemeiner Stiohofen, von welcher Vorsichtigkeit ein jeder Schmelzverständiger die Ursache einsehen kann. Das Zinn ist ein leichtflüssiges Metall, welches im starken Feuer sein Phlogiston sehr leicht verliert, es war also nothwendig, daß der Ofen, worinne dasselbe aus seinem Kalke hergestellt wird, nicht viele Kohlen fasse, um nicht durch ihre allzu starke Hitze das hergestellte Metall wieder zu verkalken. Da aber ein schmaler Ofen weniger ausbringt, so wird dieser Mangel durch seine Länge ersetzt, und auch zu gleicher Zeit in dem obersten Theile dieses Ofens noch besser verdröset, oder von dem noch bey sich habenden Arsenik befreyet.

## §. CCLXXI.

Das Verschmelzen wird allda nicht über dem Geflüße, sondern über einem mit 12 bis 15 Grad fallenden gelegten Steine vorgenommen. Die Seitenwände dieses Ofens werden mit Schieferstein ausgefüllt, mit lethen ausgeschmiert, sodann die Vorwand mit ganzen Steinen aufgeführt, den untersten Theil ausgenommen, allda das Auge mit leimen formirt wird. Wenn man anlassen will, wird erstlich ein Stein hinten über die sogenannte Feuerwand gelegt, welcher in dem Ofen 6 bis 8 Zoll, aufwärts aber 8 bis 10 Zoll hoch, nachdem der Zinnstein milder oder härter ist, gelegt, damit die Bälge vorne auf das Auge, und nach demselben blasen mögen. Nach diesem stellet man vermittelst eines Formholzes die steinerne Forme, dergestalt, daß dieselbe auswärts, wo die Lissen liegen, eine Oefnung von 5 bis 6 Zoll erhält. Endlich wird der Ofen hinten mit Steinen völlig zugemacht, mit trocknen Kohlen angefüllt, das Gebläse eingehängt, und darauf erstlich ein oder zwey Schaufeln kleine Steine, denn ein Füllfaß nasse Kohlen getragen. Nach einiger Zeit werden zwey bis drey Schaufeln Steine, und ein bis zwey Schaufeln Schlacken, denn ein Füllfaß Kohlen gesetzt, und so fortgefahren, bis alles verschmelt ist. Die Schlacken, welche sehr reich am Zinn sind, werden nach diesem zweymal durch den Ofen gesetzt, jedoch mit heller Flamme repetirt, zuletzt aber gepocht, gewaschen, und bey dem künftigen Schmelzen eingetheilet. Mit dem Erzen hat sich der Schmelzer nach dem Fluß zu richten, und wenn das Werk antzegt, den Ofen unten mit einen Hacken aufzumachen. Schlacken und Zinn laufen mit einander aus dem Ofen in den Vorherd, wo sie hernach abgehoben werden müssen. Wenn der Vortigel voll Zinn ist, wird abgestochen, und in eine steinerne Grube gelassen, sodann ausgehobert und abgewogen, welches das rohe Zinn genannt wird.

Man schmelzet da immer dunkel und ohne Nase, wie auch mit Bälgen, die nicht so groß sind, wie bey andern Ofen. Um den sehr leichten Verbrant zu vermeiden, werden die Kohlen angefeuchtet, und das Zinn in dem Vorherde mit Kohlsch bestreuet. Das Pochen und Schlämmen der Schlacken ist allda, wie bey einigen Eisen- und Kupferhütten, von großem Nutzen, weil dadurch die Metallförner davon geschieden, und benuset werden können.

## §. CCLXXII.

Nun ist nothwendig, daß das rohe Zinn gerechtfertiget, und in ächtes Kaufgut verwandelt werde. Zu dem Ende wird dasselbe in die ZinnpföÙe gebracht, wieder verschmelzt, sortirt, und endlich in Ballen gerollt. Die fünfzehnte Tafel stellet diese Geräthschaften vor.

## Fünfzehnte Tafel.

D. Der Grundriß des ZinnpföÙherdes.

- 1.) Der Grundstein.
- 2.) Die Zinngrube in demselben.
- 3.) Der Stein an dem Haupte des Herdes.
- 4.) Die Seitenwände.
- 5.) Die Oefnungen zur Einlegung des eisernen Stabs bey Holzscheitwänden und ZinnpföÙen.

E. Der Standriß desselben.

F. Der Durchschnitt in der Länge.

G. Das Profil.

H. Zeiget, wie das Holz gelegt, und die rohen Zinnstücke aufgestellt werden.

I. Die kupferne Bleche, worauf das Zinn ausgegossen, und das Eisen, mittelst welchem das heiÙe Zinn ausgehoben wird.

K. Die Rollbank.

L. Ein gerollter Ballen Zinn.

M. Die Abjurstirpfanne.

N. Die Ausgußpfanne.

O. Die Zange, mit welcher die Zinnstücke auf das Holz gelegt werden.

## §. CCLXXIII.

## Achtes Kapitel.

## Von dem Zink.

Der Zink ist ein Metall (LXXXIX.) welches vermöge seiner Dehnbarkeit das Zinn mit dem Wismuth verbindet. Aller Aufmerksamkeit würdig ist sowohl

die helle Flamme, welche der Zink im offenen Feuer von sich gibt, als auch die leuchtende Eigenschaft einiger Blendarten. Die Flamme kommt mit derjenigen überein, welche die eines in der reinen Luft brennenden Körpers besiget, und das Licht gleicht demjenigen, so der Phosphor von sich gibt. Diese Erscheinungen erweisen 1mo, daß die Feuermaterie und die Materie des Lichts einerley Wesen sind; 2do, daß das Phlogiston, welches durch die Hitze aus dem Zinke getrieben wird, einer wirklichen Zerlegung in seinen Bestandtheilen unterliegt, nach dem sein Feuer das salzige Grundwesen desselben mit dem sauren Grundstoffe des Metalles vereinigt, folglich in die Freyheit gesetzt hat, welches alsdenn nach der Art seiner Bewegung bald eine flammende Hitze, bald aber nur Licht erzeugt. Diese Verbindung des Feuerwesens mit dem salzigen Grundstoffe anderer Körper, wird auch durch die Reibung, und durch die Erhitzung in dem Flußspathe, in dem Phosphor, und in einigen Blenden zerstöhret, sodann Licht ohne Hitze hervorgebracht.

#### §. CCLXXIV.

Bergmann hat verschiedene Blendarten untersucht, und aus allen eine Ieberlust, Eisen und Zink erhalten, sagt aber nicht, daß aus selben, in der Zeit da sie in der Salpeters und Königsäure aufgelöst werden, eine graue und schwimmende Materie sich nach und nach scheidet, die im Feuer wie ein wahrer Schwefel brennt, und eine Erde hinterläßt, welche bald für sich allein zu Glase fließet, bald aber zu einer gelblichten und etwas festen Materie zusammenbacket, wie ich bey der Untersuchung der niederungarischen Blenden allezeit beobachtet habe. Ich habe auch erfahren, daß eine ungeröstete Blende mehr Silber gibt, als die geröstete, welches vielleicht verursacht, daß die Blende als ein räuberisches Wesen auf Hüftenwerken angesehen, folglich von dem silberhaltigen Bleyglanze sorgfältig geschieden wird.

#### §. CCLXXV.

##### Von der Art auf Zink zu probieren.

Was Zellot als unmöglich angab, hat Marggraf glücklich ausgeführt und dargethan, daß das zinkische, in dem Galmey, in den Blenden, und in dem weißen Vitriole gegenwärtige Wesen, wenn es in eine feuerfeste Retorte mit Kohlenstaub gesetzt, und mit starken Feuer durch einige Stunden getrieben wird, einen wahren

wahren und vollkommenen Zink darreiche. Nach dieser Methode habe ich ebenfalls den schönsten Zink aus dem Galmey erhalten, welcher sich theils in den Hals der Retorte samt einigen Zinkblumen, theils aber in die irdene Vorlage in der Gestalt von glatten, kleinen oder großen Körnern begeben hat. Allein bey dieser Wiederherstellung leistet nicht eine jede Retorte gleiche Dienste, denn nach meiner Erfahrung sind einige, in welchen kein Zink aus dem Galmey hervorkömmt. Man mag aber den Galmey nach der Marggrafschen Vorschrift behandeln wie man immer wolle, so ist doch nicht möglich, den ganzen Zinkgehalt daraus zu erhalten, und da ohnehin derselbe zum Messingmachen gebraucht wird, so ist genug, zu erfahren, wie stark das mit dem Galmey cementirte Kupfer an Gewicht zunimmt, wenn es sich das durch in gutes Messing verwandelt. Eben so verfährt man mit dem zinkischen Wess, welches die Salpetersäure aus dem Galmey aufgelöst hat, und mit festen laugensalzen aus demselben niedergeschlagen worden ist. Aus 100 Theilen von dem rothen Kärnthischen Galmey erhielt ich auf diese Art 58 Theile von einer weissen Erde, welche aus 100 Theilen von dem feinsten Kupfer, und eben so viel Kohlenstaub, 142 Theile Messing gegeben hat. Der rothe Galmey hält in einem Zentner 9 Pfund und 9 Loth Eisen, welches in Messingfabriken eine Menge schwarze eisenschüssige Schlacken in dem Ziegel erzeugt.

### §. CCLXXVI.

Wie der Zink im großen Feuer gewonnen, und wie er benutzt wird.

Wie der Zink zu Rammelsberg, an dem Unterharze, bey der Verschmelzung der dortigen Bleypfosten aufgefangen, und ein besonderes Gefäß daraus erzeugt wird, davon haben uns Schlütter und Cancrinus eine ausführliche Nachricht ertheilet. Bey diesem Verschmelzen legt sich in dem Ofen ein zinkischer Ofenbruch an, der daselbst Ofengalmey genannt, und zur Bereitung des Stückmessings gebraucht wird.

Der Galmey (XC.) wird an allen Orten zum Messingmachen angewendet, jedoch mit der Vorsicht, daß derselbe hierzu vorbereitet wird. In dem Herzogthum Kärnten wird der Galmey in drey Gattungen abgetheilet, nämlich in den feinweißen, rothweißen und rothen. Die erste wird von dem sogenannten Hauwerk bey der Grube geschieden, die zwey andern hingegen zusammen vermengt. Den feinweißen röstet man besonders, die andern aber unter einander unter

unter freyen Himmel, allwo auf einen Brand 100 bis 120 Zentner davon aufgetragen, und mit drey Kubiklasten Buchenholz von sechs Schuh langen Scheitern und Stämmen, 24 Stunden lang gebrannt werden. Nach dieser Vorbereitung hat man die gebrannten Galmeystücke zu überklauben, von allen Unarten zu scheiden, und was nicht genugsam gebrannt ist, zu dem künftigen Brande aufzubehalten. Nach diesem kommt der ausgeklaubte Galmey, und zwar jede Art besonders, in die Galmey-Pochhütte, allwo derselbe mit hölzernen Handschlägeln verkleinert, gesiebt, und was in dem Siebe verblieben ist, in die Fässer geschlagen, und zu der Messingfabrik versendet wird.

### §. CCLXXVII.

Der Galmey bricht auch nicht selten mit dem Bleyglanz, davon er gänzlich geschieden werden muß, wenn man Messing damit bereiten will. Von dieser Scheidungsart, wie sie in England, ohnweit Bristol, vorgenommen wird, hat uns Cramer folgende Nachricht ertheilt: Quer durch einem Wassergraben, in dem man das Wasser willkürlich vermehren oder vermindern kann, ist ein hölzerner Damm, gleich einem Mühlwehr gemacht, und die Breter, womit er bedeckt ist, mit dem Strame einige Zoll tief abschüssig gelegt; auf diese wird nun der Galmey gestürzt, weit auseinander zertheilt, und anfänglich wenig Wasser darauf gelassen. Anstatt des Pochens mit Stempeln, laufen junge Leute mit großen hölzernen Klumpschuhen an den Füßen, auf dem Galmey umher, und treten solchen klein. Das wenige Wasser nimmt nur den zarten Schlamm mit sich, und führt ihn in einen darunter liegenden Sumpf, von diesem in einen andern, und von da weiter in den dritten und vierten. Der feinste Theil, welcher am weitesten gehet, dienet zur Bereitung des feinsten Messings. Darauf wird mehr Wasser in den Graben gelassen, und das Grobe sammt dem Bleyglanze in den unter dem Damme liegenden ersten Sumpf geführt. Was nicht genugsam verkleinert ist, wird gepocht, gewaschen, und im Uebrigen eben so, wie der feinste Theil behandelt, das Bleyerz aber auf Bley in einer Schmelzhütte benuset.

### §. CCLXXVIII.

Der gebrannte Galmey, wenn er von guter Art ist, wird mit gleicher Menge reinen Kupfer und Kohlenstaub vereinigt, und in die aus feuerfesten Thon verfertigten



verfertigten großen Ziegel so gefest, das in einem nicht mehr, als in dem andern zu stehen komme. An dem Boden des Ziegels kömmt erstlich eine Lage von dem Gemenge aus Galmey und Kohlsch, darauf dünne Kupferbleche, auf diese abermal Eement, dann eine andere Lage von Kupfer, und so fährt man fort, bis der Ziegel voll ist, welcher endlich mit einem Deckel versehen wird. Von der eigentlichen Menge der hierzu nöthigen Kohlen, läßt sich das Gewicht nicht zuverlässig bestimmen, da zuweilen auch altes Messing zugeschlagen wird. Doch scheint es überhaupt genug zu seyn, wenn man einem Zentner Galmey 40 bis 50 Pfund Kohlenstaub zuschlägt. Der Ofen, dessen man sich hierzu bedienet, ist kegelförmig, oder elliptisch, stehet auf einem Windfange, und hat an dem Ofen so viele Oefnungen, als man Ziegel einsetzen will. Der Deckel dieses Ofens hat in der Mitte ein kleines Loch, welches demselben den erforderlichen Zug verschaffet. In diesen kömnen sechs, sieben, auch acht Ziegel, sammt einem andern und leeren in der Mitte, in welchen zuletzt das Messing aus allen andern zusammen gegossen wird. Man schwächet und verstärket das Feuer mit dem Deckel, der die Oefnung des Ofens obenher bedecken muß. Nach Verlauf von zwölf oder vierzehn Stunden wird das Messing aus dem kleinen in den leeren Ziegel gegossen, in einer Grube noch einmal gereinigt, dann in Zainen gegossen. Aus einem Zentner Kupfer erhält man gemeiniglich 120 bis 140, ja auch 150 Pfund Messing, nachdem der Galmey beschaffen ist.

### §. CCLXXIX.

Nach diesem werden auch die Zaine auf einem Roste mäßig geglühert, dann theils unter dem Hammer in Bleche, Tafeln, oder Flittergold ausgestreckt, theils aber Drath, oder andere Geräthschaften daraus verfertigt. Zum Drathziehen dienet eine besondere Maschine, welche die Scheiben und Zangen beweget. Die Bewegung geschieht durch ein an der Welle angebrachtes Kammrad, welches den daran stehenden Trilling, und durch diesen die am Ende der eisernen Welle befestigten Scheiben umdrehet. Die Zange, so nach der Dicke des Draths bald größer, und bald kleiner ist, wird zwischen zweyen Balken in einen Salz so gestellet, das solche durch die Maschine an das Ziehseisen stoßen, sich allda schließen, den Drath fassen, und mit dem gefassten zurückkehren, dann wieder aufmachen, und denselben auslassen muß. Canevinus hat uns von dieser Maschine eine kurze, doch

Ec

ausführliche

aussführliche Nachricht, sammt einer Abbildung ertheilet, die in seinen vortreflichen Beschreibungen der Bergwerke, im 8ten Stück, Tab. VI. Fig. 20. zu sehen ist.

### §. CCLXXX.

## Neuntes Kapitel.

### Von dem Wismuth.

Dieser getreueste Gefährte des Koboldes wird öfters gebiegen gefunden, und da er sehr leichtflüchtig ist, läßt er sich aus dem Gesteine, worinne er sich aufhält, ohne viele Mühe hervorbringen. Der Wismuth vereinigt sich leicht, und mit einer starken Aufwallung mit der Salpetersäure. Er verbindet sich auch sehr willig mit dem Quecksilber, und wenn dieses Amalgama in eine Retorte gesetzt wird, so legt sich an dasselbe ein grauer Staub an, aus welchem kleine haarige Körper an allen Orten hervorragen. Es haben schon andere angemerkt, daß sich der Wismuth beym Kapelliren eben so, wie das Bley gebrauchen läßt, doch mit dem Unterschiede, daß die Aschenkapelle viel leichtere Rizen und Spaltungen durch den Wismuth, als durch das Bley erhält, wodurch die Eisproben auch sehr leicht unrichtig ausfallen. Man hat auch aus der Erfahrung gelernt, daß sich das Bley mit dem Quecksilber ohne Wismuth durch das Leder nicht treiben läßt, wie auch nicht der Wismuth ohne zugesetztes Bley. D'Arcet hat aus acht Theilen Wismuth, fünf Theilen Bley, und drey Theilen Zinn ein Gemenge verfertigt, welches bey dem 73sten Grade des Reaumurischen Wärmestoffs fließet. Wenn man den Wismuth mit Borax schmelzet, erhält man ein großes sprödes Korn, auf welchen ein kleines ansetzt, welches sich etwas ausdehnen läßt.

### §. CCLXXXI.

#### Von der Art auf Wismuth zu probieren.

Auch zu dem Ende hat man zwey Wege, nämlich den nassen, und den trockenen. Bey der ersten Verfahrungsart wird eine beliebige Menge von der wismuthhaltigen Bergart in der Salpetersäure aufgelöst, dann diese Auflösung mit Wasser vereinigt, durch welches ein weißer Wismuthkalk niedergeschlagen wird, so in 113 Pfund 100 Pfund Wismuth hält, wie Bergmann berechnet hat.

Allein,

Mein, nachdem mich die Erfahrung überzeuget, daß aus vier Quinten im Scheidewasser aufgelösten Wismuth, die durch das reinste Wasser niedergeschlagene Materie nur drey Quinten und fünf Gran gewogen hat, die Feuchtigkeith aber, welche durchs Filtrum gestoffen ist, mit zugesetzten laugensalz abermals ein Quint und zwölf Gran von einem andern Wismuthkalle gegeben hat, so ist gewiß, daß nicht alles, was die Salpetersäure von dem Wismuth aufgelöset, durch das Wasser davon geschieden wird, folglich daß der eigentliche Wismuthgehalt auf diese Art niemals zuverlässig angegeben und bestimmt werden könne.

Man hat also dergleichen Minern durch den trockenen Weg zu untersuchen, eine gemeine Probe davon zu ziehen, dieselbe zu stampfen, zu waschen, und wie bey den Spiegglasproben, mit zwey auseinander gestellten Ziegeln zu behandeln, damit der Wismuth durch das Feuer aufgelöst, und von allen übrigen bey sich führenden Materien geschieden, sodann von dem obern in den untern Ziegel getrieben werden möge. Hat man nun bey diesem Verfahren allen Fleiß angewendet, daß aller Wismuth aus dem Gestein ausgezeigert, und nichts davon verkalket werden kann, so ist man versichert, daß man eine richtige Probe damit angestellet, und den Wismuthgehalt desselben zuverlässig bestimmt habe.

## §. CCLXXXII.

Wie man den Wismuth im großen Feuer erhalten soll.

Auf die nämliche Art, wie der Schwefel von dem Kiese geschieden wird, wird auch der gebiegene Wismuth von allen mitbrechenden erbiten und metallischen Theilen in verschlossenen Gefäßen durch das Feuer geschieden. Hierzu dienet ein eigentlicher, von Cancrinus beschriebener, und in der siebenzehnten Tafel vorgestellter Ofen.

### Siebenzehnte Tafel.

#### A. Der Grundriß, allwo

- 1.) Der Kofel.
- 2.) Die innere Weite des Ofens.
- 3.) Die Oefnungen, durch welche die Röhren gehen.
- 4.) Die Oefnungen darauf die Rämpfe gelegt werden.
- 5.) Der Trog.

Et 2

#### B. Der

## B. Der Durchschnitt.

- 1.) Das Aschenloch.
- 2.) Das Schürloch.
- 3.) Der innere Raum des Ofens.
- 4.) Ein Rohr, worinne die Wismuth haltende Bergart.
- 5.) Der Raps, oder das Gefäß, in welches der Wismuth getrieben wird.
- 6.) Der Raum, alwo unter dem Rapse Feuer gemacht wird.
- 7.) Die hintere Oefnung des Rohrs mit seinem Deckel.
- 8.) Der Trog.

## C. Die äußere Gestalt des Ofens.

- 1.) Die vordere Mauer.
- 2.) Das Aschenloch.
- 3.) Das Schürloch.
- 4.) Die Röhre.
- 5.) Die Vorlagen.
- 6.) Das Gewölbe.
- 7.) Die Oerter, wo unter die Vorlagen Feuer gemacht wird.

## §. CCLXXXIII.

Das wismuthige Zeug wird erstlich von dem tauben Gestein und andern mit demselben brechenden Unarten sorgfältig geschieden, sodann die Röhre damit angefüllt, mit ihren Deckeln verschlossen, und mit trockenem Holze so lange darunter gefeuert, bis sich aller Wismuth in die Vorlagen begeben hat. Diese Röhren sind von Eisen verfertiget, und so gestellt, daß sie hinten 5 bis 6 Zoll höher, als vorne liegen. Die Oefnung, durch welche der Wismuth abfließet, hat auch einen Deckel, der aber oben und unten eine Oefnung hat, damit durch die obere der arsenikalische Rauch, durch die untere aber der Wismuth in die untergesetzte Vorlage abtröpfeln möge. Dieses Geschirr ist von Eisen verfertiget, und liegt auf einem Koste, unter welchem ein kleines Feuer gemacht wird, damit das Metall im flüssigen Zustande erhalten, und dadurch von einigen Unarten geläutert werde, nachdem man dasselbe noch einmal durch die Röhren getrieben, und auf diese Art von den meisten Unreinigkeiten befreyet hat.

Um

Um den Wismuth von dem Kobolde zu scheiden, pflegen einige erstlich einen Platz bey der Berghalde aus Kreimen zu schlagen, dann mit Holz zu belegen, die koboldhaltigen Wismuthstufen darauf zu stürzen, und eine Zeit lang damit anzufeuern. So schmelzt der Wismuth aus dem Stufenwerke, und vermengt sich mit der Asche und mit den Kohlen, von welchen heruach die Wismuthkörner durch Waschen geschieden, in einer eigenen Pfanne geldutert, und endlich in Scheiben gegossen werden müssen. Da aber auf diese Art sehr viel Holz und Wismuth unnötig verbrennt wird, so war es viel besser, dergleichen wismuthhaltige Koboldstufen, nachdem man sie verkleinert hat, auf eben die Art wie das Spießglas zu behandeln.

## §. CCLXXXIV.

## Zehntes Kapitel.

## Von dem Spießglas.

Unter allen mit dem Schwefel verbundenen metallischen Körpern ist der Zinnober und das Spießglas, welche ein wirkliches Kaufgut abgeben, nachdem man dieselben von der Bergart, und von allen andern anklebenden Unarten geschieden hat. Diese Scheidung wird bey dem Spießglase, sowohl im kleinen als großen Feuer, mit zwey aufeinander gestellten Töpfen vorgenommen, von welchen der obere das verkleinerte spießglashaltige Gestein in sich hält, der untere aber nur dasjenige Spießglas annimmt, welches aus der Bergart durch das Feuer ausgezeigert, und durch das durchlöcherete Zwischenblatt getrieben wird. Eine sehr einfache Arbeit, die wenig Kunst und Aufmerksamkeit erfordert, da an der Genauigkeit dieser Proben nicht viel gelegen ist. Ich werde also diese Probierart mit Stillschweigen übergehen, und nur über die Behandlung des Spießglases im großen Feuer, meine Gedanken zur Beurtheilung darlegen.

## §. CCLXXXV.

## Von dem Verfahren mit dem Spießglaserze im großen Feuer.

Das Spießglaserz wird noch heut zu Tage von dem obern in den untern Topf im offenen Feuer unter freyem Himmel getrieben. Es ist ganz klar, daß auf diese Art sehr vieles Holz unnötig verbrennt, und die Brennkosten vermehrt werden

werden müssen, denn man hat nicht an allen Orten überflüssige Wälder, und wenn man auch das Holz im niedrigsten Preis haben könnte, so bleiben doch immer die Schlag- und Zufuhrkosten den Gewerken zur Last. Wär es denn nicht besser, auch diese Brennung in einem Ofen vorzunehmen? Wär denn hierzu der Ofen nicht anständig, den ich in der zehnten Tabelle vorgestellt habe?

### Zehnte Tafel.

#### G. Dessen Grundriß, und

- 1.) Das Mauerwerk.
- 2.) Die Gassen der Schmelztiegel.
- 3.) Die Aschenherde mit dem Kofle.
- 4.) Die Thüre.

#### H. Der Durchschnitt.

- 1.) Das Mauerwerk.
- 2.) Das Gewölbe.
- 3.) Das Luftloch.
- 4.) Der Aschenfall.
- 5.) Die Tiegel.

#### I. Die äußere Gestalt desselben.

- 1.) Das Mauerwerk sammt dem Gewölbe.
- 2.) Die zwey Zuglöcher.
- 3.) Eine Thüre.
- 4.) Der Aschenfall.
- 5.) Die Einsäße sammt den Tiegeln.
- 6.) Der Kofle.

#### K. Die Tiegel.

Wenn man die Brennung vornehmen will, werden die untern und leeren Gefäße in ihren Gassen in gehöriger Entfernung gestellt, und ihre Zwischenräume dergestalt mit Asche angefüllt, daß allein der oberste Rand von selben vorragen möge. Auf diesen setzt man die andern, welche das spießglashaltige Gestein enthalten, und von welchen jeder mit einem Deckel versehen ist. Nach diesem Einsäße wird mit Holz, oder mit Steinkohlen so lange zugefeuert, bis man durch die Erfahrung

Erfahrung versichert ist, daß das völlige Spießglaserg von der Bergart geschieden, und sich in dem untergesetzten Topf begeben hat. Hierauf werden die eisernen Thüren eröffnet, die Gefäße aus dem Ofen genommen, das Spießglas ausgeschlagen, von dem obenher liegenden Krah gelutert, abgezogen und in Fässer geschlagen. Dies ist nun alles, was man bey dieser Brennung hauptsächlich beobachten muß, denn das Uebrige gibt sich von selbst, nämlich daß man feuerfeste und oben breitere Geschirre hierzu anwende; daß die Feuerkraft bald gegen einen, bald aber gegen den andern Ort des Ofens zweckmäßig verleitet, und wenn noch etwas Eigens würdiges in dem obern Ziegel verbleiben sollte, von dem unnützen Wesen geschieden, und der künftigen Brennung zugetheilet werde.

## S. CCLXXXVI.

## Elftes Kapitel.

## Von dem Arsenik.

Was ich schon vor achtzehn Jahren vermuthet, und meinen Schülern über den Arsenik vorgetragen habe, nämlich daß ein eigentliches saures Salzwesen den Grundstoff desselben ausmache, hat der berühmte Scheele außer allen Zweifel gesetzt, und dargethan, daß der weiße Arsenik nichts anders sey, als eine eigentliche, durch das Phlogiston in festen und trockenen Zustand gebrachte Säure, welche, nachdem sie ihr Phlogiston einer andern, jedoch reinern mineralischen Säure überläßt, als ein weißes, festes und an der freyen Luft zerfließendes saures Salzwesen erscheint, welches ganz sonderbare, von Scheele angemerkte Eigenschaften besiget. Diese wichtige Entdeckung, welche ihrem Erfinder zum ewigen Ruhme gereichen wird, hat über das innerste Wesen aller Metalle ein großes Licht verbreitet, und die Chemisten veranlasset, auch aus andern metallischen Kalten ihren sauren Grundstoff hervorzuziehen, wie auch mit einigen schon wirklich geschehen ist. Wir sind also vollkommen überzeugt, daß die Kunst im Stande sey, einige metallische Kalke zu dephlogistisiren, und dadurch in ein saures Salzwesen zu verwandeln; allein, ob auch die Natur eine wahre Säure aus dem Arsenik erzeugen, und einige metallische Körper damit auflösen, oder vererzen könne, ist noch ein Geheimniß. Dem sey aber, wie ihm wolle, so bleibt doch immer diese Wahrheit gegründet, daß der Arsenik auf Hüttenwerken mit allem Rechte für ein höchstschädliches und räuberisches

Wesen zu halten sey, welches sich von dem Eisen und Kupfer am schweresten trennen läßt, auch dem Eisen die Eigenschaft gänzlich raubet, sich von dem Magnete anziehen zu lassen.

### §. CCLXXXVII.

Die Minern, welche den mehresten Arsenik mit sich führen, sind der Fliesenstein, der weisse Kies, die Zinngrauen, und der derbe Kobold. Bey der Röstung der arsenikalischen Kiese zu Schmölnig in Oberungarn, legt sich zuweilen der Arsenik auf den gerösteten Kies, und bildet große, weisse und dreyeckigte Krystallen. Da nun der Arsenik in den chemischen Werkstätten und in der Haushaltung mit Nutzen angewendet wird, so hat man auf Hüttenwerken eine Art erfunden, denselben zu erhalten, und bey der Röstung der arsenikalischen Kobolde auszufangen. Hierzu dienet der sogenannte Giftfang, welcher an der hintern Seite des Ofens, worinne dieselben verröstet werden, angelegt wird. Die achtzehente Tafel stellet von diesem Giftfängen zwey Gattungen, nämlich den sächsischen bey A, und den böhmischen bey D und G vor. Der erste ist gegen 300 Schuh lang, und 4 bis 5 Schuh weit. Seine Stellung gehet in keiner geraden Linie, sondern bekommt alle 50 oder 100 Schuh eine andere Wendung. Die ersten zwey oder drey Theile sind mit Backsteinen, die andern aber mit Holz gebaut. Am Ende dieses Giftfanges ist ein kleiner Schornstein; jede Reihe stehet auf gemauerten oder hölzernen Säulen, und hat in der Mitte eine Thüre, welche gedönet wird, wenn man den Arsenik abkehren, sammeln und herausnehmen will. Eine ganz verschiedene Gestalt besitzt derjenige Giftfang, welcher bey dem Brömpfischen Koboldbrenns-Ofen angelegt ist: Er gehet in einer geraden Linie fort, und hat seinen Anfang bey dem vordern Theile des Ofens, über der Mündung, durch welche der Kobold eingelegt wird. Beyde Giftfänge werden im künftigen Kapitel beschrieben.

### §. CCLXXXVIII.

Da aber der Arsenik im staubigen Zustande nicht ohne Schaden behandelt und verendet werden kann, so wird das in dem Giftfange befindliche Mehl in eine eiserne Kapelle gethan, auf diese ein eiserner und oben offener Hut gesetzt, dann in einem Windofen durch Hülfe des Feuers aufsublimirt, damit dasselbe eine feste und glatte Gestalt erhalte. Zu dieser Feuerung kann man allerley Brennmaterialien anwenden,



anwenden, doch mit dem Beding, daß die obere Oefnung mit einer Ziegel bedeckt, und was noch mehlich aufgestiegen ist, mit einem Stocke abgestoßen werde. Nach vollendeter Arbeit wird der Hut von der Kapelle abgenommen, der Arsenik abgestoßen, und als ein dchtes Kaufgut aufbehalten.

### Siebenzehente Tafel.

In dieser Tafel wird vorgestellt

#### D. Ein einfacher Sublimirofen, allwo

- 1.) Das Aschenloch.
- 2.) Das Schürloch.
- 3.) Die Luftlöcher.
- 4.) Die eiserne Kapelle.
- 5.) Der darauf zu legenden Hut.
- 6.) Der Stöpel.

#### E. Ein anderer Ofen mit drey Kapellen.

- 1.) Das Aschenloch.
- 2.) Das Schürloch.
- 3.) Der Rand der Kapelle.
- 4.) Der Hut.
- 5.) Die Oefnung.
- 6.) Eine Kapelle mit ihrem Hute.

### §. CCLXXXIX.

## Z w ö l f t e s K a p i t e l.

### Von dem Kobold.

Von diesem Metalle hat man auf Hüttenwerken zwei Hauptarten, nämlich den verben, oder den spritzigen, und den tauben, oder die sogenannte Koboldblüthe. Die Koboldspeise ist ein Gemenge von Eisen, Arsenik, Nickel, Kupfer, Kobold, Silber und Schwefel; doch die Hauptgeföhrt der Kobolde bleiben immer der Wißmuth, und der Arsenik; es bleibet auch wahr, daß, wenn man ein schönes blaues Glas erhalten will, man veranstalten müsse, daß alle diese Unarten, und besonders

Dd

die

die zwei letzten Metalle von dem färbenden Wesen des Koboldes, sowohl im kleinen, als großen Feuer, geschieden werden.

### §. CCXC.

#### Von der Art auf Kobold zu probieren.

Bei diesen Proben hat man alles zu veranstalten, was im großen Feuer mit den Koboldarten vorgenommen wird, nämlich: 1mo, die Scheidung von dem beygemischten Wismuth; 2do, die Röstung; 3tio, die Beschickung, und 4to, die Verschmelzung. Der Wismuth wird von dem Kobold durch das Feuer am besten geschieden, und zwar auf die Art, wie eine Wismuthprobe gemacht wird, (§. CCLXXXI.) denn durch den nassen Weg läßt sich auch etwas von dem Kobolde auflösen, und der aufgelöste Wismuthkalk niemals vollkommen durch das Wasser von dem Auflösungsmittel scheiden. Durch die Röstung wird nur der überflüssige, nicht aber aller Arsenik vertrieben, weil man erfahren hat, daß diese Minern ohne Arsenik dem Glase keine so schöne Farbe ertheilen, als diejenigen, welche noch eine gewisse Menge Arsenik besitzen. An dieser Behandlung ist sehr viel gelegen, denn wie sich der Kobold im kleinen Feuer verhält, so verhält er sich auch im großen. Was aber dabey beobachtet, und welche Probe mehr oder weniger verröset werden müsse, hat die Erfahrung zu belehren. Die gewöhnliche Beschickung bestehet aus einem Theile gerösteten Kobold, zwey Theilen saugensalz, und drey Theilen reinen Sand. Ob aber an der Beschickung etwas verändert werden müsse, hat der Probierer aus der Farbe des Glases zu beurtheilen. Das Einschmelzen erfordert ein starkes Feuer und dauerhafte Gefäße.

### §. CCXCI.

#### Von der Behandlung der Kobolde im großen Feuer.

Die Arbeiten, welche mit den Koboldarten in solchen Werken vorgenommen werden, sind

- 1.) Ihre Vorbereitung.
- 2.) Die Röstung.
- 3.) Die Beschickung.
- 4.) Die Verschmelzung.
- 5.) Die weitere Behandlung des blauen Glases.

1.) Die

1.) Die Aufbereitung besteht in der Scheidung des tauben Gesteins, und des mit dem Kobold vermengten gebiegenen Wismuths, welche Arbeit theils in der Grube, oder über Tages mit dem Scheidhammer vollzogen, und zugleich auch von dem tauben Gestein vorgenommen wird. Da es aber unmöglich ist, allen Wismuth auf diese Art von dem Kobolde zu scheiden, so werden davon in dem Röstofen die Wismuthgraupen erzeugt, und ein anderer Theil in die Koboldspeise getrieben, welche aus den Töpfen bey der Verschmelzung besonders abgestochen wird. Um eine bessere Scheidung des Wismuths von dem Kobolde zu erhalten, werden die damit eingesprengten Stücke trocken gepocht, alsdenn durch ein Mittelsieb von Drath in ein Faß gelassen, und das Grobe, was in dem Siebe verbleibet, abermal unter die Stempel gegeben. Durch diese Arbeit erhält man den Nutzen, daß der Kobold geschwinder verröstet, und der Arsenik vollkommener davon getrieben wird. Allein da der Arsenik zur Erzeugung einer schönen Farbe nothwendig ist, und ein allzu feiner wismuthhaltiger Schlich leichter in dem Röstofen zusammensintert, so hat man den Kobold gröber zu pochen, und durch ein nicht allzu eng geslochtenes Sieb zu schlagen.

### §. CCXCII.

2.) Die Röstung erfordert einen eigenen Ofen, welcher in der achtzehenten Tafel vorgestellt wird, und zwar in A, B, C, der sächsishe, in D, E, F, G aber der böhmische.

#### Achtzehente Tafel.

##### A. Seine äußere Gestalt.

- 1.) Der Ofen.
- 2.) Die Oefnung, durch welche der Kobold eingetragen wird.
- 3.) Der Mantel.
- 4.) Die Ketten.
- 5.) Das Schürloch.
- 6.) Der gemauerte Theil von dem Giftfange.
- 7.) Der hölzerne Theil desselben.
- 8.) Die gemauerten Pfeiler.
- 9.) Die hölzernen Pfeiler.

Dd 2

10.) Die

10.) Der kleine Schornstein am Ende des Giftfanges.

11.) Die Thüren des Giftfanges.

**B. Der Herd.**

1.) Die Oefnung, durch welche der geröstete Kobold herausgezogen wird.

2.) Das Loch, wo die Flamme ausbricht.

3.) Die hintere Mauer.

4.) Die Oefnung zum Giftfange.

**C. Der Durchschnitt.**

1.) Der Herd.

2.) Das Gewölbe.

3.) Die Oefnung zum Giftfange.

4.) Die Flammendefnung.

5.) Der Ort wo der Kobold ausgezogen wird.

6.) Die Feuerstätte.

**D. Der Grundriß von dem Bromhöfischen Koboldbrennofen.**

1.) Der Herd.

2.) Die Oefnung, durch welche die Flamme hervorspielet.

3.) Die Oefnung zu dem Einsaz des Koboldes.

4.) Der Giftfang.

5.) Der Vorherd.

6.) Ein Fenster.

**E. Der Durchschnitt desselben.**

1.) Der Herd.

2.) Der Giftfang.

3.) Der Darrofen.

4.) Der Vorherd.

5.) Das Schürloch.

**F. Der zweyte Durchschnitt.**

1.) Der Herd.

2.) Der Giftfang.

3.) Die Feuerstätte.

4.) Die

- 4.) Die Oefnungen, durch welche die Flammen über den Herd weichen.
- 5.) Das Schürloch.
- 6.) Das Gewölbe.

## G. Die äußere Gestalt.

- 1.) Das Schürloch.
- 2.) Das Ofenloch.
- 3.) Der Vorherd.
- 4.) Ein Fenster.
- 5.) Der Darrofen.
- 6.) Der Gistfang, welcher der Länge halber abgesetzt vorgestellt worden.
- 7.) Der Schornstein.

Da in dem böhmischen Rösten der arsenikalische Dunst hervorgezogen, und in einer geraden Linie fortgetrieben wird, so ist kein Wunder, daß mehr Arsenik dabey verlohren, und der Arbeiter viel leichter, als bey dem sächsischen Ofen, beschädiget wird.

## §. CCXCIII.

In diesen Ofen werden auf einmal drey Zentner gepochter Kobold eingelegt, öfters umgerührt, erstlich mit gelinden, sodann verstärkten Feuer verröstet, und immer beobachtet, daß sich keine Kohlen mit dem Schlich vermengen. Man röstet sowohl die durch den nassen, als auch durch den trockenen Weg in Pochwerken erzeugte Koboldschliche, jedoch mit dem Unterschiede, daß die ersten gelinder, die zweyten aber etwas stärker verröstet werden, indem die Schliche von nassen Pochwerken feiner und milder sind, als jene, die man in trockenen Pochwerken erzeugt. Diese Arbeit dauert 2 bis 6 Stunden, nachdem die Kobolde beschaffen sind, welche Beschaffenheit das kleine Feuer entdecken und angeben muß. Der gebrennte Kobold wird nach diesem in das Pochwerk geführt, durch einen klaren Sieb getrieben, das gröbere (wenn es nicht von dem gesinterten Wismuth entstanden ist) trocken gepocht, abermal gesiebt, sortirt, und jede Gattung für sich allein gelassen.

## §. CCXCIV.

3.) Nach der Röstung folgt die Beschickung, oder die Bereitung der Glasfritte, welcher der Kobold zugeschlagen, und damit ein schönes blaues Glas erzeugt wird.

wird. Da aber die mindeste Unreinigkeit in dem Sande, oder in dem laugenfalze, eine schlechte Farbe erzeugen kann, so wird der Sand vorher gepocht, geschlämmt, gewaschen, denn in einen Ofen gebrannt, über welchen ein anderer sich befindet, alwo das Holz durch die Hitze des Brennofens getrocknet und gedarrt wird. Das Pochwerk bestehet aus fünf Schüsslern, von welchen die drey ersten die Sandschüssler, die andern aber die leimenschüssler genennet werden. Neben diesem Sage steht eine Rolle, in welcher der Kieselstein in Stücken gegeben wird. Das Wasser läuft allda durch ein Gerinne in die Rolle, und von da unter die Schüssler. Von dem Sage wird das Mehl durch eine Rinne mit dem Wasser in die Gefäße, und von diesen noch etwas trübe in eine andere Rinne abgeleitet. Dieser Sand wird nachgehends geschlämmt, denn gebrannt, nach der Brennung in einen Kasten geseiht, und das gröbere nochmals ins Pochwerk gegeben. Das Salz aber, oder die Pottasche, wird durch wiederholte Auflösungen von allen erdigten Unarten geläutert.

Der Beschickung halber hat sich der Meister nach dem Probenzettel, oder nach der Gegenhaltung der Probenmuster IIC, IIC, IC, MC, OC zu richten, aus welchen erhellen wird, wie viel Sand eine jede Probe ertragen könne, um die verlangte Farbe des Glases zu erhalten. Eine rechtmäßige Beschickung läßt sich auch aus der Farbe des Glases im großen Feuer bestimmen, und daraus erkennen, ob dasselbe mehr oder weniger Sand und Pottasche erfordert. So wird z. B. dem Glase, wenn es eine dunkle oder violette Farbe besiget, mehr Sand zugeschlagen, wenn aber dasselbe eine braune Farbe hat, (welches einen allzu stark verrosteten Kobold andeutet) einige Pfund roher Kobold, auch etwas Speise oder Arseniks mehl zugesetzt.

### §. CCXCV.

4.) Die Verschmelzung, oder die Verglasung des Gemenges aus Kobold und reiner Gritte, erfordert einen eigenen in der neunzehnten Tafel samt der ganzen Hütte und andern hierzu gehörigen Gebäuden vorgestellten Ofen.

#### Neunzehnte Tafel.

A. Der Grundriß samt dem Pochwerk, alwo

1.) Die Hauptmauer.

2.) Die

- 2.) Die Thüre.
- 3.) Die Fenster.
- 4.) Die Zwischenmauer, so den Rauch von dem Pochwerk abwenden muß.
- 5.) Zwey Kästen, wo das Schmelzgennege gelegt, und untereinander vermengt wird.
- 6.) Der Grund eines Schmelzofens.
- 7.) Ein Vorherd, worinne der gebrennte Sand aus dem Ofen gezogen und abgekühlt wird.
- 8.) Ein Kasten, worinne der gebrennte Sand gestiebet wird.
- 9.) Die Sandsiebe.
- 10.) Ein Trog mit Wasser, in welchen das verschmolzte Glas aus dem Ofen geschöpft wird.
- 11.) Der Einfluß des Wassers in den Trog.
- 12.) Der Ausfluß desselben.
- 13.) Der Windfang, der dem Ofen den nöthigen Zug verschaffet.
- 14.) Der Grund des Temperofens, worinne die Schmelztöpfe ausgegüßet werden.
- 15.) Das Schloß des Temperofens.
- 16.) Die Thür von der Hütte ins Pochwerk.
- 17.) Das Rad mit der Welle des Pochwerkes.
- 18.) Hebewürfe, oder Lagen.
- 19.) Der Grund der drey Sandpochstempel.
- 20.) Der Grund der zwey Leimenpochstempel.
- 21.) Die Rolle, worinne der Kieselstein in faustgroßen Stücken gegeben wird.
- 22.) Ein Gerinne, worinne das Wasser in die Rolle, und von da unter die Stempel läuft.
- 23.) Der Aufpocher, welcher durch den mit Zapfen versehenen Stempel, so er niederpochet, die Rolle beweget, und den Stein unter die Stempel rollet.
- 24.) Das Gerinne, wo der Sand mit dem Wasser in den Segkassen läuft.
- 25.) Gefällkästen, worinnen sich der Sand setzet.
- 26.) Ein

- 26.) Ein Gerinne, wodurch das Wasser mit dem Trüben abgethet.
- 27.) Das Wassergerinne.
- 28.) Ein Gerinne, worinn das übrige Wasser in die Radstube abfällt.
- 29.) Die Radstube.

## §. CCXCVI.

Dieser Ofen wird noch deutlicher in verschiedenen Stellungen, in der zwanzigsten Tafel vorgestellt, und zwar in E, F, G, H, I, K auf eine Art, die keine weitere Auslegung erfordert.

Einen andern und gemeinen Glasofen stellt die nämliche Tafel in A, B, C, D vor, welcher auch keiner weitem Auslegung bedürftig ist.

Das Gemenge gehet in diesen Ofen, nachdem es streng: oder leichtflüssig ist, in zehn oder zwölf Stunden im Fluß, wird nach einiger Zeit öfters umgerührt, sodann, wenn sich das Glas schön blau und dünne an das Rührreiß ansetzt, mit dem eisernen Löffel ausgeschöpft und in das kalte Wasser gegossen. Beym Ausgießen pflegt man das Glas zu ziehen, damit es dünne verbleiben, und desto leichter verpocht werden möge. Die Speise, welche in Wasser ausschlagen könnte, wird gemeinlich auf dem andern Tag aus den Töpfen durch ihre Oefnungen abgestochen. Nicht minder muß die Glasgalle ablaufen, und von dem Glase vollkommen geschieden werden. Man hat überdies bey dieser Arbeit zu beobachten, daß das Holz hierzu gut gedörrt und sehr trocken angewendet werde, denn der übermäßige Rauch schadet dem Glase, wenn es ausgeschöpft wird. Man pflegt auch vorher etwas Sumpfschel in die Töpfe zu setzen, damit sie sich vorläufig verglasen mögen, auch mehrere dergleichen Geschirre in dem Temperofen zu legen, um solche, wenn einer oder der andere in dem Schmelzofen durchgehen sollte, in denselben nachtragen zu können.

In dem blauen Farberwerke zu Karlsbafen läuft die Speise in eine mit Wasser angefüllte Butte, Lincrinus IV. Stück, Tab. II, Fig. II.

## §. CCXCVII.



## §. CCXCVII.

## Von der weitem Bearbeitung des blauen Glases.

5.) Diese fernere Bearbeitung besteht in Pochen, Mahlen, Waschen und Trocknen. Das Pochen wird in dem Pochwerk vorgenommen, in welchem der Kobold gestampft wird. Das erzeugte Mehl wird hernach gesiebt, und das durchgesiebte in die Mühle geliefert, welches samt den Eschfässern des Pochwerkes in der neunzehnten Tafel bey B vorgestellt wird. Es werden alda in einer Mühle ohngefähr zwey Fässer voll Glas gestürzt, und erstlich anderthalb Kannen, denn mehreres Wasser zugesetzt, und so wird es in einigen Stunden zermahlen. Aus den Abzapffässern kommt sodann die Farbe in den Waschkasten, in welchen dieselbe beständig umgerührt, und wenn sich das Grobe gesetzt hat, das Klare in ein anderes Faß geschöpft, das Gröbere aber, oder der sogenannte Streufand abermal gepocht, zermahlen, auch von diesem das Klare geschieden, welches die Probe genennt wird. Was von dieser zweyten Scheidung übrig bleibt, wird neuerdings in dem dritten, vierten, ja auch in mehreren Fässern so lang bearbeitet, bis sich der Eschel darinne gesetzt hat. Es läßt sich aber die Zeit nicht eigentlich bestimmen, in welcher die Farbe und der Eschel sich setzen, denn Winterzeit wird mehr Zeit hierzu, und insonderheit bey der vollkommenen Erzeugung der Eschelfarbe, erfordert. Der Farbensatz wird demnach mit Handbeilen aus den Waschkässern gebauen, in die Trockensube auf die Reibbank gebracht, und alda mit den Reibwalzen zweymal durchgerieben. Nach diesen kömmt das Mehl auf einen Boden, und von diesem in den geheizten Trockenofen, allwo dasselbe vollständig getrocknet wird. Ist nun dieses geschehen, so wird das ausgebeilte Mehl auf einen Herd zum Abkühlen gebracht, und alsdenn durch ein feines Haarsieb gelassen. Dieses Sieb liegt in einem Kasten an einem Stöcke befestiget, und wird durch kleine Walzen bewegt. Dieser Kasten hat einen Deckel, in welchem eine Oefnung zu sehen, um von Zeit zu Zeit nachzuforschen, ob die Farbe gänzlich durchgesiebt worden sey. Hierauf kömmt dieselbe in den Farbekasten, allwo sie nochmals durcheinander gerührt, mit wenigem Wasser angefeuchtet, und endlich in Fässer von einem halben bis drey und drey Achtelcentner eingeschlagen wird.

Die Farbe wird in zwey Hauptgattungen, nämlich in die feine klare, und in die Eschel abgetheilet. Hierauf theilet man die erste wieder in folgende fünf Sorten: IIC, IC, MC, oder mittelklare, und in OC, oder ordinaire klare. Eben so wird auch die Eschel in Gattungen sortirt, wie z. B. IIIE, IIE, IE, ME, OE.

Die Koboldsprize, welche noch Farbe enthält, wird gepocht, gebrennt, und mit ein bis drey Theilen Sand auf Farbe beschickt, und daraus OC erzeugt. Die davon gefallene Speise giebt ein braunes Glas, von welchem zu einer guten Beschickung etwa ein halber Zentner vorgeschlagen wird.



A41 1456672

# Druckfehler.

S.	28	Seite	20	für	Kobalddiatriol	lese	Kobalddiatriol.
S.	28	—	21	—	Chemnig	—	Chemnig in Ungarn.
S.	28	—	22 u.	24	Kobald	—	Kobold.
S.	34	—	1	—	Schwarzes Licht	—	Schwaches Licht.
S.	39	—	3	—	Falschovarien	—	Falschbanten.
S.	39	—	1 u.	13	Faschobarer	—	Faschobarer.
S.	46	—	21 u.	22	dem. dem.	—	den. den.
S.	49	—	9	—	auf dem	—	auf den.
S.	49	—	29	—	Ustisäure	—	Ustisäure.
S.	50	—	18	—	Strahlberg	—	Sahlberg.
S.	53	—	1	—	Chemnig	—	Chemnig in Ungarn.
S.	69	—	27	—	Beguinögeist	—	Beguinögeist.
S.	81	—	19	—	unbedeckten	—	bedeckten.
S.	98	—	26	—	Reducirbret	—	Reducirbrett.
S.	111	—	2	—	Gran	—	Grade.
S.	112	—	20	—	Heerb	—	Heerb.
S.	117	—	33	—	Frishgräbwerf	—	Frishgräbwerf.
S.	134	—	11	—	3.3	—	33.
S.	148	—	14	—	gelehrt	—	gelernt.
S.	162	—	18	—	Gaare	—	Gahre.
S.	186	—	4	—	Harzerenhämmer	—	Harzerenhämmern.
S.	186	—	4	—	rauchen	—	rauchen.
S.	187	—	10	—	jähe	—	gähe.
S.	188	—	25	—	dem	—	den.
S.	189	—	12	—	strengflüssiger	—	strengflüssigere.
S.	193	—	4	—	dem	—	den.
S.	195	—	27	—	worinne	—	worinn.
S.	196	—	26	—	verbrant	—	verbrand.
S.	200	—	14	—	einem	—	einen.
S.	200	—	16	—	Bretter	—	Bretter.
S.	216	—	11	—	diesen	—	diesem.
S.	216	—	12	—	im	—	in.
S.	216	—	16	—	in	—	in.
S.	216	—	17	—	auf	—	an.
S.	216	—	23	—	dem Temperofen	—	dem Temperierofen.
S.	218	—	7	—	ein	—	einem.

1. 100

100

1. 100

100

1. 100

100

1. 100

100

1. 100

100

1. 100

100

1. 100

100

1. 100

100

1. 100

100

1. 100

100

1. 100

100

1. 100



100

1. 100


100

100


Bergluchten

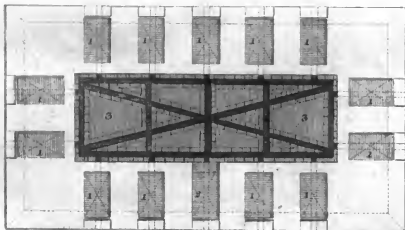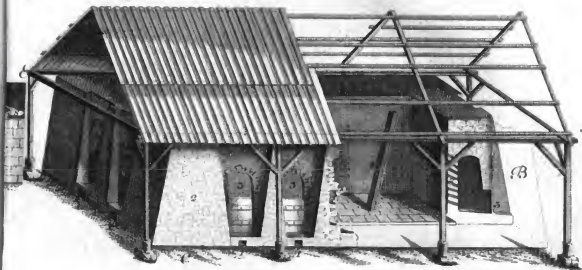




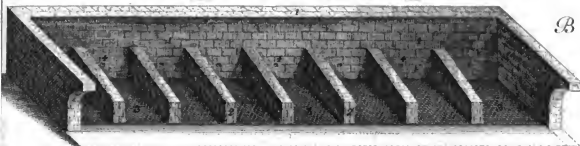


Lichter

 






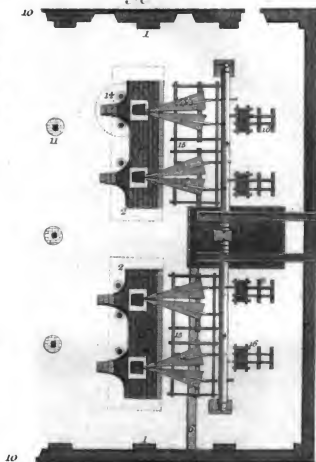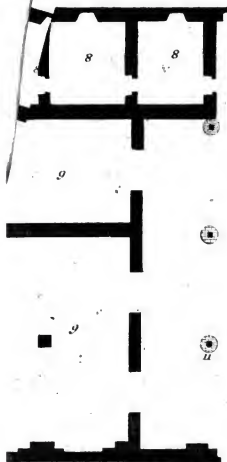


*Lichter*








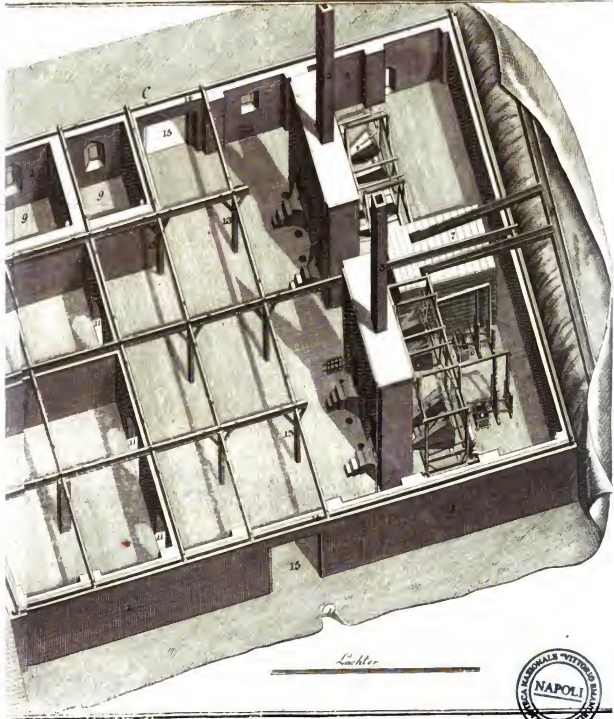




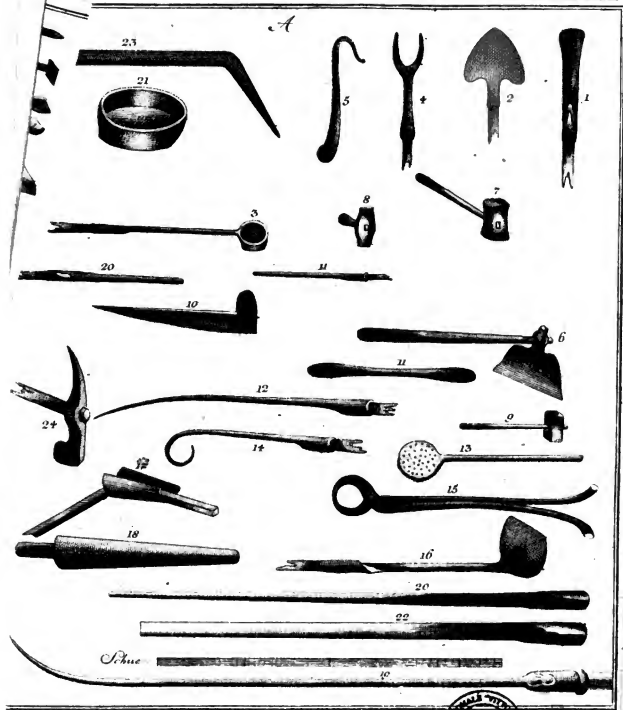




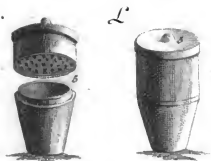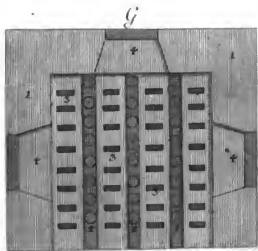
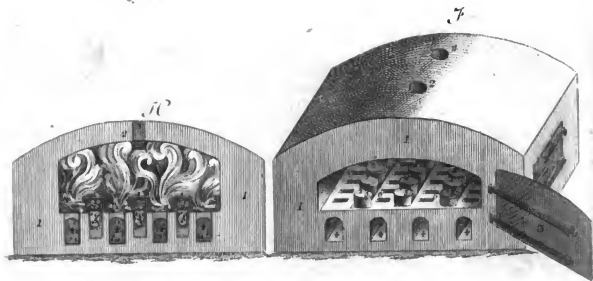










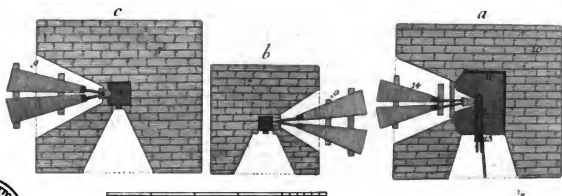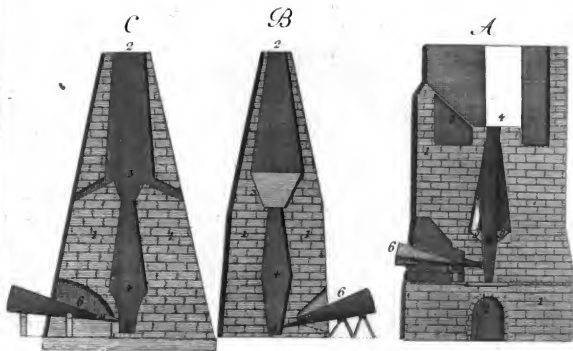




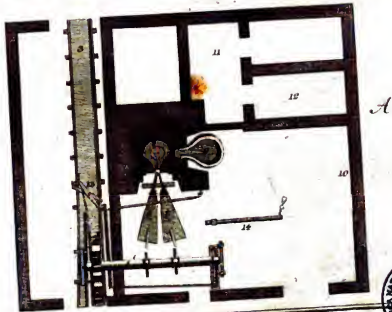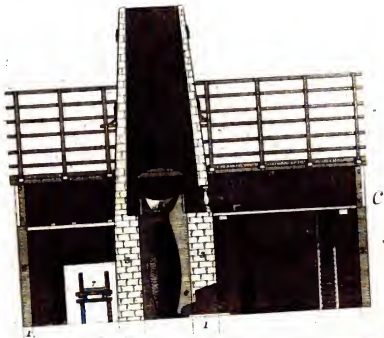



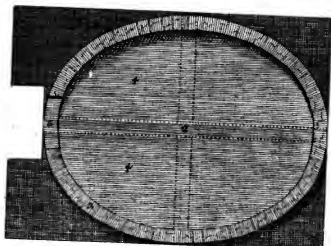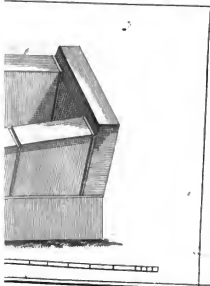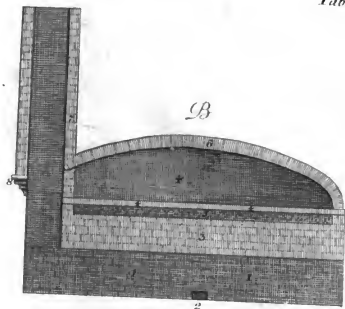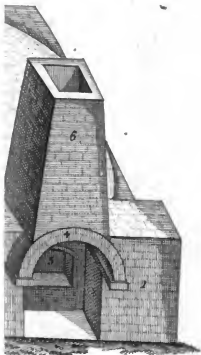




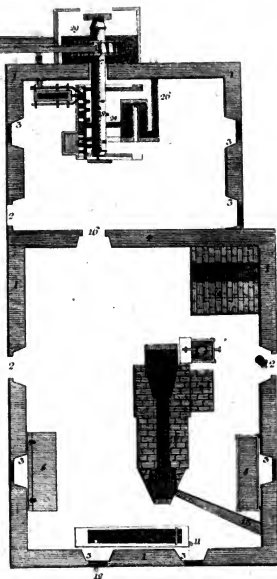





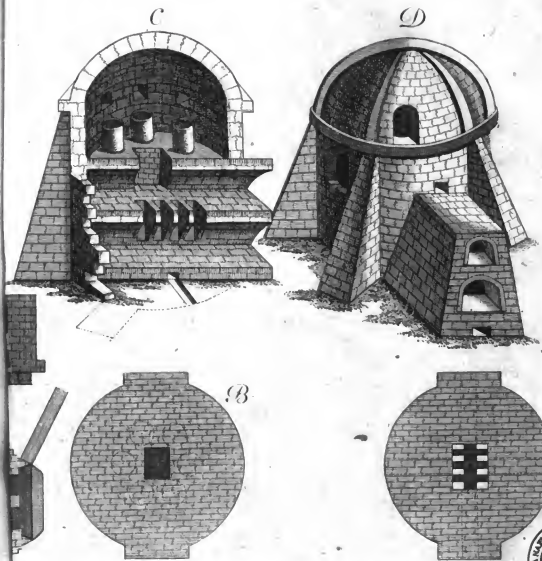







87  
C  
19

